

直流インバータ式溶接電源

IS-300A

取扱説明書

AMADA

このたびは、弊社の製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために、この「取扱説明書」を最後までよくお読みください。
また、お読みになった後はいつでも見られるところに大切に保管してください。

もくじ

1. 特に注意していただきたいこと	1-1
(1) 安全上の注意	1-1
(2) 取扱上の注意	1-4
(3) 廃棄について	1-5
(4) 警告ラベルについて	1-5
2. 特長	2-1
3. 各部の名称とそのはたらき	3-1
(1) 本体正面	3-1
(2) 本体背面	3-3
(3) MA-660A(別売品)	3-4
4. 画面の説明	4-1
(1) メニュー画面	4-1
(2) 溶接電源情報画面	4-2
(3) 条件設定画面	4-3
(4) モニタ画面	4-13
(5) 上下限設定画面	4-16
(6) 異常信号設定画面	4-18
(7) 外部出力設定画面	4-20
(8) 条件コピー画面	4-21
(9) モード設定画面	4-23
(10) モニタモード設定画面	4-39
(11) ステッパー カウント画面	4-44
(12) プリチェック画面	4-46
(13) 外部入出力状態確認画面	4-47
(14) 条件初期化画面	4-48
(15) プログラム禁止モード画面	4-49
5. 設置と接続	5-1
(1) 設置場所について	5-1
(2) 接地工事について	5-2
(3) 基本接続	5-2
(4) 接続手順	5-6
(5) ノイズフィルタについて	5-10
6. インタフェース	6-1
(1) 外部入出力信号の接続図	6-1
(2) 外部入出力信号の説明	6-3
(3) 外部出力信号一覧	6-8


(4) 入力信号の接続方法	6-9
7. 基本操作	7-1
8. タイムチャート	8-1
(1) 基本シーケンス	8-1
(2) 溶接電流の詳細および異常発生時のシーケンス	8-3
(3) パルセーション設定時のシーケンス	8-5
9. 外部通信機能	9-1
(1) 概要	9-1
(2) データ転送	9-1
(3) 構成	9-2
(4) プロトコル	9-3
(5) データコード表	9-7
10. 仕様	10-1
(1) 仕様	10-1
(2) オプション品（別売）	10-4
(3) 使用率曲線	10-6
(4) 保守用基板／部品リスト	10-6
(5) 主要部品リスト	10-7
(6) 動作原理図	10-7
11. 外観図	11-1
12. 保守	12-1
(1) フィルタの清掃、交換	12-1
13. 故障かなと思ったら	13-1
(1) 異常コード一覧	13-1
(2) 起動信号を入力しても通電を開始しない場合	13-5
14. 条件データ表	14-1
索引	1

1. 特に注意していただきたいこと

(1) 安全上の注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みになって、正しくお使いください。

- ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお読みください。
- 表示の意味は、次のようになっています。

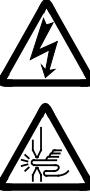 危険 取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが予想されるもの。		「禁止」を表します。製品の保証範囲外の行為についての警告です。
 警告 取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。		製品をお使いになる方に、必ず行ってほしい行為を表します。
 注意 取り扱いを誤った場合、人が傷害を負う危険が想定されるものおよび物的損害の発生が想定されるもの。		△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを表します。

 危険
むやみに製品の内部にはさわらない 本製品内部には非常に高い電圧がかかりますので、むやみにさわると大変危険です。製品内部の点検をするときは、必ず溶接電源の供給を止めた後、5分以上待ってから行ってください。
装置の分解・修理・改造は絶対にしない 感電や発火のおそれがあります。 点検・修理は、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
装置の焼却、破壊、切断、粉碎や化学的な分解を行わない 本製品には、ガリウムひ素（GaAs）を含む部品が使用されています。

⚠ 警告



電極の間に手を入れない

溶接する際は、電極に手や指をはさまれないよう十分ご注意ください。



溶接作業中や溶接作業終了直後は、溶接箇所および電極部分にさわらない

ワークの溶接箇所や電極、アームなどが高温になっています。
やけどをするおそれがありますのでさわらないでください。



接地をする

接地をしていないと、故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
必ず接地をしてください。

入力電圧 AC400V : C 種接地以上、入力電圧 AC200V : D 種接地以上



指定されたケーブル類を確実に接続する

容量不足のケーブル類を使用したり、接続の仕方が不十分だと、火災や感電の原因となります。



接続ケーブル類を傷つけない

踏みつけたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。

ケーブルが破損すると、感電・ショート・発火の原因となります。

修理や交換が必要なときは、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。



異常時には運転を中止する

こげ臭い・変な音がする・非常に熱くなる・煙が出る、などの異常が現れたまま運転を続けると、感電や火災の原因となります。

すぐにお買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。



ペースメーカーを使用の方は近づかない

心臓のペースメーカーを使用している方は、医師の許可があるまで操作中の溶接機や溶接作業場所の周囲に近づかないでください。

溶接機は、通電中に磁場を発生し、ペースメーカーの作動に悪影響を及ぼします。



作業用の衣服を着用する

保護手袋・長袖の服・革製の前掛けなどの保護具を使用してください。

飛散する散り(スパッタ)が、肌に直接当たるとやけどをします。



保護メガネを着用する

溶接時に発生する散り(スパッタ)を直接見ると目を痛めます。

また、目に入った場合は失明のおそれがあります。

⚠ 注意



指定の電源を使う

取扱説明書で指定した電源以外でのご使用は、火災や感電を引き起こすおそれがあります。



水をかけない

電気部品に水がかかると、感電やショートのおそれがあります。



接続ケーブル類の端末処理には、適切な工具(ストリッパや圧着工具など)を使用する

内側の銅線を傷つけないでください。火災や感電の原因となります。



しっかりした場所に設置する

製品が倒れたり、設置した場所から落ちたりするとけがの原因になります。



上に乗ったりものを載せたりしない

故障の原因となります。



可燃物を置かない

溶接時に発生する散り(スパッタ)が可燃物に当たると、火災の原因となります。可燃物が取り除けない場合は、不燃性のカバーで覆ってください。



毛布や布などをかぶせない

使用中に毛布や布などをかぶせないでください。過熱して発火することがあります。



この電源を、溶接以外の用途に使わない

指定の使用法以外の使い方は、感電や発火の原因となることがあります。



防音保護具を使用する

大きな騒音は聴覚に異常をきたすおそれがあります。



消火器を配備する

溶接作業場には消火器を置き、万一の場合に備えてください。



保守点検を定期的に実施する

保守点検を定期的に実施して、損傷した部分・部品は修理してから使用してください。

(2) 取扱上の注意

- 輸送や運搬時には、横倒しの状態を避けてください。また、落下などの衝撃が加わらないように、ていねいに扱ってください。
- 本製品はしっかりした場所に設置し、地面に水平な状態にしてお使いください。
傾けたり倒したりしてのご使用は、故障の原因となります。また、放熱効果を高めるため、吸気口と排気口(5.(1)参照)は、壁から10cm以上離してください。
- 次のような場所を避けて設置してください。
 - ・湿気の多い(湿度90%超)ところ
 - ・高温(40°C超)や低温(5°C未満)になるところ
 - ・強いノイズ発生源が近くにあるところ
 - ・薬品などを扱うところ
 - ・結露するようなところ
 - ・ほこりの多いところ
 - ・振動や衝撃の多いところ
 - ・標高1000m超のところ
- 製品外部の汚れは、やわらかい布または水を少し含ませた布で拭いてください。
汚れのひどいときは、中性洗剤を薄めたものかアルコールで拭き取ってください。
シンナーやベンジンなどは、変色や変形のおそれがあるので使用しないでください。
- 本体内部にネジや硬貨などの異物を入れると、故障の原因となるのでおやめください。
- 本製品は、取扱説明書に記載されている方法に従って操作してください。
- スイッチ・ボタン類は、手でていねいに操作してください。
乱暴な操作、ドライバやペン先での操作は、故障や破損の原因となります。
- スイッチ・ボタン類の操作は1回に1つずつ行ってください。
同時に複数のスイッチを切り換えたりボタンを押したりすると、故障や破損の原因となります。
- 本製品には、照明灯用のコンセントなどの補助電源は装備されていません。
- 本製品を使用するには、別途下記ケーブル類が必要になります。
 - ・プログラムボックスおよび電源と接続する回線ケーブル
 - ・電源供給用ケーブルおよび電源と溶接トランスの間に接続するケーブル類
 - ・溶接トランス
 - ・溶接ヘッド
 - ・溶接ヘッドと溶接トランスを接続する2次導体
- RS-485/232C通信信号線は付属されていません。RS-485/232Cコネクタにはんだ付けをして、配線する必要があります。
- 本製品を起動するための入出力信号線は付属されていません。圧着端子と電線を別途用意し、端子台に配線する必要があります。
- 本製品は工業用電力送配電網（工業専用配電設備）で使用する装置です。公共低電圧配電網（一般事務所や家庭用配電設備）に接続して使用しないでください。

(3) 廃棄について


本製品には、ガリウムひ素(GaAs)を含む部品が使用されています。廃棄する場合には、一般産業廃棄物や家庭ごみと分別し、関係法令に従って廃棄処理を行ってください。

(4) 警告ラベルについて


本体には、安全にお使いいただくための警告ラベルが貼られています。ラベルの貼付場所、表示の意味は下記のとおりです。




貼付場所：本体内部アクリル
カバー側面
意味：感電の危険

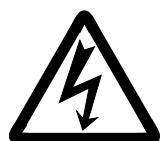


貼付場所：本体内部アクリルカバー側面および出力端子カバー
意味：感電の危険

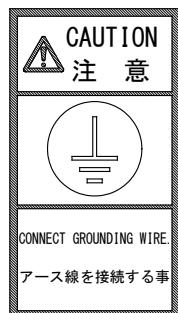

貼付場所：本体カバー
意味：アース線接続の注意

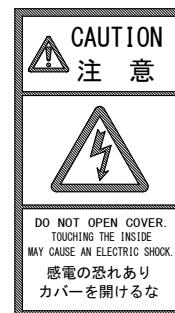


貼付場所：本体カバー
意味：感電の危険

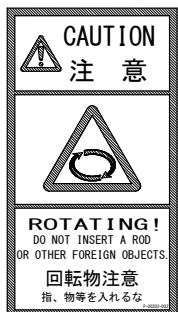

貼付場所：本体カバー
意味：回転物に注意

1. 特に注意していただきたいこと

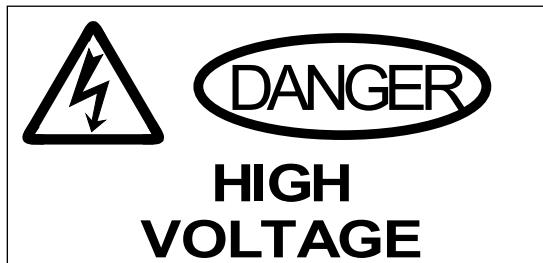

貼付場所：入力ブレーカカバー

意味：感電の危険

高電圧に注意

1. 特に注意していただきたいこと

2. 特長


FINE SPOT-INVERTER **IS-300A** は、スポット溶接およびヒュージング専用のインバータ電源です。

コンパクトなデザインなので、移動・設置が簡単にできます。また、モニタ機能により、溶接の良否判定ができます。

- 溶接電流モニタ機能を持ち、溶接の良否判定をサポートしています。
- 6種類の制御方式(1次定電流実効値制御・2次定電流実効値制御・2次定電力実効値制御・2次定電圧実効値制御・1次定電流ピーク値制御・定位相制御)を選択でき、安定した溶接品質を実現します。制御方式は WELD1 から WELD3 まで各自に設定可能です。
- WELD1 から WELD3 まで各自にパルセーション、アップ/ダウンスロープを設定できます。
- 条件ごとに溶接トランスの巻数比、通電周波数(600Hz から 3000Hz まで 100Hz 刻み)、電流レンジを設定できるので、より細かいアプリケーションに対応できます。
- 電極の変位量などを、外部から入力することで通電を停止させる機能を WELD1 から WELD3 まで各自に搭載し、安定したヒュージングができます。
- インバータ電源なので力率が良く、電源事情が安定します。
- メニュー選択方式により、溶接条件の設定が簡単に行えます。
- 周波数の切り替え(600Hz から 3000Hz まで 100Hz 刻み)により、各社インバータトランスに対応できます。
- 5つの保護機能(無通電・無電圧/過電流/温度/自己診断異常)を搭載しているので、安心してお使いいただけます。
- 多言語（日本語、英語、中国語、韓国語）から言語を選択できます。

3. 各部の名称とそのはたらき

(1) 本体正面

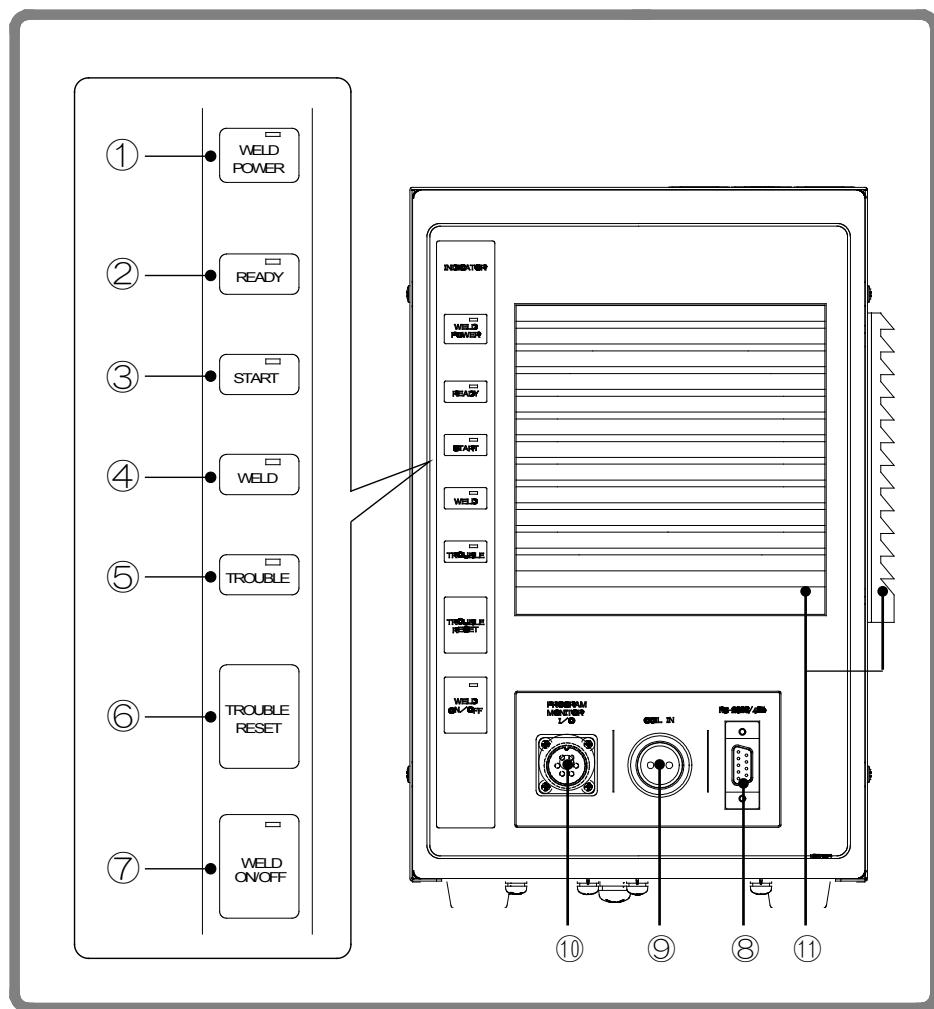

① WELD POWER ランプ (緑色 LED)

本体に溶接電源が供給されると点灯します。

② READY ランプ (緑色 LED)

溶接ができる状態になると点灯します。このランプを点灯させるには……

- WELD ON/OFF キー
- プログラムユニット MA-660A の WELD ON/OFF 設定
- インタフェース外部からの溶接入信号

が3つともONになっていて、異常状態でない必要があります。

本装置では、設定を変更するとき、および条件データをコピーするときに、制御基板上のフラッシュメモリにデータを書き込みます。書き込み中は、正面パネルのREADYランプがOFFになります。READYランプが点灯していることを確認してから、次の操作および通電の開始を行ってください。

③ START ランプ（緑色 LED）

起動信号が入力されている間点灯します。

④ WELD ランプ（緑色 LED）

溶接電流が流れている間、点灯します。

⑤ TROUBLE ランプ（橙色 LED）

異常を検出したときに点灯します。このときプログラムユニットが「ピーッ」と鳴り、本製品がそれまで行っていた作業は中断されます。

⑥ TROUBLE RESET キー

TROUBLE ランプが点灯中に、このキーを押すとランプが消えます。しかし、異常箇所があるかぎり、TROUBLE ランプはまた点灯しますので、異常の原因を取り除いてから、TROUBLE RESET キーを押してください。また、非常停止を解除するには、端子を開路にしてから TROUBLE RESET キーを押してください。

作業の途中で TROUBLE ランプが点灯した場合は、TROUBLE RESET キーを押した後、もう一度起動信号を入力してください。作業が再開されます。

⑦ WELD ON/OFF キー

READY ランプを点灯させるために必要なキーの1つです。押すたびに ON と OFF が交互に入れ替わります。ON のときは表示ランプが点灯、OFF のときは消えます。ON と OFF は、キーを長押しして切り替えてください。

⑧ RS-232C/485 コネクタ

RS-232C／RS-485 外部通信用コネクタです（9. 外部通信機能参照）。

⑨ COIL IN コネクタ

トロイダルコイルを接続するコネクタです。2次定電流実効値制御および2次定電力実効値制御時に使用します。（トロイダルコイルはオプションです）

⑩ PROGRAM MONITOR I/O コネクタ

プログラムユニット **MA-660A** を接続するコネクタです。溶接条件の設定やモニタ結果を確認するときに接続します。

⑪ フィルタカバー

内部にエアフィルタが入っています。

エアフィルタの清掃／交換を行う際にカバーを外してください。（12. 保守参照）




危険



ファンモータで指をけがするおそれがあります。
フィルタの清掃／交換をするときは、必ず電源を切ってから作業を行ってください。

(2) 本体背面

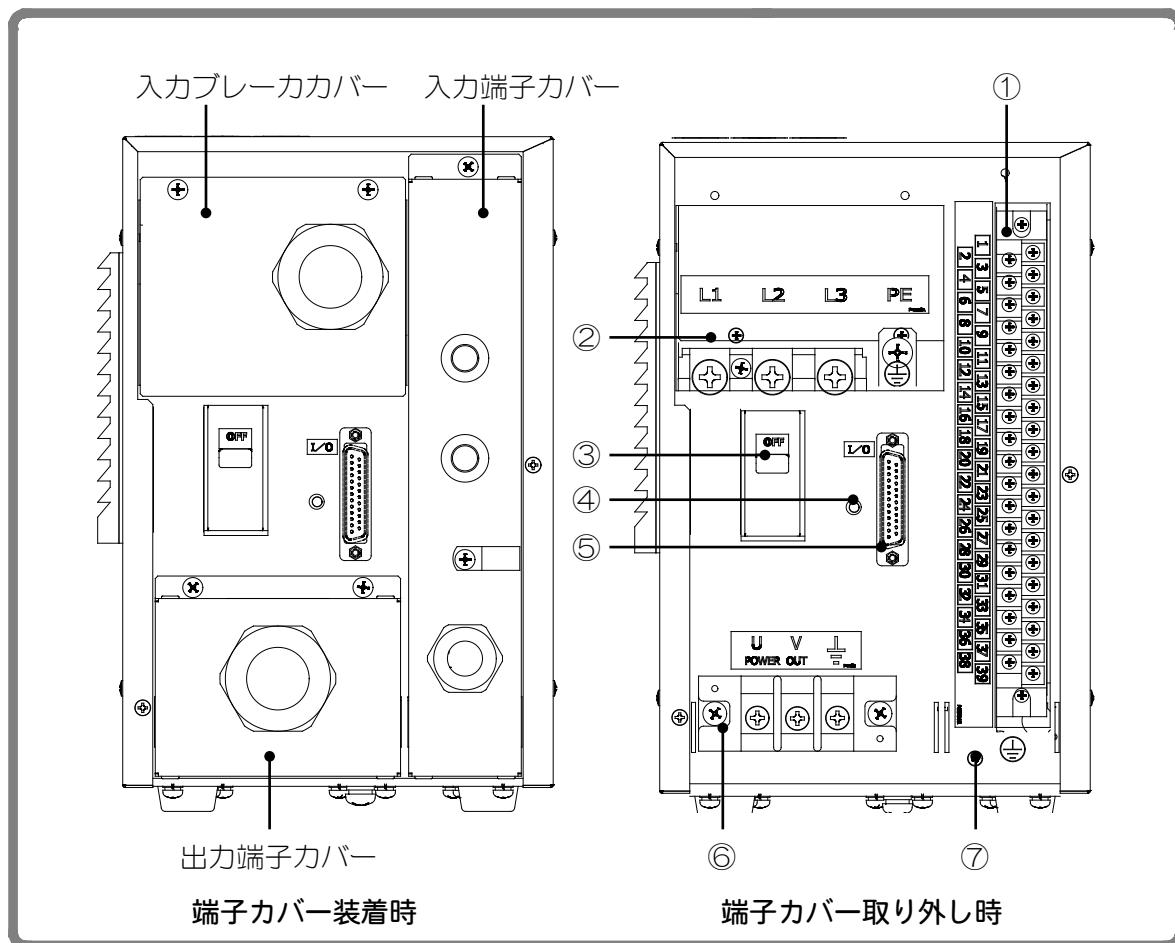

① 外部入出力信号接続端子台

条件信号の入力や異常信号の出力など、入出力信号用の端子台です。

② 溶接電源入力ブレーカ

溶接電源3相を接続するブレーカです。

(注) 漏電ブレーカではありません。漏電による遮断が必要な場合には別途ご用意ください。

③ 溶接電源入力ブレーカ用レバー

レバーを上げると電源が供給されます。レバーを下げると電源が遮断されます。

④ 溶接電源入力ブレーカ用トリップボタン

ブレーカの動作を確認するボタンです。定期的に動作確認を行ってください。

⑤ 溶接トランス I/O 信号接続コネクタ

当社製溶接トランスのセンスケーブルを接続するコネクタです。


⑥ 溶接電源出力端子台

溶接トランスの入力側と接続するための端子台です。

3. 各部の名称とそのはたらき

- ⑦ シールド線接続用ネジ
I/O のシールド線を接続してください。

(3) MA-660A(別売品)

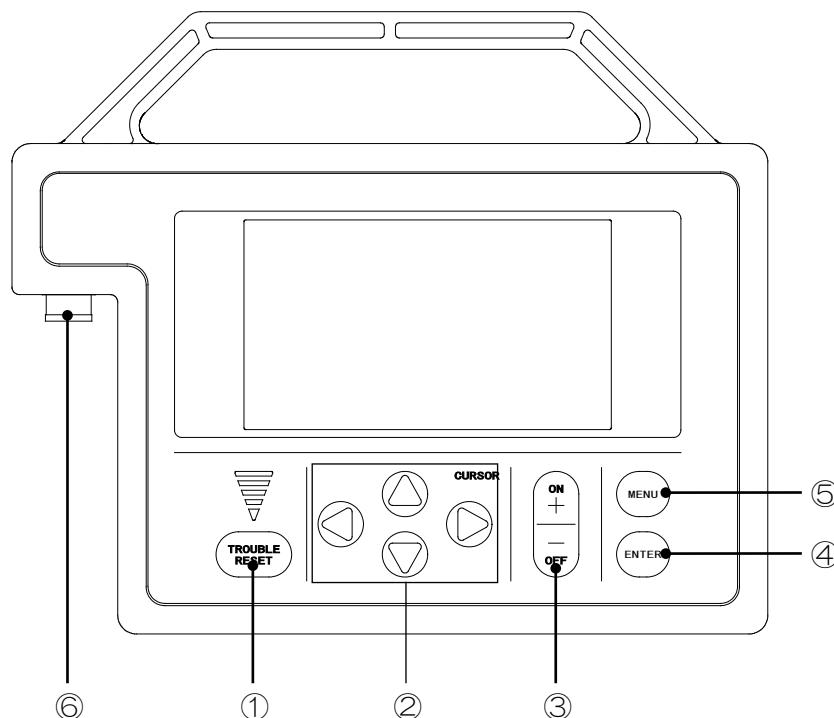

① TROUBLE RESET キー

IS-300A 本体の TROUBLE ランプが点灯中にこのキーを押すと、ランプが消えます。**IS-300A** 本体の TROUBLE RESET キーと同じはたらきをします。

② CURSOR キー

項目を選択するときに、カーソル (■) を上下左右に移動させるキーです。

③ +ON/-OFF キー

選択した項目の数値や設定を変更するとき、または ON/OFF を切り換えるときに使います。

④ ENTER キー

設定・変更した数値および ON/OFF のデータを、**MA-660A** に接続している溶接電源に書き込むキーです。

データを設定・変更した後は、カーソルを移動させる前に必ず **ENTER キー** を押してデータを書き込んでください。**ENTER キー** を押さないと、データを設定しても **MA-660A** に接続している溶接電源はそのデータを認識していません。

⑤ MENU キー

メニュー画面を表示するキーです。どの画面からでも、このキーを押すとメニュー画面に戻ることができます。

3. 各部の名称とそのはたらき

⑥ 接続コネクタ


回線ケーブルをこのコネクタに接続します。ケーブルのもう一方の端は、本体の PROGRAM MONITOR I/O コネクタに接続します。

注意

起動信号を受信してから通電シーケンスが終了するまでの間は、各項目の設定値および表示されている画面の変更を行うことはできません。

通電シーケンス中に設定値の変更を行うと、下記の画面が表示されますので、① TROUBLE RESET キーを押してください。

また、通電シーケンス中に別の設定条件を呼び出すような表示画面の変更を行うと、下記の画面が表示されても、① TROUBLE RESET キーは効きません。この場合は、電源を再起動する必要があります。

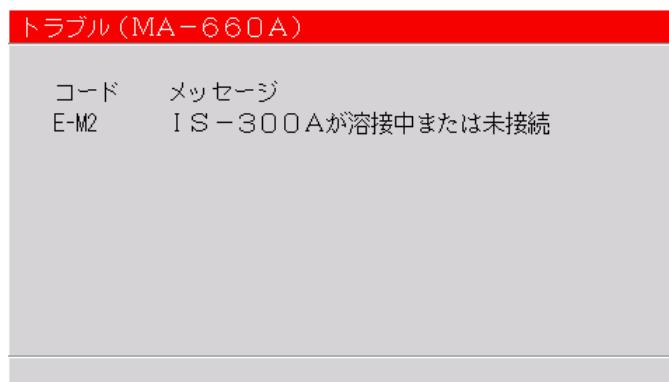

4. 画面の説明


おねがい

本装置では、設定を変更するとき、および条件データをコピーするときに、制御基板上のフラッシュメモリにデータを書き込みます。書き込み中は、正面パネルの **READY ランプ**、および外部出力の **READY** 信号が OFF になります。**READY ランプ**が点灯していることを確認してから、次の操作および通電の開始を行ってください。

フラッシュメモリへの書き込みは、設定を変更するときは最長で約 5 秒、条件データをコピーするときは最長で約 2 分かかります。その間に電源を落とさないようにしてください。

(1) メニュー画面

MA-660A はさまざまな機能があり、それぞれ専用の画面で各種設定をします。メニュー画面には、各機能がメニューとして一覧表示されます。カーソル(■)を移動させて **ENTER キー** を押すと、希望の画面に移ることができます。

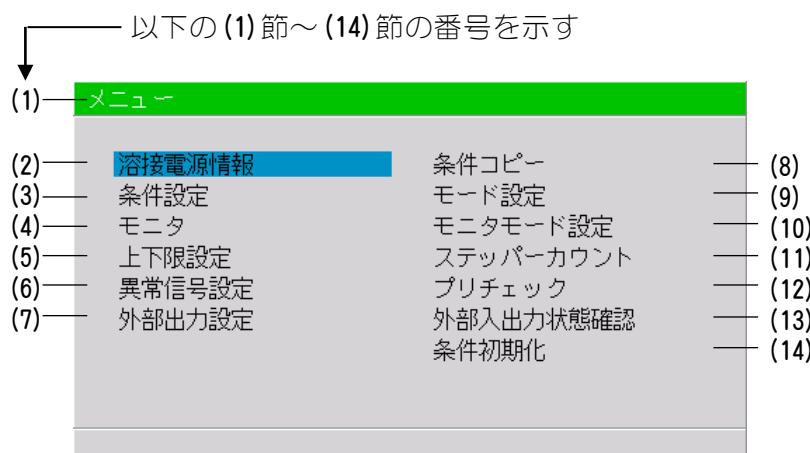

(2) 溶接電源情報画面

本体の情報を、表示および設定する画面です。

が設定可能項目で、カーソル () を移動させると値を変更できます。(以下全画面同様)



(a) コントラスト

画面の濃度を設定します。設定範囲は0~9です。数値が大きいほど画面が明るくなります。画面が見づらい場合は、値を調整してください。

(b) 装置番号

お使いの本製品の認識番号を入力します。設定範囲は1~31です。
本製品を複数台お使いの場合は、1台目に01、2台目に02、3台目に03とそれぞれ入力してください。通信時に使用します。

(c) 条件設定日

条件を設定した日付をデータとして入力できます。入力した日付により、設定条件が影響することはありません。また、イニシャライズすると、表示されているプログラムバージョンの作成日に初期化されます。

(d) 溶接電源周波数

溶接電源の周波数を、自動的に測定して表示します。

(e) 言語選択

日本語、英語、中国語、韓国語から画面表示に選択する言語を選択します。

(f) MA-660A PROGRAM VERSION

プログラムユニット **MA-660A** のプログラムバージョンを表示します。

(g) MA-660A (IS-300A) PROGRAM VERSION

IS-300A の画面表示部のプログラムバージョンを表示します。

(h) IS-300A PROGRAM VERSION


IS-300A の本体制御部のプログラムバージョンを表示します。

(3) 条件設定画面

本製品は、溶接条件を 255 種類まで設定することができます。
条件設定画面には、①電流・時間設定画面と②パルセーション・トランス設定画面があります。

① 電流・時間設定画面

この画面では条件の番号や溶接時間の長さ、溶接電流の大きさなどを設定します。
ms モードと CYC モードの切り替えは、モード設定画面の通電時間の設定で行います（(9) (e) 参照）。

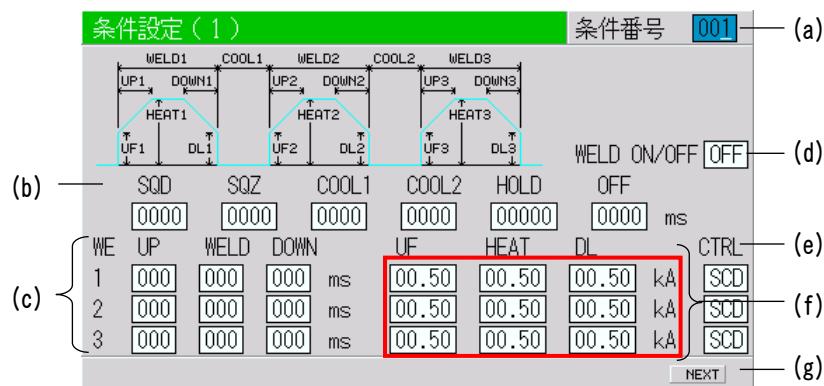

（注）枠で囲んだ部分は、CTRL の設定によって、単位系、分解能、および設定範囲が変わります。

(a) 条件番号

何番の溶接条件に設定するのかを 001～255 の中から選びます。
通常は 001 から順番に選んでください。

(b) 時間

溶接時における各動作の時間を設定します。
時間の単位は ms または CYC です。上記画面は ms 設定であり、CYC の設定はモード設定画面で行います（(9) (e) 参照）。
各動作の関係は、8. タイムチャートを参照してください。

項目	説明	設定範囲
SQD 初期助圧ディレイ時間	繰り返し動作をするとき、起動後 1 回だけ初期加圧時間間に付加される時間	0～9999ms
SQZ 初期加圧時間	ワークに適正な圧力がかかるまでの時間	0～999CYC
COOL 1, 2 冷却時間 1、2	溶接電流を止めてワークを冷やす時間	
HOLD 保持時間	溶接通電終了後に、溶接電極がワークを保持している時間	0～20000ms 0～999CYC

4. 画面の説明

項目	説明	設定範囲
OFF 開放時間*	繰り返し動作でバルブ信号を停止する時間（“0”に設定するか、1回のシーケンスで上下限判定異常が発生すると、繰り返し動作を行いません）	0 または 10~9990ms 0~99CYC

* OFF／開放時間について

- ・通電ごとにカウントおよびステップ値が更新されます。
- ・再通電とは同時に機能しません。OFF／開放時間が設定されていると、再通電は無効となります。
- ・起動モードに制約があります。OFF／開放時間が設定されていると、起動モードの MAINTAINED は機能しません。LATCHED として機能します。

(c) WELD (1, 2, 3)

溶接電流を流す時間を設定します。時間設定には、ms と CYC があります。モード設定画面の通電時間の設定で切り替えます ((9)(e) 参照)。

設定範囲は、制御方式および電流レンジによって変わります。10. 仕様を参照してください。

UP (1, 2, 3)

アップスロープ（溶接電流が徐々に大きくなっていく）時間を設定します。

DOWN (1, 2, 3)

ダウ ns ロープ（溶接電流が徐々に小さくなっていく）時間を設定します。

(注) COOL (冷却時間) を 0 に設定した場合のアップ（またはダウン）スロープ波形について

通常、アップスロープは UF 設定値から HEAT 設定値まで上昇し、ダウ ns ロープは HEAT 設定値から DL 設定値まで下降します。


以下のような設定をして起動すると、E-10 (条件設定異常) となります。

① 多段通電の前段と後段の制御方式を変更した場合

前段と後段の制御方式が異なる場合

② 多段通電の後段にアップスロープを設定した場合


後段にアップスロープを設定して、D の HEAT 設定と E の UF HEAT 設定が異なる場合

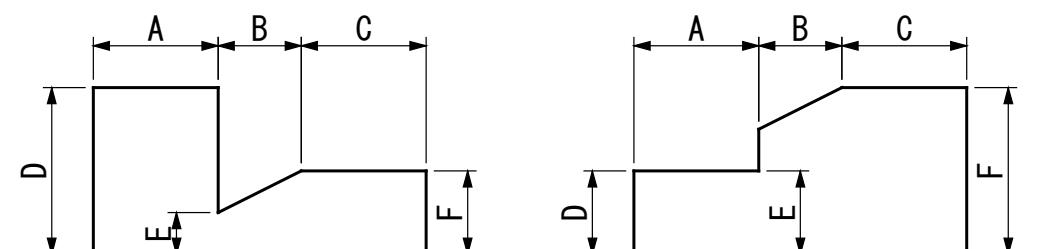

- A: WELD1 時間 または WELD2 時間
 B: UP2 時間 または UP3 時間
 C: WELD2 時間 または WELD3 時間
 D: WELD1 HEAT または WELD2 HEAT
 E: UF2 HEAT または UF3 HEAT
 F: WELD2 HEAT または WELD3 HEAT

③ 多段通電の前段にダウンスロープを設定した場合


前段にダウンスロープを設定して、E の DL HEAT 設定と F の HEAT 設定が異なる場合

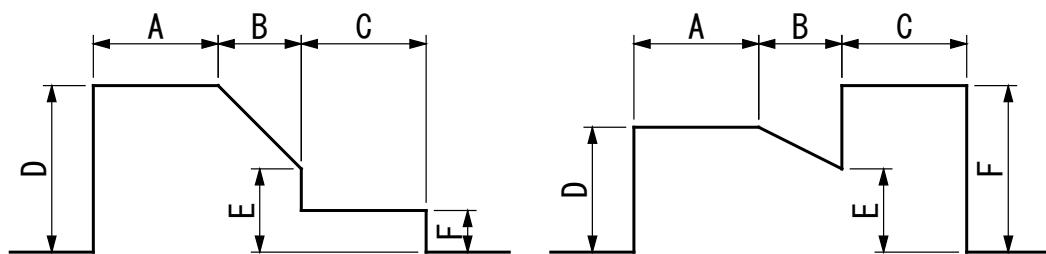

- A: WELD1 時間 または WELD2 時間
 B: DOWN1 時間 または DOWN2 時間
 C: WELD2 時間 または WELD3 時間
 D: WELD1 HEAT または WELD2 HEAT
 E: DL1 HEAT または DL2 HEAT
 F: WELD2 HEAT または WELD3 HEAT

④ 多段通電の前段および後段にスロープを設定した場合

前段にダウンスロープ、後段にアップスロープを設定して、F の DL HEAT 設定と G の UF HEAT 設定が異なる場合

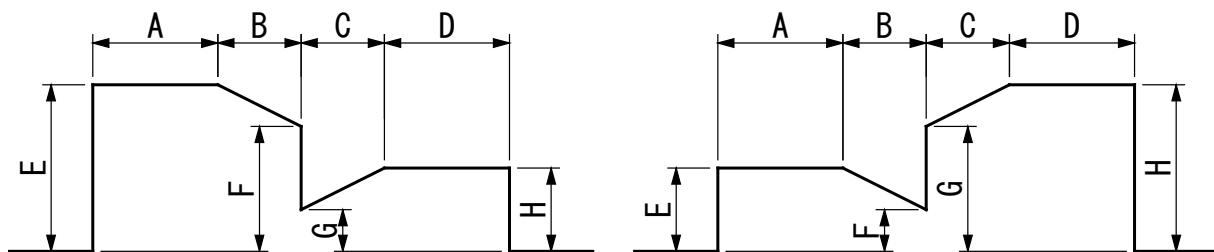

- A: WELD1 時間 または WELD2 時間
 B: DOWN1 時間 または DOWN2 時間
 C: UP2 時間 または UP3 時間
 D: WELD2 時間 または WELD3 時間
 E: WELD1 HEAT または WELD2 HEAT
 F: DL1 HEAT または DL2 HEAT
 G: UF2 HEAT または UF3 HEAT
 H: WELD2 HEAT または WELD3 HEAT


4. 画面の説明

(注) WELD1、WELD2、WELD3 のうち、最低1つは1 (ms/CYC) 以上に設定してください。また、UP と DOWN の合計が WELD よりも長くならないようにしてください。この内容が満たされない場合、E-10 (条件設定異常) が表示されます。

(注) 休止時間を0に設定した場合のアップ(またはダウン)スロープ波形について


以下のような設定をして起動すると、E-10 (条件設定異常) となります。

- ① パルセーション通電にアップスロープを設定した場合
アップスロープを設定して、C の UF HEAT 設定と D の HEAT 設定が異なる場合

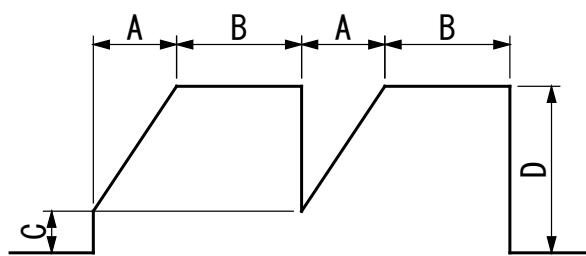

A: UP1~3 時間
B: WELD1~3 時間
C: UF1~3 HEAT
D: HEAT1~3


- ② パルセーション通電にダウンスロープを設定した場合
ダウンスロープを設定して、C の HEAT 設定と D の DL HEAT 設定が異なる場合

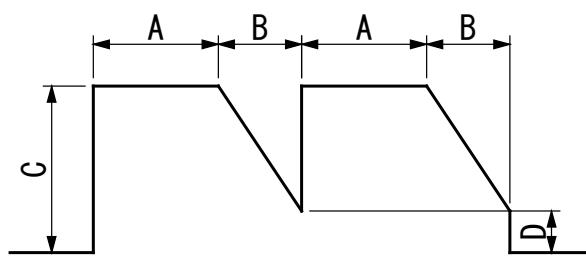

A: WELD1~3 時間
B: DOWN1~3 時間
C: HEAT1~3
D: DL1~3 HEAT

③ パルセーション通電にアップスロープおよびダウンスロープを設定した場合

アップスロープおよびダウンスロープを設定して、D の UF HEAT 設定と F の DL HEAT 設定が異なる場合

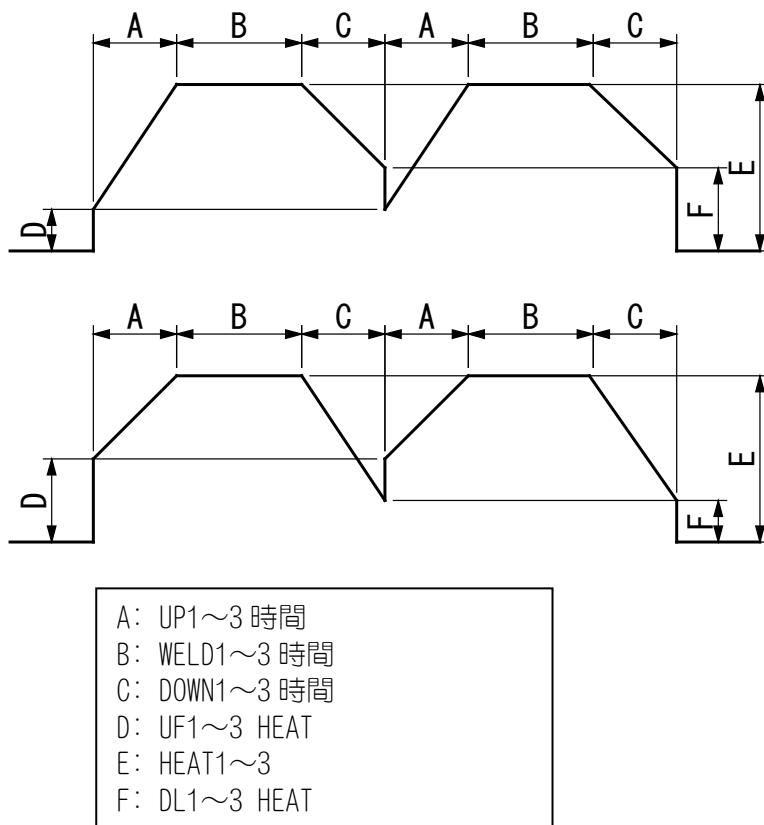

(d) WELD ON/OFF

本製品の READY ランプを点灯させるために必要な設定の 1 つです。

ON……溶接入 OFF……溶接切

注意 このスイッチが ON でも、正面パネルまたは外部入力の WELD ON/OFF が OFF のときは、通電可能になりません。通電可能にするには、このスイッチ、正面パネル、外部入力の 3 つの WELD ON/OFF が、すべて ON になっている必要があります。

(e) CTRL

溶接電流の制御方式を下記の 6 種類の中から WE1、WE2、WE3 それぞれに選択できます。+ON/-OFF キーを押して切り替えてください。2 次定電流実効値制御 (SCD) が初期値になっています。

表示	制御方式
PRI	1 次定電流実効値制御
SCD	2 次定電流実効値制御
PWR	2 次定電力実効値制御
PLM	1 次定電流ピーク値制御
VLT	2 次定電圧実効値制御
FPL	定位相制御

4. 画面の説明

(注) インバータ式溶接電源の制御方式について

制御方式	特徴	用途	制御の仕組み
1次定電流制御 (PWM 実効値制御)	トランス 2 次側にトロイダルコイルを接続しないで良い。インバータトランスの巻数比を設定しなければならない。トランス内部での損失は考慮されない。	ロボットなど、溶接ヘッドが移動してトロイダルコイルやそのケーブルが移動により断線しやすい環境で行う溶接に使用される。	電源内部に搭載されている電流センサにより 1 次電流を検出し、制御周波数ごとに演算して求めた測定電流と、「設定電流 ÷ 巻数比」から求めた 1 次電流を比較して、その誤差がゼロになるようにパルス幅制御を行う。
2次定電流制御 (PWM 実効値制御)	溶接電流を直接検知しながら通電制御するので、電流精度が 1 次定電流制御に比べて高い。	一般的な溶接で、多く利用される。	溶接電流をトロイダルコイルで検出し、制御周波数ごとに演算して求めた測定電流と設定電流を比較して、その誤差がゼロになるようにパルス幅制御を行う。
2次定電力制御 (PWM 実効値制御) *	電極間の電力が一定になるように制御するので、入熱を一定にするため溶接中のワークの状態変化に対応する。	通電初期の爆飛を減らしたい場合、溶接時に分流が生じる場合、発熱を一定にしたい場合の溶接に使用される。	溶接電流をトロイダルコイルで検出、電極間電圧を電圧センスケーブルにより検出して、制御周波数ごとに演算して求めた測定電流と電圧を元に電力を求め、設定電力と比較して、その誤差がゼロになるようにパルス幅制御を行う。
1次定電流ピーク値制御 (PWM ピーク値制御)	トランス 2 次側にトロイダルコイルを接続しないで良い。インバータトランスの巻数比を設定しなければならない。トランス内部での損失は考慮されない。実効値制御に比べて電流の立ち上がりが速いが、電流リップルの大小によって実効電流が変化する。	メッキされた金属や異種金属の溶接等に使用される。	設定電流とトランス巻数比から求めた 1 次電流を電流リミッタとして、電源内部に搭載されている電流センサにより検出された 1 次電流が、その電流リミッタに到達したときにスイッチングを OFF するようなパルス幅制御を行う。
2次定電圧制御 (PWM 実効値制御)	電極間の電圧によって制御するので、立ち上がりからの電圧を一定にし、電流を少なくすることでスプラッシュのない溶接が可能。	固有抵抗の高い材質の溶接、クロスワイヤなどの接触抵抗の高いワークの溶接、通電初期の抵抗変化が大きいプロジェクトション溶接等で爆飛を抑えるために使用される。	電極間電圧を電圧検出ケーブルにより検出し、制御周波数ごとに演算して求めた測定電圧と設定電圧を比較して、その誤差がゼロになるようにパルス幅制御を行う。
定位相制御 (非定電流)	固定のパルス幅で通電する。フィードバック制御ではない。	溶接機の能力を見る等の特別な場合に使用し、通常の溶接では使用しない。	設定したパルス幅でスイッチング制御を行う。

※ 1秒以上連続して通電する溶接には使用しないでください。制御が不安定になる可能性があります。

4. 画面の説明

(f) HEAT

溶接電流の大きさを、WELD1、WELD2、WELD3 それぞれに設定します。

CTRL の切り替えにより、設定する内容が変わります。

なお、設定できる溶接電流の範囲は、電流レンジにより切り替わります（(3) ②(f) 参照）。

UF (UP SLOPE FIRST)

アップスロープの初期電流値を設定します。

設定する値は、HEAT と同様になります。

DL (DOWN SLOPE LAST)

ダウ nsロープの最終電流値を設定します。

設定する値は、HEAT と同様になります。

（注） UP/DOWN が設定されているときに、UF/DL が有効になります。

実効値制御では目標値になるので、設定値と実際に通電した値に差が生じます。

 危険

E-07（無通電異常）が表示されても、電流は流れていますので、取り扱いには注意してください。

(g) NEXT

カーソル (■) 表示しているときに ENTER キーを押すと、②パルセーション・トランス設定画面に変わります。

②パルセーション・トランス設定画面

条件設定 (2)		条件番号	001	(a)	
		WELD ON/OFF	[OFF]	(h)	
(b)	パルスリミット	パルセーション		(c)	
WELD1	00.0 %	01 休止時間1	000 ms		
WELD2	00.0 %	01 休止時間2	000 ms		
WELD3	00.0 %	01 休止時間3	000 ms		
(d)	トランス周波数	1000 Hz	電源電圧補償	000 %	(i)
(e)	バルブ番号	1	ゲイン	01	(j)
(f)	電流レンジ	10 kA	トランス巻数比	001.0	(k)
(g)	最大電流	10 kA	トランス番号	1	(l)
					(m)
PREV					

(a) 条件番号

何番の溶接条件に設定するのかを 001～255 の中から選びます。
通常は 001 から順番に選んでください。

(b) パルスリミット


1 次定電流ピーク値制御にてパルス幅を制限する場合、WELD1、WELD2、WELD3 それぞれに制限値を設定します。設定範囲は 10.0～99.9% です。

4. 画面の説明

(c) パルセーション/休止時間 1~3

WELD1~3において、繰り返し動作させる回数(01~19)、およびそのときの休止時間1~3を設定します(下図参照)。

ただし、繰り返し動作させる回数を01に設定した場合には、休止時間は機能しません。

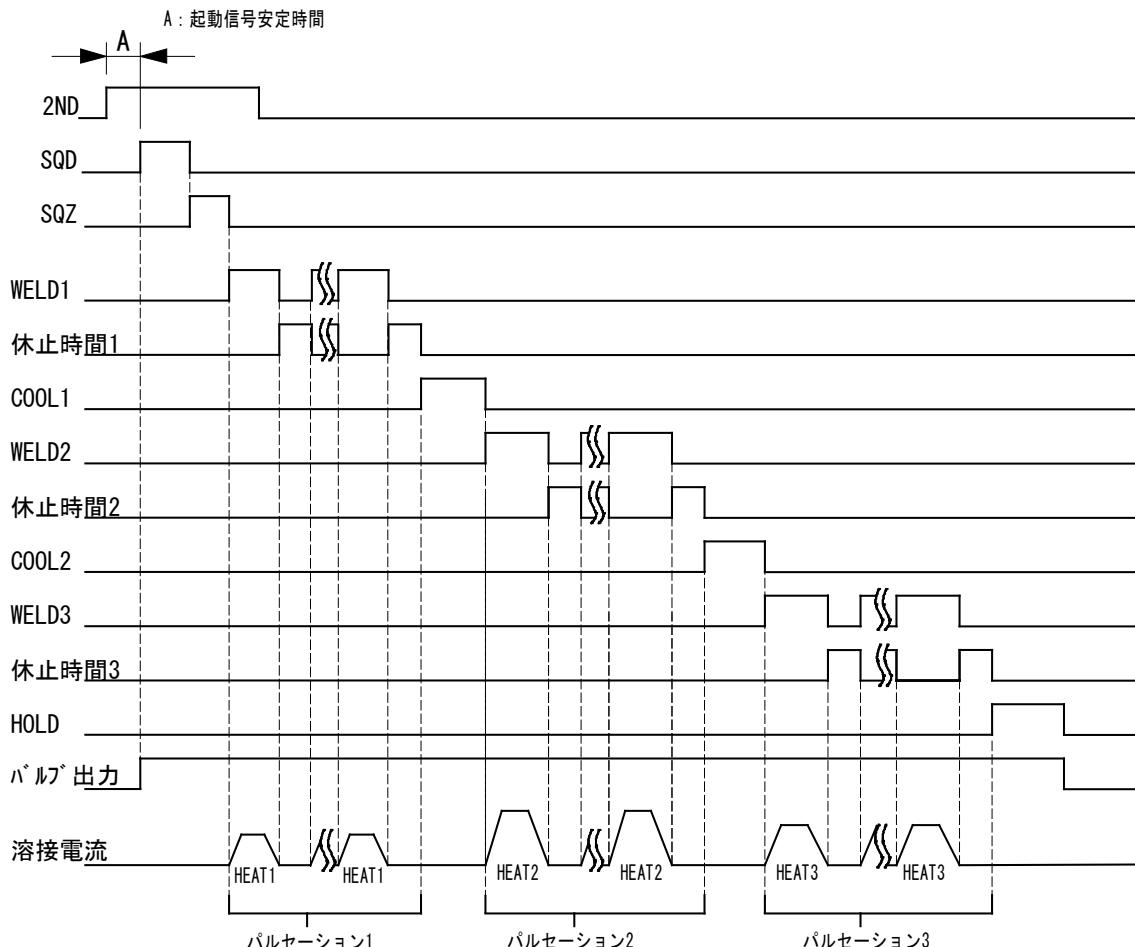

- パルセーションを02以上、かつ休止時間1~3を0に設定して通電する場合、1次定電流実効値制御または1次定電流ピーク値制御で使用してください。それ以外の制御で通電すると、制御およびモニタ値が正しく動作しないことがあります。
- パルセーションを02以上に設定して通電した場合、シーケンス終了後にモニタ値として表示されるのは、最終の通電データのみです((4)モニタ画面参照)。また、パルセーションの繰り返し動作中に1回でも上下限判定範囲から外れた場合、通電終了後に注意信号を出力します((5)上下限設定画面参照)。

4. 画面の説明

(d) トランス周波数

使用する溶接トランスの周波数を設定します。600Hz から 3000Hz まで 100Hz 刻みで設定可能です。



インバータ電源出力周波数を設定する場合、溶接トランスの周波数をご確認ください。インバータ電源出力周波数より高い周波数の溶接トランスをご使用になりますと、故障の原因になりますのでおやめください。

(e) バルブ番号

本製品は、バルブ（溶接ヘッド）を 2 台接続できます。
ここではどちらのバルブを使うのか設定します。

(f) 電流レンジ

使用する溶接電流に合わせて、電流レンジを選択します。

レンジ	電流設定範囲	電力設定範囲
20kA	001. 0～020. 0kA	001. 0～020. 0kW
10kA	00. 50～09. 99kA	00. 50～09. 99kW
05kA	00. 05～05. 00kA	00. 05～05. 00kW

(g) 最大電流

トランスの最大電流を設定します。
設定範囲は 1kA～電流レンジの設定値です。

(h) WELD ON/OFF

本製品の READY ランプを点灯させるために必要な設定の 1 つです。

ON……溶接入 OFF……溶接切

(i) 電源電圧補償（パルスリミットを設定したときに有効）

1 次側の電源電圧変動に対して、パルス制限値を補正します。この機能は、1 次定電流ピーク値制御（PLM）のときだけ有効です。
ただし、通電前の電源電圧に対しての補正であり、通電中の電圧変動は反映しません。設定範囲は 000～100% です。

AC200V で電圧補正值=100%とした場合

- 電源電圧 AC190V (-5%) の場合、パルスリミット設定の制限値が 5% 上がるよう補正されます。
- 電源電圧 AC210V (+5%) の場合、パルスリミット設定の制限値が 5% 下がるよう補正されます。

AC200V で電圧補正值=50%とした場合

- 電源電圧 AC190V (-5%) の場合、パルスリミット設定の制限値が 2.5% 上がるよう補正されます。
- 電源電圧 AC210V (+5%) の場合、パルスリミット設定の制限値が 2.5% 下がるよう補正されます。


(j) ゲイン

1 次定電流実効値制御、2 次定電流実効値制御、2 次定電力実効値制御、2 次

4. 画面の説明

定電圧実効値制御のフィードバック補正量を設定します。通常は1で使用しますが、電流の立ち上がりが遅い場合は、この数値を大きくすることで、早くすることができます。(1次定電流ピーク値制御および定位相制御の場合は無効です。)

- (注) コントロールゲインとは、フィードバック制御の補正量のことです。
 コントロールゲインの値を大きくすれば、電流の立ち上がりが早くなりますが、電流波形がオーバーシュートする可能性があります。また、コントロールゲインの値を小さくすれば、電流波形のオーバーシュートを抑えることができますが、電流の立ち上がりが遅くなります。
 本装置では、9段階(1~9)で設定することができます。

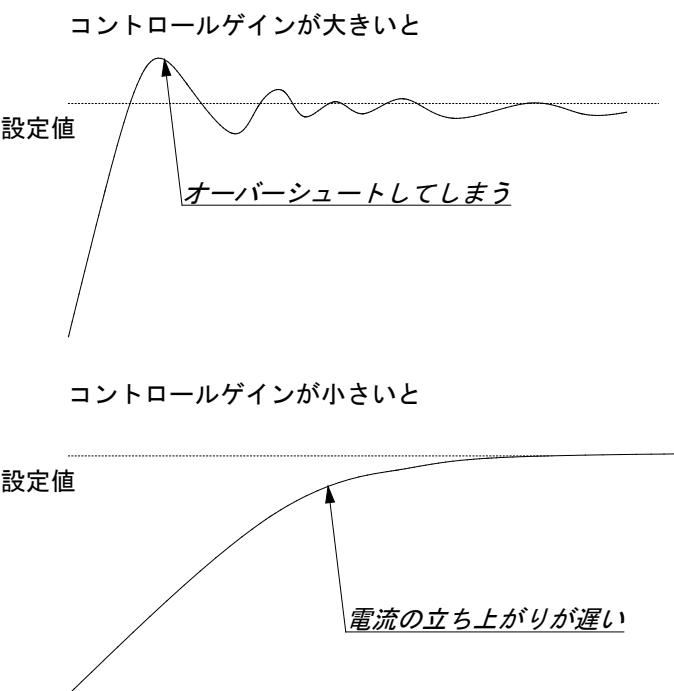

(k) トランス巻数比

溶接トランスの巻数比を設定します。
 設定範囲は、001.0~199.9です。

おねがい

1次定電流実効値制御または1次定電流ピーク値制御でお使いになるときは、必ず正しい溶接トランスの巻数比を設定してください。間違った値を設定すると、正しい制御ができなくなります。

(l) トランス番号

各条件で使用するトランス番号を設定します。設定範囲は1~5です。
 トランス切換器 **MA-650A** を使用するときに機能します。

(m) PREV

カーソル (■) 表示しているときに ENTER キーを押すと、①電流・時間設定画面に変わります。

4. 画面の説明

(4) モニタ画面

溶接時の作業状態を確認することができます。
条件番号ごとにモニタしたデータを表示します。

(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
モニタ				条件番号	001 (a)
	時間	電流	電圧	電力	パルス幅
WELD1	000 ms	0.00 kA	0.00 V	00.00 kW	00.0 %
WELD2	000 ms	0.00 kA	0.00 V	00.00 kW	00.0 %
WELD3	000 ms	0.00 kA	0.00 V	00.00 kW	00.0 %
			バルブ1	バルブ2	
(g)——ステップ番号			1	1	
(h)——ステップバーカウント		0000		0000	
(i)——トータルカウンタ		000000			

(a) 条件番号

モニタしたい条件番号を設定します。その条件番号で溶接したときの最新の溶接電流や電圧などの測定値が表示されます。

電源を切っても、記憶された測定値は消えずに残っているので、次にお使いになる際にも、前回の測定値を確認することができます。

(b) 時間

WELD1、WELD2、WELD3 の通電した時間を表示します。

時間の単位は、「ms」と「CYC」の2種類です。単位の切り替えは、モード設定画面の通電時間で行います（(9) (e) 参照）。

(c) 電流

溶接電流の大きさを表示します。

(d) 電圧

電圧検出ケーブルを接続して2次電圧を入力したときに、測定電圧を表示します。

(e) 電力

トロイダルコイルと電圧検出ケーブルを接続して、2次電流と2次電圧を入力したときに、測定電力（測定電流×測定電圧）を表示します。

(f) パルス幅

通電した1次パルス電流の中で、パルス幅が1番広かったものを、フルウェーブ時のパルス幅を100%としたときの割合（%）で表示します。

なお、フルウェーブ時のパルス幅は、周波数の設定（トランス周波数）によって変わります。

（注） モニタ画面に表示される値は、通電パルスごとにサンプリングした値の平均値です。したがって、弊社のウェルドチェックで測定した値とは異なることがあります。

4. 画面の説明

(g) ステップ番号

モード設定画面のステッパー モード ((9)(k) 参照) が OFF 以外のとき、バルブごとの現ステップ番号を表示します。(上記の画面例の場合、バルブ1がステップ1、バルブ2がステップ3になっています。)

(h) ステッパー カウント

モード設定画面のステッパー モード ((9)(k) 参照) が OFF 以外のとき、現ステップでの打点数を表示します。

(i) トータルカウンタ

モード設定画面の WELD2 STOP/WELD COUNT およびカウンタ設定の設定によって、表示が変わります ((9)(g) および (p) 参照)。

- ① WELD2 STOP/WELD COUNT が WELD2 STOP で、かつカウンタ設定が TOTAL のとき

モニタ					条件番号	001
時間	電流	電圧	電力	パルス幅		
WELD1 000 ms	0.00 kA	0.00 V	00.00 kW	00.0 %		
WELD2 000 ms	0.00 kA	0.00 V	00.00 kW	00.0 %		
WELD3 000 ms	0.00 kA	0.00 V	00.00 kW	00.0 %		
			バルブ1	バルブ2		
ステップ番号	1			1		
ステッパー カウント	0000			0000		
トータルカウンタ	000000					

トータルカウンタを表示します。

上下限判定結果にかかわらず、カウント値が+1 増加します。

- ② WELD2 STOP/WELD COUNT が WELD2 STOP で、かつカウンタ設定が GOOD のとき

モニタ					条件番号	001
時間	電流	電圧	電力	パルス幅		
WELD1 000 ms	0.00 kA	0.00 V	00.00 kW	00.0 %		
WELD2 000 ms	0.00 kA	0.00 V	00.00 kW	00.0 %		
WELD3 000 ms	0.00 kA	0.00 V	00.00 kW	00.0 %		
			バルブ1	バルブ2		
ステップ番号	1			1		
ステッパー カウント	0000			0000		
良品カウンタ	000000					

良品カウンタを表示します。

モニタ値が上下限範囲内のときに、カウント値が+1 増加します。

③ WELD2 STOP/WELD COUNT が WELD2 STOP で、かつカウンタ設定が WORK のとき

モニタ					条件番号	001
時間	電流	電圧	電力	パルス幅		
WELD1	000 ms	0.00 kA	0.00 V	00.00 kW	00.0 %	
WELD2	000 ms	0.00 kA	0.00 V	00.00 kW	00.0 %	
WELD3	000 ms	0.00 kA	0.00 V	00.00 kW	00.0 %	
		バルブ1		バルブ2		
ステップ番号		1		1		
ステッパー カウント		0000		0000		
打点カウンタ	0000	生産カウンタ		000000		

打点カウンタと生産カウンタを表示します。

設定した打点カウント値に達すると、生産カウント値が+1 増加します。

④の打点カウンタとは意味が異なります。

④ WELD2 STOP/WELD COUNT が WELD COUNT のとき

モニタ					条件番号	001
時間	電流	電圧	電力	パルス幅		
WELD1	000 ms	0.00 kA	0.00 V	00.00 kW	00.0 %	
WELD2	000 ms	0.00 kA	0.00 V	00.00 kW	00.0 %	
WELD3	000 ms	0.00 kA	0.00 V	00.00 kW	00.0 %	
		バルブ1		バルブ2		
ステップ番号		1		1		
ステッパー カウント		0000		0000		
打点カウンタ	0000					

打点カウンタを表示します ((10) (a) 参照)。

③の打点カウンタとは意味が異なります。

(注) モニタ値について

- 各溶接条件の最終モニタ値およびカウント数のみ、電源を OFF にしてから約 10 日間保持されます。
- パルセーションまたは OFF 時間を設定して、繰り返し通電を行った場合、最終データのみモニタ値として表示されます。途中のデータは表示されません。
- モニタ表示モード ((9) (n) 参照) の設定によっては、モニタ表示は自動更新されません。

4. 画面の説明

(5) 上下限設定画面

溶接の良否判定を行う溶接電流や、2次電圧の上下限判定値を設定しておきます。溶接電流や2次電圧のモニタ値が、その判定値から外れた場合、注意信号が出力されるので、警報や警告灯などに利用できます。

上下限設定						条件番号	(a)
	時間	電流	電圧	電力	パルス幅		
WE1	HI 999	ms 000	[9.99] 0.00	kA kA	[9.99] [0.00]	V V	[99.99] [00.00]
	LO 000	ms 000	[9.99] 0.00	kA kA	[9.99] [0.00]	V V	[99.99] [00.00]
WE2	HI 999	ms 000	[9.99] 0.00	kA kA	[9.99] [0.00]	V V	[99.99] [00.00]
	LO 000	ms 000	[9.99] 0.00	kA kA	[9.99] [0.00]	V V	[99.99] [00.00]
WE3	HI 999	ms 000	[9.99] 0.00	kA kA	[9.99] [0.00]	V V	[99.99] [00.00]
	LO 000	ms 000	[9.99] 0.00	kA kA	[9.99] [0.00]	V V	[99.99] [00.00]

(注) 画面は、10kA レンジ、05kA レンジの場合です。
20kA レンジでは、電流が 00. 0~99. 9kA、電力が 000. 0~999. 9kW となります。

(a) 条件番号

モニタしたい（条件を設定したい）条件番号を入力します。

(b) 時間

溶接時間の上限 (HI) と下限 (LO) を、WE1、WE2、WE3 ごとに設定します。
通電停止入力により、溶接時間が不安定になる場合の監視に使用できます。
設定範囲は 0~999ms または 0~50CYC です。

(c) 電流

溶接電流の上限 (HI) と下限 (LO) を、WE1、WE2、WE3 ごとに設定します。
設定範囲は 0~9. 99kA または 0~99. 9kA です。

(d) 電圧

2次電圧の上限 (HI) と下限 (LO) を、WE1、WE2、WE3 ごとに設定します。
設定範囲は 0~9. 99V です。

(e) 電力

電力の上限 (HI) と下限 (LO) を、WE1、WE2、WE3 ごとに設定します。
設定範囲は 0~99. 99kW または 0~999. 9kW です。

(f) パルス幅

溶接電流のパルス幅が、ここで設定した値を超えると、異常信号が出力されます。
パルス幅は、フルウェーブ時を 100%としたときの値で表されます。
設定範囲は 10~100%です。

(注) ステッパー モードが OFF 以外に設定されているときの上下限判定値について

ここで設定する上下限判定値は、通電する時点での電流値に対しての判定値であり、初期設定値に対する判定値ではありません。

したがって、**ステッパー モード**が OFF 以外に設定され、初期設定値に対してステップアップ (ダウン) するように設定されている場合、上下限判定値も自動的にステップアップ (ダウン) します。

例) 設定電流値が 2kA で HI が 2.2kA、LO が 1.8kA の場合


ステップが 150% になった時点で

HI が $2.2 \times 1.5 = 3.3$ kA

LO が $1.8 \times 1.5 = 2.7$ kA となり、モニタ値が 3.0kA になってもモニタ異常にはなりません。

(6) 異常信号設定画面

異常が発生したときの出力モードおよび各項目に対して、ERROR(異常)/CAUTION(注意)のどちらとして判断するかの設定を行います。

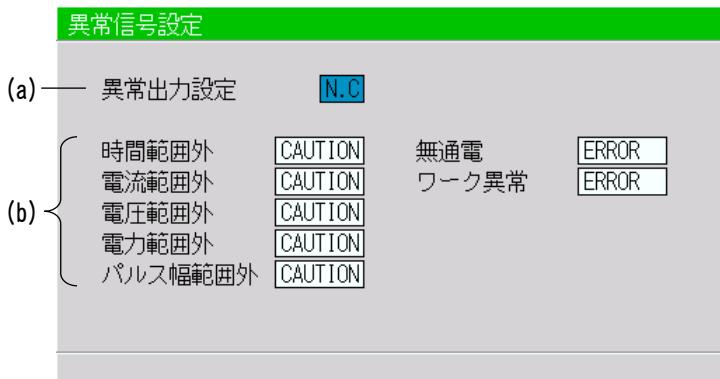

(画面は初期設定値です)

(a) 異常出力設定

外部出力信号の NG1、NG2 (6. インタフェース参照) の出力モードを設定します。

N.C	(NORMAL CLOSE)	正常時閉路／異常時開路
N.O	(NORMAL OPEN)	正常時開路／異常時閉路

(b) 時間範囲外／電流範囲外／電圧範囲外／電力範囲外／パルス幅範囲外／無通電／ワーク異常

ERROR 信号を出力するか CAUTION 信号を出力するかを設定します。
以下のときに信号が出力されます。

時間範囲外	通電時間が上限/下限を超えたとき
電流範囲外	電流値が上限/下限を超えたとき
電圧範囲外	電圧値が上限/下限を超えたとき
電力範囲外	電力値が上限/下限を超えたとき
パルス幅範囲外	パルス幅が上限を超えたとき
無通電	無通電異常が発生したとき (無通電異常については、13. 故障かなと思ったらを参照)
ワーク異常	プリチェック異常が発生したとき


複数の項目が同じ設定になっている場合は、いずれかの項目が上記の条件に当てはまると、ERROR 信号または CAUTION 信号が出力されます。

(注) 異常出力後の起動信号受け付けと連続通電の動作について

		異常出力後の起動信号	開放時間(OFF)あり の連続通電
上下限モニタ 異常	ERROR	受け付けない	止める
	CAUTION	受け付ける	止めない
無通電異常 ワーク異常	ERROR	受け付けない	止める
	CAUTION	受け付ける	止める
カウンタ異常		受け付ける	止める
他の装置異常		受け付けない	止める

(7) 外部出力設定画面

外部出力信号の OUT1 (端子 28) から OUT5 (端子 32) までの出力信号を設定します。
各出力信号の内容については、**6. (3)** を参照してください。

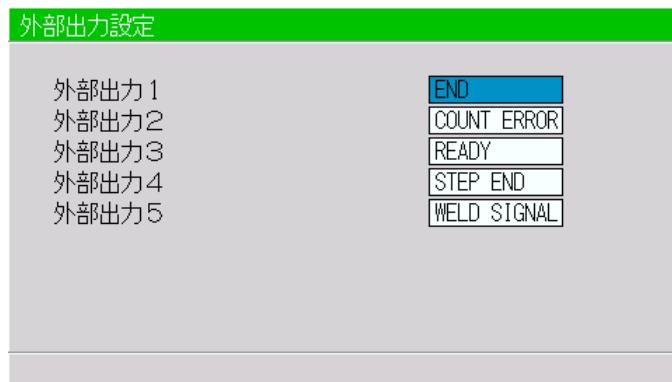

(画面は初期設定値です)

+ON キーを押すと、以下の順で信号が切り替わります (**-OFF キー**を押すと、逆方向に切り替わります)。

END (終了信号) → COUNT ERROR (カウント異常信号) → READY (準備完了信号)
 → STEP END (ステップ完了信号) → WELD SIGNAL (通電タイミング信号)
 → GOOD (正常信号) → COUNT UP (カウントアップ信号)
 → OUT I (OUT I タイミング出力) → OUT II (OUT II タイミング出力)

END、WELD SIGNAL、GOOD、OUT I、OUT II の出力タイミングについては、**8. タイムチャート** を参照してください。


(8) 条件コピー画面

MA-660A は、データを記憶することができます（下図参照）。

MA-660A を本製品に接続すると、画面には本製品のメモリに保存されているデータが表示されます。

表示されたデータを変更して **ENTER キー** を押すと、本製品のメモリ内容が、変更後の値に書き換わります。

画面に表示された数値を変更しただけでは、データを記憶することはできませんのでご注意ください。

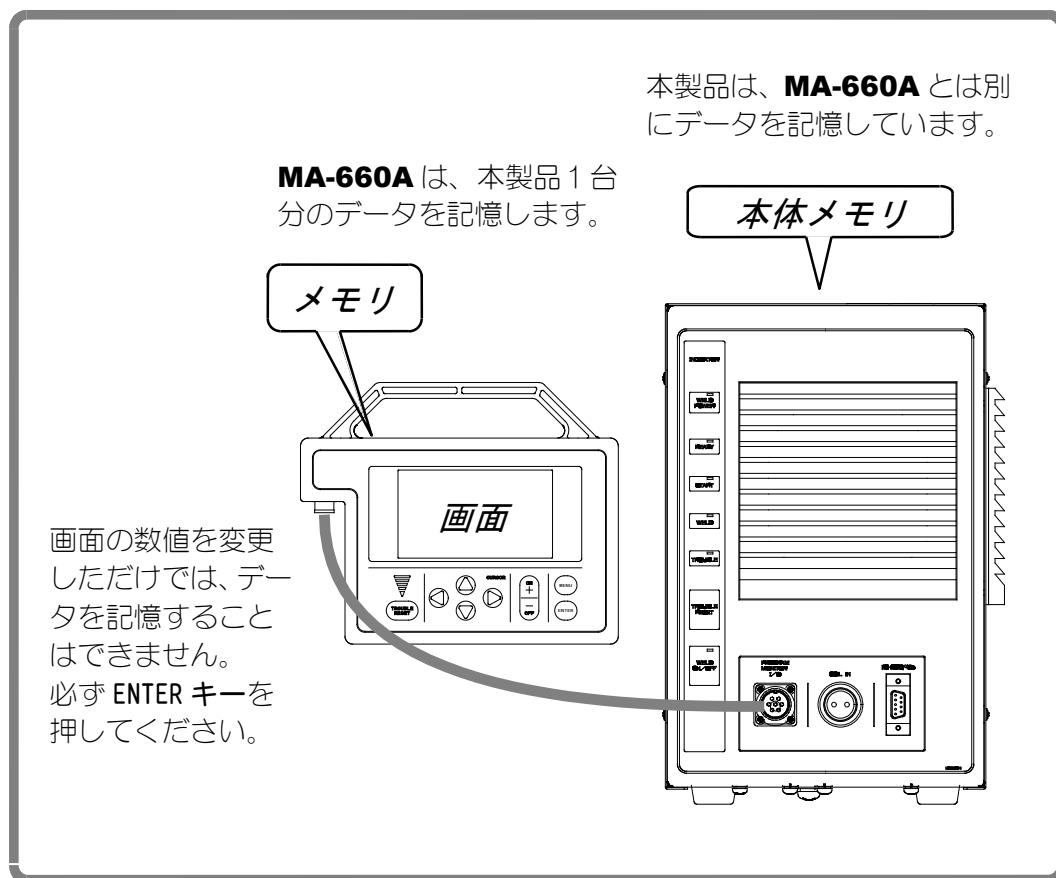

本製品を複数台お使いになっていて、1台目のメモリの内容を2台目にコピーしたい場合には、一度 **MA-660A** のメモリに1台目のデータをコピーした後、そのデータを2台目にコピーしてください。

条件コピーの操作方法については、次のページを参照してください。

条件コピーは、**MA-660A (IS-300A)** のプログラムバージョンが同じ **IS-300A** の間で行うことができます。**MA-660A (IS-300A)** のプログラムバージョンは、溶接電源情報画面に表示されます（(2) (g) 参照）。



(a)～(c)の希望する項目にカーソル (■) を合わせて、ENTER キーを押してください。データがコピーされます。

(a) IS-300A -----> MA-660A

IS-300A のデータを **MA-660A** のメモリへコピーします。

コピーが完了すると、<END>が表示されます。

コピー元の **IS-300A** でこの操作を行ってください。

(b) IS-300A <----- MA-660A

MA-660A のメモリのデータを **IS-300A** にコピーします。

コピー元の **IS-300A** で条件コピーを行ってから、コピー先の **IS-300A** でこの操作を行い、コピー完了 (<END>表示) 後に約 10 秒待ってから、一度 **IS-300A** の電源を切ってください。

(c) 条件番号 [A] -----> 条件番号 [B] - [C]

溶接条件をコピーする機能です。

本製品は溶接条件を 255 種類まで設定することができます。

『条件番号 1 の設定値を少し変更して、別の条件番号で溶接したい』というときには、この機能を使います。

条件番号 1 をもとに、新しい条件番号 2 と 3 を設定する場合

・条件番号 [A] 001

条件番号 [B] 002

条件番号 [C] 003

と設定します。

(カーソル (■) を移動させる前に、必ず ENTER キーを押してください。)

・カーソル (■) を

条件番号 [A] -----> 条件番号 [B] - [C]

の行に移動させて、ENTER キーを押してください。

これで条件 1 のデータが条件 2 から 3 までにコピーされました。

あとは条件設定画面で条件 2, 3 を呼び出し、変更が必要な数値を設定し直してください。

(注) コピーが完了するまで、プログラムユニットの操作は行わないでください。

4. 画面の説明


(9) モード設定画面



(a) 起動信号安定時間

溶接条件は、起動信号が入力されてから、チャタリング防止時間経過後に決定されます。設定範囲は1~20msで、1ms単位で設定できます。

設定時間内に条件信号が入力されずに起動信号が入力されると、E-16（条件信号入力異常）が表示されます。ただし、モード設定画面で条件選択が INT に設定されている場合は、条件信号の入力なしに、**MA-660A** に表示された条件番号を選択します。条件選択については、(9) (I) を参照してください。

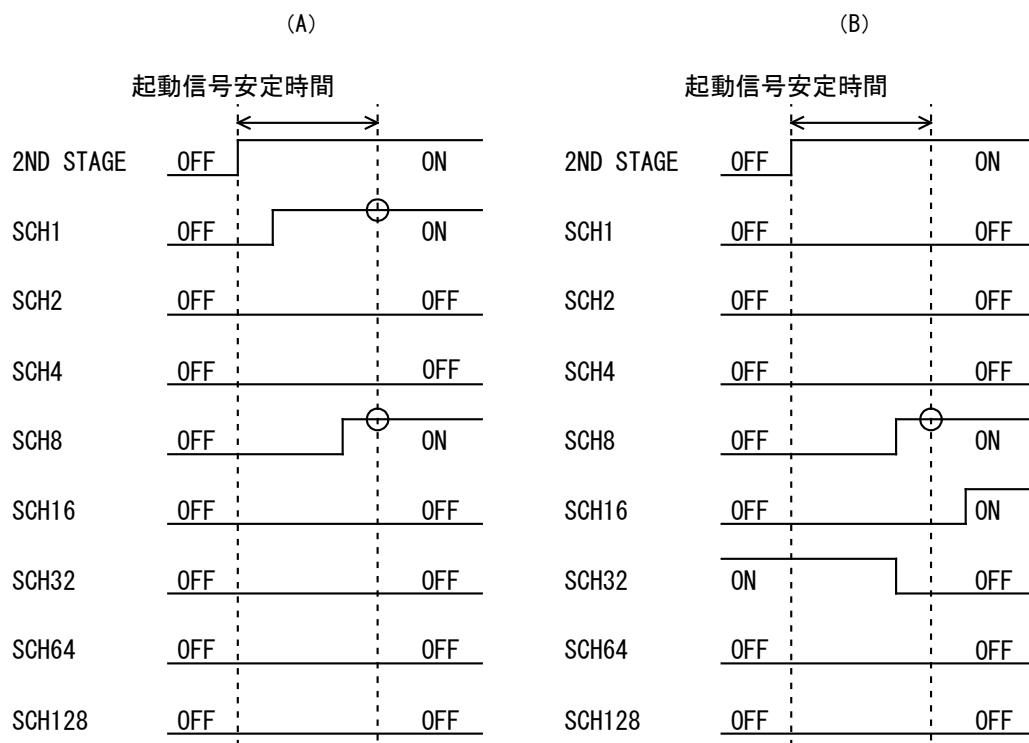

図(A)では、条件信号1と8がONなので条件番号9で溶接を行います。

図(B)では、条件信号8だけがONなので、条件番号8で溶接を行います。

条件信号16および32は、条件決定時にOFFになっているので無効になります。

4. 画面の説明

(注) 起動信号安定時間が 1ms または 2ms の場合

2ND STAGE 信号を受信したときの条件番号が選択されます。したがって、上記(A)の場合、条件番号が選択されず、条件信号入力異常になります。起動信号安定時間が 1ms または 2ms の場合、2ND STAGE 信号を受信する前に、あらかじめ条件信号を入力してください。

(b) 起動モード


本製品を動作させるための起動信号の入力方法を設定します。

以下の①～⑦から選択できます。

① LATCHED


2ND STAGE 信号の入力が……

- 初期加圧時間 (SQZ) 中に切れると、溶接シーケンスを中断します。
- 溶接 1 の時間 (WE1) 以降に切れた場合、溶接シーケンスは最後まで進みます。

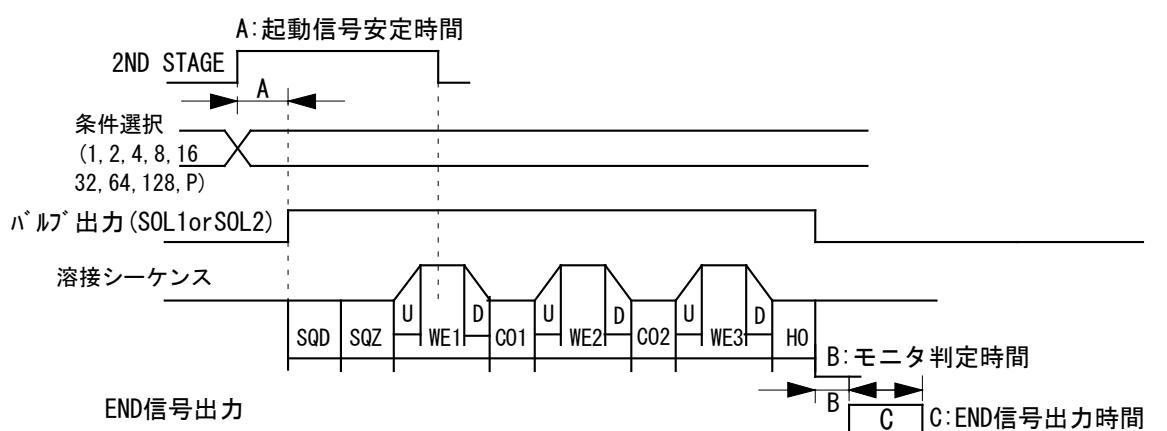


② PULSED

2ND STAGE 信号が、起動信号安定時間で設定された時間以上入力された場合、それ以降に 2ND STAGE 信号が切れても、溶接シーケンスは最後まで進みます。

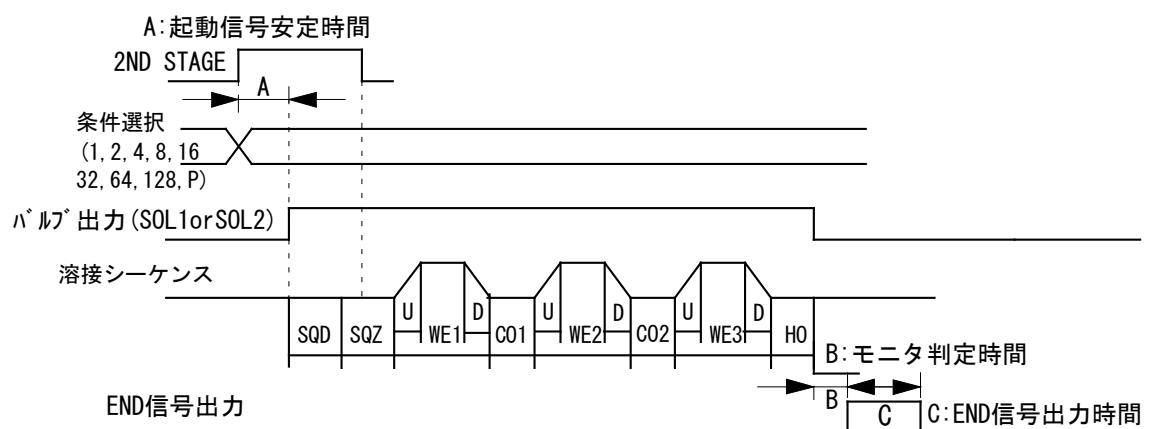

③ MAINTAINED


2ND STAGE 信号が、溶接シーケンス（初期加圧ディレイ時間から保持時間）の途中で切れた場合、その時点で溶接シーケンスを中断します。
END（終了）信号は、**終了信号モード**の設定に準じます。

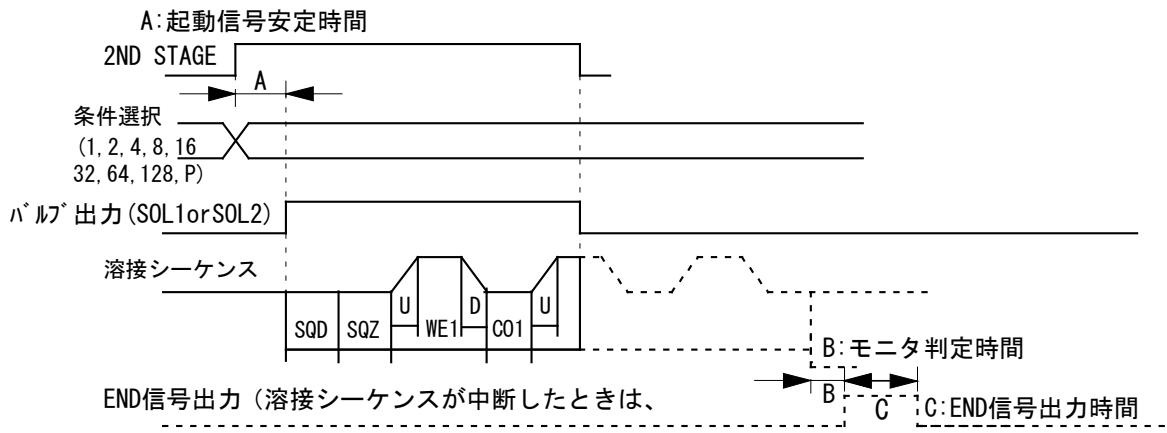

(注) OFF／開放時間が設定されていると、MAINTAINED として機能しません。
LATCHED として機能します。

以下の④～⑦は条件信号が起動信号を兼ねています。IS-120B にある機能で、
IS-300A への置き換え時に対応します。最初に入力された条件信号から起動信号安定時間経過後の信号が確定されます。なお、バルブモードを 2VALVE に選択して④～⑦で起動すると、E-10（条件設定異常）となります。

- | | |
|---------------|--|
| ④ LATCHED (B) | B:バイナリ起動に対応。SQZ 終了までに全条件信号が OFF されると、溶接シーケンスを中断します。 |
| ⑤ PULSED (B) | B:バイナリ起動に対応。SQZ 終了までに全条件信号が OFF されても、溶接シーケンスを継続します。 |
| ⑥ LATCHED (8) | C:単独 8 信号起動に対応。SQZ 終了までに全条件信号が OFF されると、溶接シーケンスを中断します。 |
| ⑦ PULSED (8) | C:単独 8 信号起動に対応。SQZ 終了までに全条件信号が OFF されても、溶接シーケンスを継続します。 |

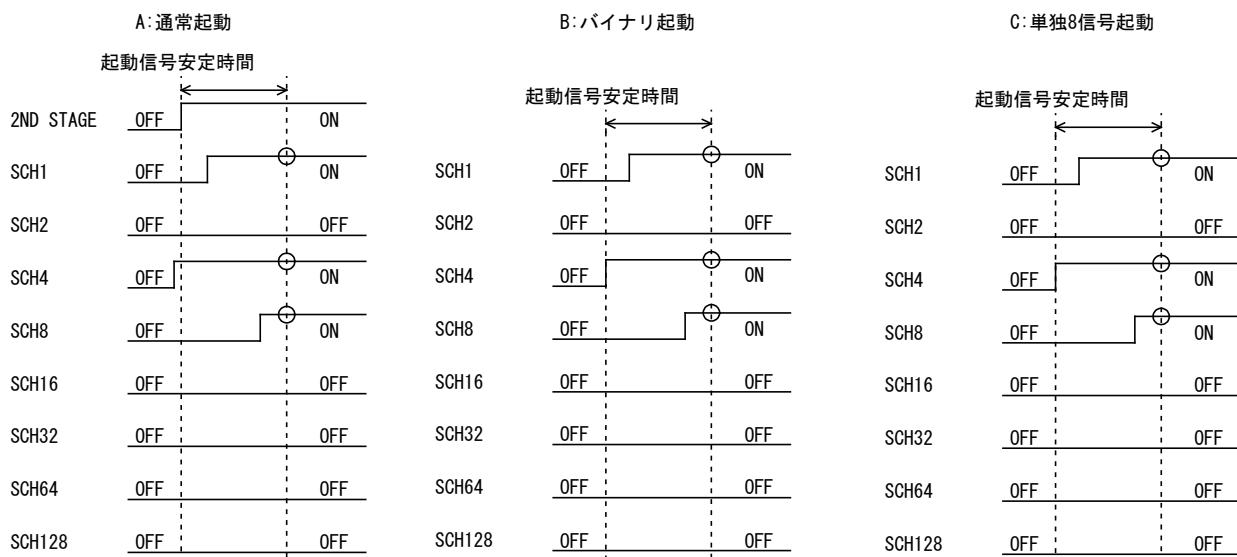

4. 画面の説明

④および⑤は SCH1/2/4/8/16/32/64/128 の条件信号をバイナリで組み合わせて 255 種類の条件が使えるようになります。上図 B: バイナリ起動では、SCH1/4/8 の信号が確定しているので、条件 13 が選択されます。

⑥および⑦は SCH1/2/4/8/16/32/64/128 の条件信号から入力された一番小さい番号の条件が使えるようになります。上図 C: 単独 8 信号起動では、SCH1/4/8 の信号が確定しているので、一番小さい条件 1 が選択されます。

(c) 終了信号時間

終了信号の出力時間を設定します。設定範囲は 10~200ms で 10ms 単位で設定できます。0ms に設定すると HOLD となり、起動入力中は終了信号出力を保持します。

終了信号時間に数値を設定しても、OFF が設定されている場合には、OFF の設定値によって、実際に出力される END 時間が変わってきます(下記参照)。また、**終了信号モード**の設定によっては出力されません。

- **終了信号時間が 0ms のとき**

1) OFF 時間が 0ms の場合 (OFF 時間 = 0ms)

a) シーケンス時間より起動入力時間が長い場合は、終了信号時間は起動入力時間となります。(シーケンス時間 \leq 起動入力時間 \rightarrow END 時間 = 起動入力時間)

b) シーケンス時間より起動入力時間が短い場合には、終了信号時間は 10ms となります。(シーケンス時間 > 起動入力時間 \rightarrow END 時間 = 10ms)

2) OFF 時間が 10ms 以上 200ms 以内の場合 (10ms \leq OFF 時間 \leq 200ms)

終了信号時間は、設定した OFF 時間となります。(END 時間 = OFF 時間)

3) OFF 時間が 200ms 以上の場合 (OFF 時間 > 200ms)

終了信号時間は、200ms となります。(END 時間 = 200ms)

- **終了信号時間が 10~200ms のとき**

1) OFF 時間が 0ms の場合 (OFF 時間 = 0ms)

終了信号時間は、設定した終了信号時間となります。(END 時間 = 終了信号時間)

2) OFF 時間が設定されている場合 (10ms \leq OFF 時間)

a) 終了信号時間が OFF 時間未満の場合 (終了信号時間 < OFF 時間)

終了信号時間は、設定した終了信号時間となります。(END 時間 = 終了信号時間)

b) 終了信号時間が OFF 時間以上の場合 (終了信号時間 \geq OFF 時間)

終了信号時間は、OFF 時間となります。(END 時間 = OFF 時間)

(d) 終了信号モード

溶接シーケンス終了後に終了信号が出力する条件を設定します。

0: 上下限判定値から外れても終了信号を出力します。異常の場合、および

起動モード (MAINTAINED) でシーケンスを中断した場合、終了信号は出力しません。

1: 上下限判定値から外れた場合※、異常の場合、および**起動モード** (MAINTAINED) でシーケンスを中断した場合、終了信号は出力しません。

2: 上下限判定値から外れた場合※、異常の場合、および**起動モード** (MAINTAINED) でシーケンスを途中で中断した場合でも、終了信号は出力します。

※ ERROR/CAUTION の区別はありません。

4. 画面の説明

END 信号の出力

終了信号 モード	正常	カウント 関連異常	上下限異常	その他 通電時異常	途中で中斷 (MAINTAINED)
0	出力する	出力する	出力する	出力しない	出力しない
1	出力する	出力する	出力しない	出力しない	出力しない
2	出力する	出力する	出力する	出力する	出力する

※ 異常については、13. (1) 異常コード一覧を参照してください。

優先度については、途中で中斷 = その他通電時異常 > 上下限異常 > カウント関連異常 となります。

(e) 通電時間

(3) 条件設定画面で設定する時間の単位を切り替えます。
また、条件設定画面も下記のように変更されます。

CYC	50Hz : 1CYC = 20ms 60Hz : 1CYC = 16.6ms
ms	—

(f) WELD1 STOP/PARITY CHECK

外部入力端子 13 番の設定をします。

WELD1 STOP を選択した場合

パリティチェックを行いません。WELD1 シーケンス動作中に外部入力端子 13 番が閉路されると、シーケンスが C00L1 へ移行します（注 2：通電停止機能についてを参照）。

PARITY CHECK を選択した場合

パリティチェックを行います。条件選択信号線の断線による不具合を検出できます。条件選択信号線と PARITY 信号線の閉路本数の合計が、常に奇数になるように設定してください。偶数になっていると、起動信号入力時に E-04(パリティ異常) が表示されます（注 1：スケジュール番号と条件選択端子を参照）。

(注1) スケジュール番号と条件選択端子


● : 閉路 空欄 : 開路

SCHEDULE#	SCH 1	SCH 2	SCH 4	SCH 8	SCH16	SCH32	SCH64	SCH128	PARITY
1	●								
2			●						
3	●	●							●
4				●					
5	●			●					●
6		●	●						●
7	●	●	●						
8					●				
9	●				●				●
10		●			●				●
11	●	●			●				
12				●	●				●
13	●			●	●				
14		●		●	●				
15	●	●	●	●					●
16						●			
17	●					●			●
18		●				●			●
19	●	●				●			
20				●		●			●
21	●			●		●			
22		●		●		●			
23	●	●	●			●			●
24					●	●			●
25	●				●	●			
:									
:									
:									
236				●	●		●	●	
237	●			●	●		●	●	●
238		●	●	●	●		●	●	●
239	●	●	●	●		●	●	●	
240						●	●	●	●
241	●					●	●	●	
242		●				●	●	●	
243	●	●				●	●	●	●
244				●		●	●	●	
245	●			●		●	●	●	●
246		●		●		●	●	●	●
247	●	●	●			●	●	●	
248					●	●	●	●	
249	●				●	●	●	●	●
250		●			●	●	●	●	●
251	●	●			●	●	●	●	
252				●	●	●	●	●	●
253	●			●	●	●	●	●	
254		●		●	●	●	●	●	
255	●	●	●	●	●	●	●	●	●


4. 画面の説明

(注2) 通電停止機能について

通電停止機能を使うと、たとえばヒュージングなどの溶接中、一定の溶け込み量に達したときに通電を停止し、それ以上の溶け込みを防ぐことができます（下図参照）。

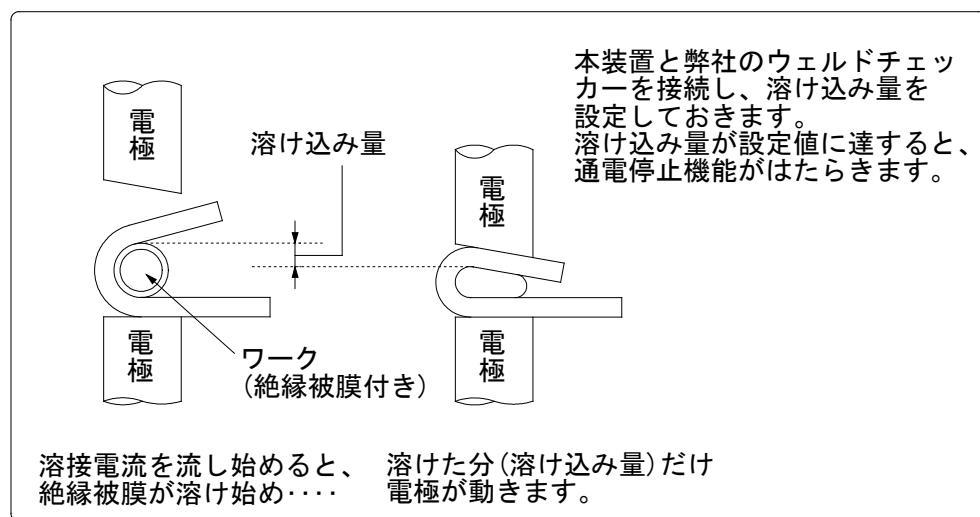

通電停止のタイムチャート

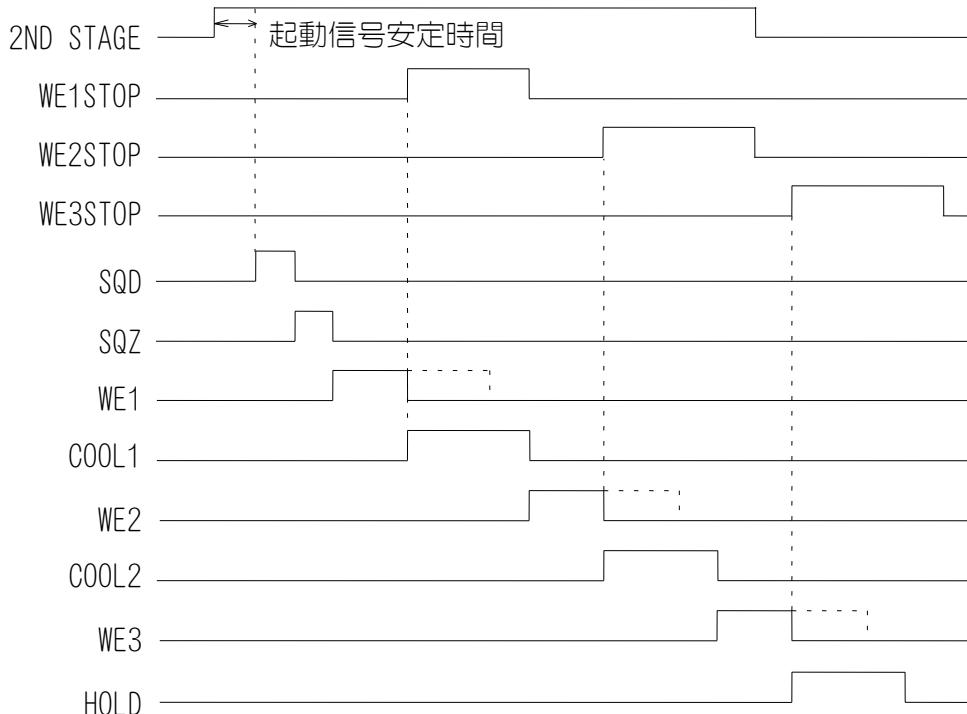

WE1 STOP 信号が WE1 期間中に入力されると、その時点で通電を停止し、COOL1 へ移ります。WE1 期間前に入力されると、WE1 が開始直後（1 サイクル程度は通電）に通電停止され、COOL1 に移ります。WE2、3 期間で入力されても通電は停止しません。

WE2 STOP 信号が WE2 期間中に入力されると、その時点で通電を停止し、COOL2 へ移ります。WE2 期間前に入力されると、WE2 が開始直後（1 サイクル程度は通電）に通電停止され、COOL2 に移ります。WE3 期間で入力されても通電は停止しません。

WE3 STOP 信号が WE3 期間中に入力されると、その時点で通電を停止し、HOLD へ移ります。WE3 期間前に入力されると、WE3 が開始直後（1 サイクル程度は通電）に通電停止され、HOLD に移ります。

4. 画面の説明

なお、起動信号が受信される前に、通電停止信号が入力されている場合、通電停止異常となります。

通電停止無視時間が設定されていた場合には、その時間分は WE1/2/3 を通電します。この通電する時間は、休止時間を除いた WELD の繰り返し時間となります。

なお、通電停止信号が入力されてから 2 制御サイクル（たとえば、周波数が 1kHz の場合は、1 制御サイクルが 1ms なので、2ms）以内で通電を停止します。

例) 通電停止無視時間 : 60ms WELD : 25ms 休止時間 : 10ms 繰り返し 3 回

① 最初の 60ms で通電停止信号が入力された場合

WELD : 25ms、休止時間 : 10ms、WELD : 25ms、休止時間 : 10ms の順で、最後に 10ms 通電して停止します。(休止時間は通電停止無視時間に含まれません。)

② 60ms を超えて通電停止信号が入力された場合

その時点で通電を停止します。

開放時間 (OFF) が設定されている場合にも有効です。各 WE 前に信号が入力されている場合には、通電が停止され、各 WE 前に信号が解除されれば通電されます。

(g) WELD2 STOP/WELD COUNT

外部入力端子 14 番の設定をします。

WELD2 STOP を選択した場合

打点カウントチェックを行いません。WELD2 シーケンス動作中に外部入力端子 14 番が閉路されると、シーケンスが COOL2 に移行します ((f)の注 2 : 通電停止機能についてを参照)。WELD1 が設定されていても、起動信号が入力される前に WE2 STOP 信号が入力されると、通電停止異常となります。

WELD COUNT を選択した場合

打点カウントチェックを行います ((10) (a) 参照)。

(h) WELD3 STOP/COUNT RESET

外部入力端子 25 番の設定をします。

WELD3 STOP を選択した場合

カウントリセットを行いません。WELD3 シーケンス動作中に外部入力端子 25 番が閉路されると、シーケンスが HOLD に移行します ((f)の注 2 : 通電停止機能についてを参照)。WELD1 または WELD2 が設定されていても、起動信号が入力される前に WE3 STOP 信号が入力されると、通電停止異常となります。

COUNT RESET を選択した場合

カウントリセットを行います ((10) (a) 参照)。

(i) FLOW SWITCH/PRG PROTECT

外部入力端子 21 番の設定をします。

FLOW SWITCH を選択した場合

フロースイッチ入力端子になります。開路で流量異常になります。

4. 画面の説明

PRG PROTECT を選択した場合

プログラム禁止入力端子になります。この端子を閉路にすると、設定条件の変更ができなくなります。

プログラム禁止入力端子でプログラム禁止の状態を変更する場合は、状態を変更した後に **MENU** キーを押して、メニュー画面を表示してください。メニュー画面が表示されている場合も、**MENU** キーを押して、メニュー画面を再表示してください。

(j) **NEXT**

カーソル (■) 表示しているときに **ENTER** キーを押すと、モード設定(2)画面に変わります。

(k) **ステッパー モード**

ステップアップ (ダウン) 動作を行うかの設定をします ((11) **ステッパー カウント** 画面参照)。

OFF	ステップアップ (ダウン) 動作を行わない。
FIXED	ステップアップ (ダウン) 動作を行う。(階段状)
LINEAR	ステップアップ (ダウン) 動作を行う。(線形状)

(注)ステップ率は HEAT 部分のみに影響します。UF/DL に対しては固定です。

ステップ率をかけた HEAT の値が UF/DL の値を下回る場合には、エラーとなります。

COUNT 値は各 STEP の値として機能します。

例) STEP1 0020 STEP2 0010 STEP1 が 20 回 STEP2 が 10 回となる。

ステッパーのカウントが増加される条件は、トータルカウンタと同じです。

(l) **条件選択**

条件番号の選択方法を設定します。

EXT	I/O 端子台のバイナリーにより条件番号を選択する。
INT	MA-660A に表示されている条件番号を選択する。(注)

(注)条件選択を INT に設定して使用する場合は、必ず **MA-660A** を接続し、条件設定画面またはモニタ画面を選択してください。

(m) **バルブ モード**


ソレノイドバルブ信号の出力方法を選択します。
1 VALVE または 2 VALVE から選択します。

4. 画面の説明


1 VALVE を選択した場合

1ST STAGE 信号が入力されると、選択された条件番号のバルブ信号 (SOL1 または SOL2) を出力し、2ND STAGE 信号の入力を待ちます。次に 2ND STAGE 信号が入力されると、選択された条件番号の溶接シーケンスを開始します。溶接シーケンス開始後は、1ST STAGE 信号が OFF しても、シーケンスが終了するまでバルブ信号は出力します。

T : 起動信号安定時間 (1~20ms) TW : 2ND STAGE 信号入力待ち時間 (不定)

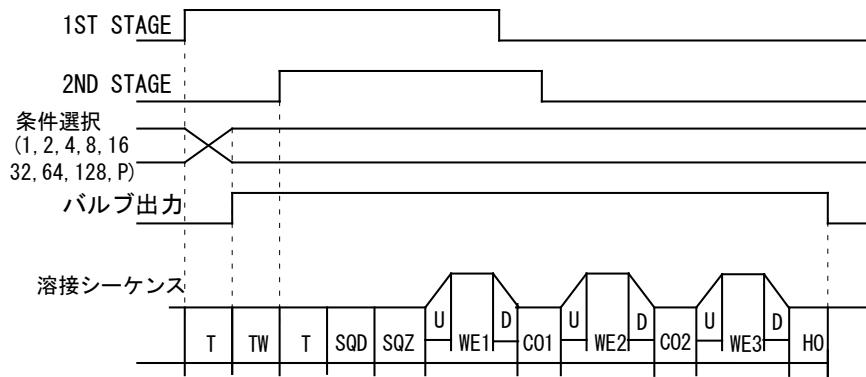

2ND STAGE 信号が入力されると、選択された条件番号のバルブ信号 (SOL1 または SOL2) を出力します。溶接シーケンス開始後は、2ND STAGE 信号が OFF しても、シーケンスが終了するまでバルブ信号は出力します。

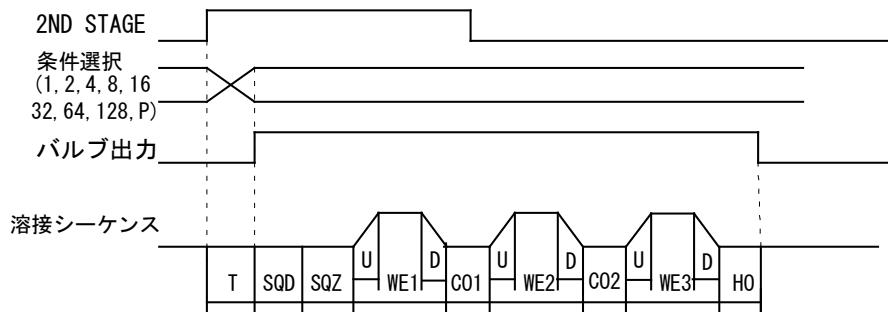

2 VALVE を選択した場合

2つのバルブ信号 (SOL1 および SOL2) を1シーケンスで出力します。
SOL1 を使用すると、1ST STAGE 信号の入力で加圧位置の調整を行うことができます。SOL2 の出力タイミングは SQZ の開始に合わせます。

溶接シーケンス開始後は、1ST STAGE 信号が OFF しても、シーケンスが終了するまでバルブ信号は出力します。


バルブモードを 2 VALVE にした場合、以下の機能が不能になります。

- ・ OFF (繰り返し動作を行わない)
- ・ 起動モード LATCHED(B)、PULSED(B)、LATCHED(8)、PULSED(8) の動作 (起動時に E-10 (条件設定異常) となる)

1ST STAGE 信号が入力されると、SOL1 を出力し SQD 終了後に SOL2 を出力します。SQD、SQZ 終了後に 2ND STAGE 信号の入力を待ちます。次に 2ND STAGE 信号が入力されると、WE1 以降の溶接シーケンスを開始します。

ステッパー (ステップアップ (ダウン) 動作) は、指定しているバルブ番号で動作します。

4. 画面の説明

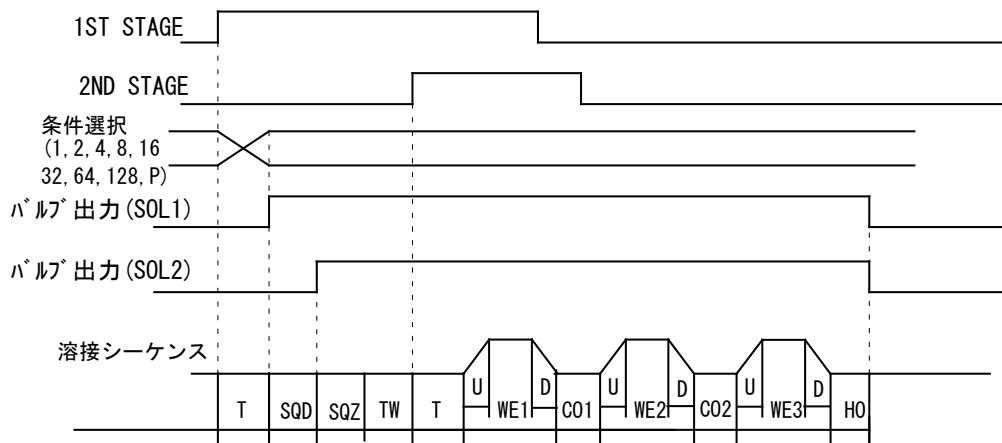

(n) モニタ表示モード

モニタ表示の設定をします。ただし、プログラムユニットが接続されていないときはモニタ表示しないので、この機能は無効となります。

NORMAL	モニタ表示を毎回更新します。モニタ値演算時間+表示時間(ms)かかります。タクトタイムが比較的遅い場合に使用します。 ※通電が終了すると、毎回プログラムユニットと通信します。
LAST	モニタ表示を更新しません。モニタ画面の更新を行った場合に最終測定値を表示します。タクトタイムが比較的速い場合に使用します。 エラー表示も更新（プログラムユニットと通信）があった場合にのみ表示されます。 ※自動的には、プログラムユニットと通信しません。

(o) 再通電

電流モニタ値が下限設定値未満のとき、同じ場所で、もう一度通電するかどうかを設定します。2度目に流れる溶接電流は、設定値より5%大きくなります。

ON	再通電を行う。
OFF	再通電を行わない。

再通電で2度通電を行った場合でも、各カウンタの増加は1回分となります。


トータル・打点/生産・ステッパー → 1回

良品 → 0回 (2回目も下限設定値未満のとき)
1回 (2回目が下限設定値以上のとき)

開放時間(OFF)と組み合わせて使用することはできません。
開放時間が設定されていると、再通電がONになっていてもOFFとして機能します。

ステッパーとの組み合わせの場合には、ステッパーで設定された値に対して5%大きくなります。

再通電のタイムチャート

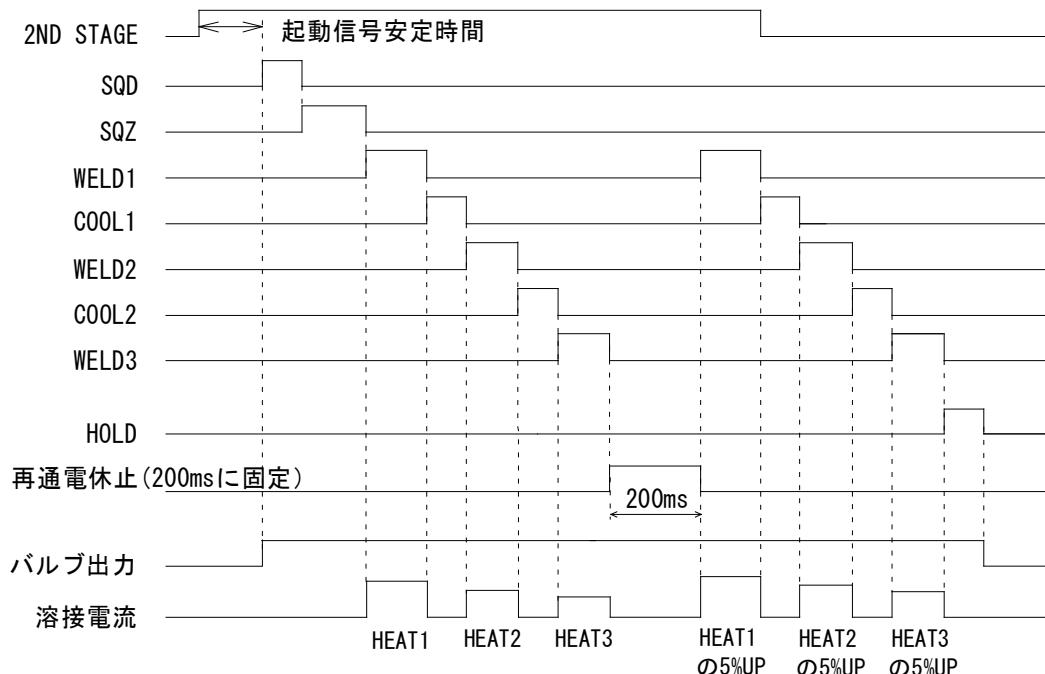

(p) カウンタ設定

カウンタのモードを設定します。3種類(TOTAL/GOOD/WORK)あります。
設定を変更した時点で、カウント値は“0”に戻ります。
WELD OFFの場合、カウント値は増加しません。

TOTAL: 通電を行うと、上下限判定結果にかかわらず、カウント値が+1 増加します。

上下限モニタとカウンタ異常以外のエラー(装置異常・設定異常・無通電異常(ERROR/CAUTION)・ワーク異常(ERROR/CAUTION))のときは、カウント値は増加しません。

判定結果	カウント動作
GOOD(正常)	
上下限モニタ範囲外	カウント値が増加する。
エラー	カウント値が増加しない。

GOOD: 通電したモニタ値の判定がGOODのときにカウント値が+1 増加します。
カウンタ異常以外のエラーのときは、カウント値は増加しません。

判定結果	カウント動作
GOOD(正常)	カウント値が増加する。
上下限モニタ範囲外	カウント値が増加しない。
エラー	

WORK: 通電したときの判定がGOOD、または上下限判定範囲外の出力設定がCAUTIONになっている場合、カウント値が増加します。プリセットカ

4. 画面の説明

カウントが“0”になっていると、カウント値は増加しません。

判定結果	カウント動作	
GOOD (正常)	打点カウント値が+1 増加する。設定した打点カウント値に達すると、生産カウント値が+1 増加する。	
上下限モニタ範囲外	CAUTION ERROR	打点カウント値が+1 増加しない。異常リセット時に打点カウンタが0 にリセットされる。生産カウント値は+1 増加しない。
エラー		

(q) スキャンモード

トランス切替機能のモードを選択します。1-2～1-5 の各設定は、トランス切換器 **MA-650A** を接続した場合に選択してください。


また本設定により [E-05 外部トランスサーモ異常] の検出回路が下表の通り切り替わります。装置保護のため、ご使用に合わせて設定してください。

●外部トランスサーモ異常検出回路の切替に関する説明

設定値	説明
OFF	他社製インバータ式溶接トランスと IS-300A を接続するときに設定してください。 背面パネルの外部入出力信号接続端子台 (THERMOSTAT : 20 番ピン) で、トランスサーモ異常の検出を行います。溶接トランスのサーマルセンサを該当する端子番号に接続してください。 なお、背面パネルの溶接トランス I/O 信号接続コネクタのサーモ異常検出回路は無効になります。
1-1	弊社製インバータ式溶接トランスと IS-300A を 1:1 で接続する場合に設定してください。溶接トランス I/O 信号接続コネクタにてトランスサーモ異常の検出を行います。 別売のセンスケーブルで、溶接トランスと溶接トランス I/O 信号接続コネクタを接続してください。 なお、背面パネルの外部入出力信号接続端子台のサーモ異常検出回路は無効になります。
1-2 1-3 1-4 1-5	トランス切替機 MA-650A と弊社製インバータ式溶接トランスを N 台 (N=2~5) 接続する場合に設定してください。溶接トランス I/O 号接続コネクタにてトランスサーモ異常の検出を行います。各溶接トランスと MA-650A、および MA-650A と IS-300A の溶接トランス I/O 信号接続コネクタを、別売のセンスケーブルで接続して使用します。 なお、背面パネルの外部入出力信号接続端子台のサーモ異常検出回路は無効になります。

●トランス切替機能に関する説明

トランス切替器 1-5 (SCH2を選択した場合)

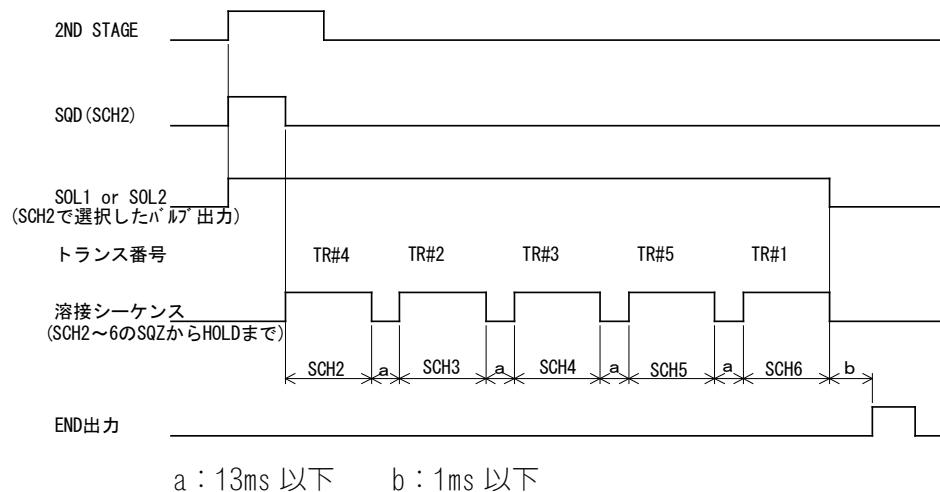

設定値	説明
OFF	トランス切替機 MA-650A を使用せず、他社製インバータ式溶接トランスと IS-300A を接続するときに設定します。詳細は前項「外部トランスサーモ異常検出回路の切替に関する説明」を参照ください。
1-5	<p>最初に、選択した条件番号 (N) を通電し、次にその条件番号の次の条件番号 (N+1) を通電します。</p> <p>さらに、N+2、N+3、N+4 と連続した条件番号を、順に通電します。</p> <p>このとき、各条件設定画面で設定したトランス番号で順に通電します。</p> <p>たとえば、条件 2, 3, 4, 5, 6 がトランス 4, 2, 3, 5, 1 を選択していたとして、条件番号 2 を選択して通電を起動した場合、まず条件番号 2 (TR#4) を通電し、次に条件番号 3 (TR#2)、条件番号 4 (TR#3)、条件番号 5 (TR#5) と通電し、最後に条件番号 6 (TR#1) を通電します。(上図参照)</p> <p>また、条件番号 255 を選択した場合、まず条件番号 255 を通電し、次に条件番号 1、条件番号 2…と順に通電します。</p> <p>初期加圧ディレイ時間 (SQD) は、1 つめの通電 (N) にのみ入ります。2 つめ (N+1) 以降に SQD が設定されていても無視されます。バルブは選択した条件番号で設定された番号を出力します。N+1 以降に異なるバルブ番号が設定されても機能しません。</p> <p>1-1～1-4 設定についても同様です。</p>
1-4	1-5 設定と同様に、選択した条件番号から 4 つの連続した条件番号を順に通電します。条件 2 を選択すると、トランス 4 (TR#4) から TR#5 までを通電します。
1-3	1-5 設定と同様に、選択した条件番号から 3 つの連続した条件番号を順に通電します。条件 2 を選択すると、トランス 4 (TR#4) から TR#3 までを通電します。
1-2	1-5 設定と同様に、選択した条件番号から 2 つの連続した条件番号を順に通電します。条件 2 を選択すると、トランス 4 (TR#4) から TR#2 までを通電します。
1-1	選択した条件番号のトランスで通電します。条件 2 を選択するとトランス 4 (TR#4) を通電します。弊社製インバータ式溶接トランスと 1 対 1 で接続する場合においてもこのモードに設定してください。詳細は前項「外部トランスサーモ異常検出回路の切替に関する説明」を参照ください。

4. 画面の説明

(注 1) 1-2～1-5 設定の場合、以下の機能が使用できなくなります。

- OFF 時間設定による繰り返しモード
- 再通電機能

(注 2) トランス切換機能を設定した場合の通電中の異常/注意について

①電流、電圧、電力、パルス幅の上下限異常の範囲からモニタ値が外れた場合、終了信号モードの設定により機能が変わります。

- 終了信号モードが 0 または 2 の場合、すべての通電を終了した後に、注意信号、終了信号を出力します。また、次の起動で再通電します。
- 終了信号モードが 1 の場合、モニタ外れが発生した時点で通電を停止し、異常リセット信号が入力されるまで異常信号を出力し、END 信号は出力しません。また、次の起動で再通電しません。

②無通電異常、過電流異常が発生した場合、終了信号モードの設定により機能が変わります。

- 終了信号モードが 0 または 1 の場合、異常が発生した時点で通電を停止し、次の条件へ遷移しません。また、ERROR 信号を出力し END 信号は出力しません。異常リセット信号が入力されない限り、次の起動信号は受信しません。
- 終了信号モードが 2 の場合、異常が発生した条件は通電を停止し、次の条件へ遷移します。すべての通電を終了した後に ERROR 信号、END 信号を出力し、次の起動信号を受信します。

(注 3) 片方向通信モードに設定されている場合のモニタデータ、エラーデータの送信について(データ例については、9. 外部通信機能を参照)

①通電終了後に全条件のモニタデータを送信します。

例 1) 条件 1 でスキャンモードが 1-3 の場合

```
!01001:m, 120, 1. 20, 0. 50, 0. 60, 20. 0, 200, 2. 00, 1. 50, 3. 00, 40. 0, 300 (条件 1)
, 2. 50, 2. 00, 5. 00, 50. 0, 2, 0010, 5, 0100, 0, 100000, 2222, 555555[CR] [LF]
!01002:m, 120, 1. 20, 0. 50, 0. 60, 20. 0, 200, 2. 00, 1. 50, 3. 00, 40. 0, 300 (条件 2)
, 2. 50, 2. 00, 5. 00, 50. 0, 2, 0010, 5, 0100, 0, 100000, 2222, 555555[CR] [LF]
!01003:m, 120, 1. 20, 0. 50, 0. 60, 20. 0, 200, 2. 00, 1. 50, 3. 00, 40. 0, 300 (条件 3)
, 2. 50, 2. 00, 5. 00, 50. 0, 2, 0010, 5, 0100, 0, 100000, 2222, 555555[CR] [LF]
```

②モニタデータ送信後に異常がある条件のエラーデータを送信します。

例 2) 例 1) で条件 1 に電流注意(E08)・パルス幅注意(E09)、条件 3 に電圧注意(E18)・電力注意(E19)がある場合

```
!01001:m, 120, 1. 20, 0. 50, 0. 60, 20. 0, 200, 2. 00, 1. 50, 3. 00, 40. 0, 300 (条件 1)
, 2. 50, 2. 00, 5. 00, 50. 0, 2, 0010, 5, 0100, 0, 100000, 2222, 555555[CR] [LF]
!01002:m, 120, 1. 20, 0. 50, 0. 60, 20. 0, 200, 2. 00, 1. 50, 3. 00, 40. 0, 300 (条件 2)
, 2. 50, 2. 00, 5. 00, 50. 0, 2, 0010, 5, 0100, 0, 100000, 2222, 555555[CR] [LF]
!01003:m, 120, 1. 20, 0. 50, 0. 60, 20. 0, 200, 2. 00, 1. 50, 3. 00, 40. 0, 300 (条件 3)
, 2. 50, 2. 00, 5. 00, 50. 0, 2, 0010, 5, 0100, 0, 100000, 2222, 555555[CR] [LF]
!01001:E08, 09[CR] [LF] (条件 1)
!01003:E18, 19[CR] [LF] (条件 3)
```

③終了信号モードが 2 で異常が発生した場合、異常のない条件のモニタデータを

4. 画面の説明

送信し、エラーデータを送信します。

例 3) 例 1) で条件 2 が無通電異常(E07)、条件 3 が電流注意(E08)の場合

```
!01001:m,120,1.20,0.50,0.60,20.0,200,2.00,1.50,3.00,40.0,300 (条件 1)
      ,2.50,2.00,5.00,50.0,2,0010,5,0100,0,100000,2222,555555[CR][LF]
!01003:m,120,1.20,0.50,0.60,20.0,200,2.00,1.50,3.00,40.0,300 (条件 3)
      ,2.50,2.00,5.00,50.0,2,0010,5,0100,0,100000,2222,555555[CR][LF]
!01002:E07[CR][LF]                                         (条件 2)
!01003:E08[CR][LF]
```

(注 4) スキャンモードの設定により、溶接トランスのサーモ検出機能が変わります。

OFF : 外部入出力信号端子台の端子 20 (THERMOSTAT) により、溶接トランスのサーモ異常を検出します。

1-1～1-5 : 溶接トランス I/O 信号接続ケーブルにより、溶接トランスのサーモ異常を検出します (5. (3) を参照)。

(r) 通信方式

通信機能を選択します。

OFF	通信を行わない。
-->	片方向通信を行う。
<->	双方向通信を行う。

(s) 通信種別

通信モードを選択します。

RS-485	RS-485 で通信を行う。
RS-232C	RS-232C で通信を行う。

(t) 通信速度

通信速度を選択します。


9.6k	9600bps で通信を行う。
19.2k	19200bps で通信を行う。
38.4k	38400bps で通信を行う。

外部通信についての詳細は、9. 外部通信機能を参照してください。

(u) PREV

カーソル (■) 表示しているときに ENTER キーを押すと、モード設定(1)画面に戻ります。

(10) モニタモード設定画面

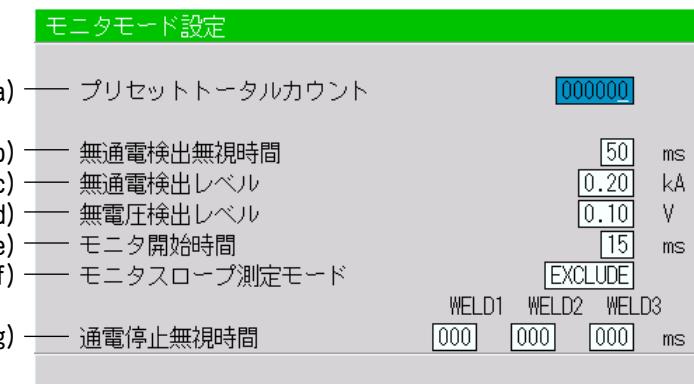


(注) 画面は初期設定値です。モード設定画面の WELD2 STOP/WELD COUNT およびカウンタ設定の設定によって、表示が変わります。


(a) プリセットトータルカウント

モード設定画面の WELD2 STOP/WELD COUNT およびカウンタ設定の設定によって、表示が変わります。プリセットカウントは事前に設定しておくカウント値です。各カウントが設定した値に達すると、E-28 (カウントアップ) を表示し、COUNT UP 信号を出力します。


- ① WELD2 STOP/WELD COUNT が WELD2 STOP で、かつカウンタ設定が TOTAL のとき、プリセットトータルカウントが表示されます。
設定範囲は 0～999999 です。

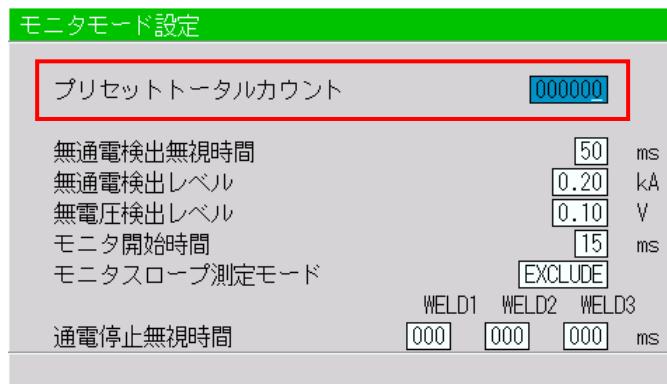

- ② WELD2 STOP/WELD COUNT が WELD2 STOP で、かつカウンタ設定が GOOD のとき、プリセット良品カウントが表示されます。
設定範囲は 0～999999 です。

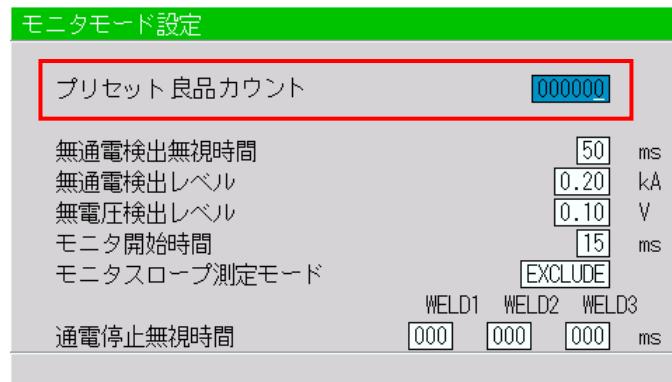

例) プリセットカウント=3の場合

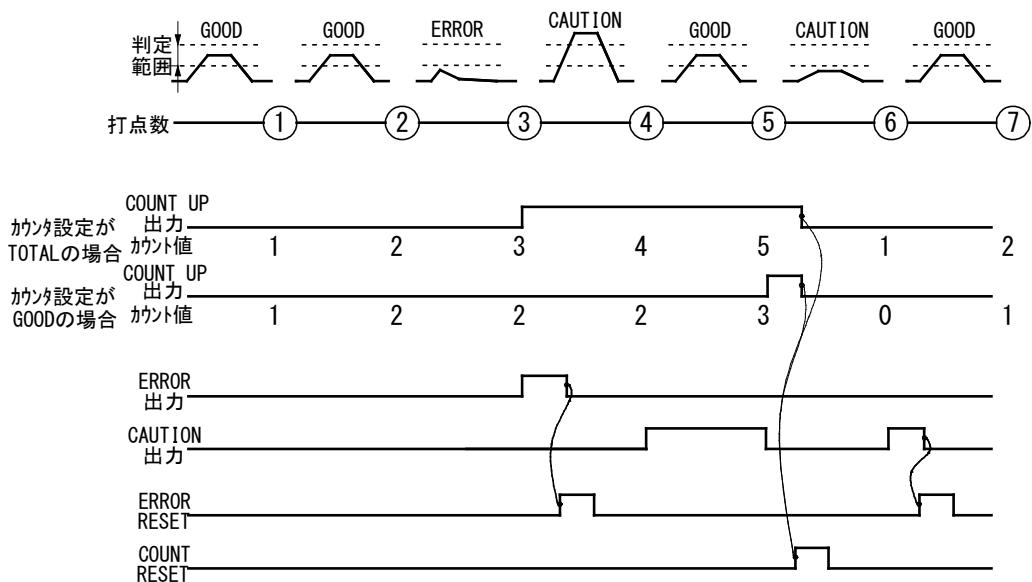

(注)


- ERROR RESET が入力された場合、**MA-660A** の表示およびパネルの TROUBLE ランプ、ERROR/CAUTION 出力は OFF しますが、COUNT UP 出力は OFF しません。
- COUNT RESET が入力された場合、**MA-660A** の表示およびパネルの TROUBLE ランプ、COUNT UP 出力は OFF しますが、CAUTION 出力は OFF しません。
- 上記チャートは、ERROR/CAUTION 出力が N.O. (NORMAL OPEN)：正常時開路/異常時閉路の場合です。

- ③ WELD2 STOP/WELD COUNT が WELD2 STOP で、かつカウンタ設定が WORK のとき、打点および生産カウンタを設定します。プリセット打点カウントが 0 に設定されていると、打点カウントは増加しません。また、プリセット生産カウンタが 0 に設定されていると、カウントアップしません。プリセット打点カウントの設定範囲は 0~9999、プリセット生産カウントの設定範囲は 0~999999 です。

4. 画面の説明

モニタモード設定

プリセット打点カウント	0000			
プリセット生産カウント	000000			
無通電検出無視時間	50	ms		
無通電検出レベル	0.20	kA		
無電圧検出レベル	0.10	V		
モニタ開始時間	15	ms		
モニタスロープ測定モード	EXCLUDE			
WELD1	WELD2	WELD3		
通電停止無視時間	000	000	000	ms

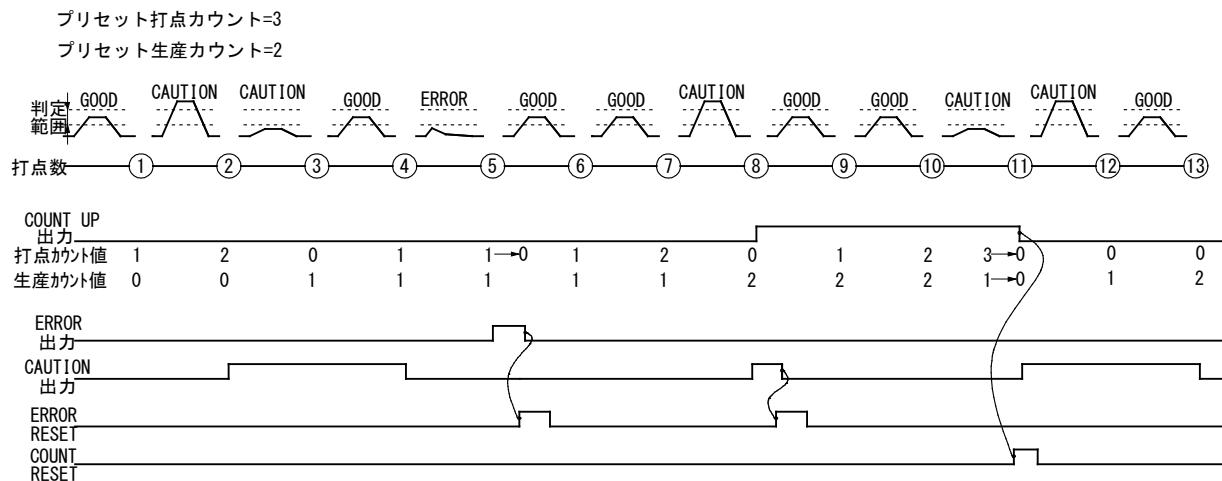

(注)

- 打点カウントは“3”（プリセットカウント値）にならずに、生産カウントが+1されるのと同時に“0”になります。
- ERROR RESET が入力された場合、**MA-660A** の表示およびパネルの TROUBLE ランプ、ERROR/CAUTION 出力は OFF しますが、COUNT UP 出力は OFF しません。
- COUNT RESET が入力された場合、**MA-660A** の表示およびパネルの TROUBLE ランプ、COUNT UP 出力は OFF しますが、CAUTION 出力は OFF しません。
- 上記チャートは、ERROR/CAUTION 出力が N.O. (NORMAL OPEN)：正常時開路/異常時閉路の場合です。

④ WELD2 STOP/WELD COUNT が WELD COUNT のとき

モニタモード設定

打点カウント	0000			
無通電検出無視時間	50	ms		
無通電検出レベル	0.20	kA		
無電圧検出レベル	0.10	V		
モニタ開始時間	15	ms		
モニタスロープ測定モード	EXCLUDE			
WELD1	WELD2	WELD3		
通電停止無視時間	000	000	000	ms

外部から打点カウント信号が入力されている間に溶接した打点数が、打点カウントで設定した数字より小さい場合（打点カウントで設定した打点数

4. 画面の説明

を打つ前に、打点カウント信号が OFF になった場合）、カウント異常信号を出力します（下図参照）。

たとえば、シーケンサ側で打点数を 5 に設定した場合は、打点カウントにも “5” と設定してください。


この機能の ON/OFF は、モード設定画面の WELD2 STOP/WELD COUNT で切り替えます（(9) (f) 参照）。

打点カウント異常信号をクリアするには、再度打点カウント信号を入力するか、不足分の打点数を溶接する必要があります。

異常リセット信号を入力しても、打点カウント異常信号はクリアされません。また、不足分の打点数を溶接する場合、不足分を溶接し終わるまで打点カウント異常信号は出力し続けます。設定範囲は 0～9999 です。

（注）OFF／開放時間と打点カウントは同時に機能しません。

打点カウントが設定されている場合には、OFF が無効となります。

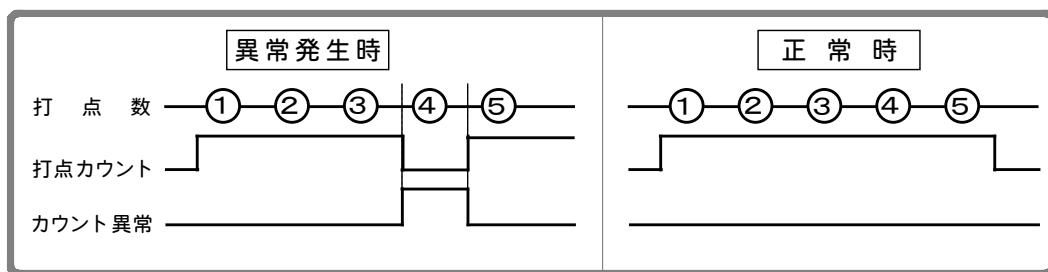

(b) 無通電検出無視時間

ここで設定した時間内であれば、「無通電異常」および「無電圧異常」（13. 故障かなと思ったら参照）になりません。

たとえば、3ms と設定すると、3ms までは通電されなくても異常になりません。4ms 以上通電がない場合、異常と判断されます。

このとき、TROUBLE ランプが点灯します。プログラムユニット接続時は、モニタ上に異常コードが表示されます。

無通電を検出するまでの時間に、COOL/HOLD/OFF/INT の時間は含まれません。設定範囲は 1～99ms です。

(c) 無通電検出レベル／(d) 無電圧検出レベル

無通電異常／無電圧異常と判断する値を設定します。

モニタ値が、ここで設定した値より低くなると、TROUBLE ランプを点灯し運転を停止します。1 次電流制御の場合、溶接トランスの 2 次側を開放して通電すると、1 次側に励磁電流が流れるので、モニタ表示された電流値より若干高めの値を設定してください。

無通電検出レベルの設定範囲は 0～9.99kA、無電圧検出レベルの設定範囲は 0～9.99V です。

（注）設定値を 0.00kA/0.00V にすると、無通電異常／無電圧異常の判断を行いません。2 次制御時にトロイダルコイル、電圧検出ケーブルが外れていると、過大な電流が流れる可能性があります。


(e) モニタ開始時間

モニタ値（電流・電圧・電力・パルス幅）の測定の開始時間を設定します。設定範囲は 1～15ms です。

電流の立ち上がり部分を測定から排除する場合に利用します。

溶接時間がモニタ開始時間より短い場合、モニタ値は表示されません。また、モニタ値の判定も行われません。

4. 画面の説明

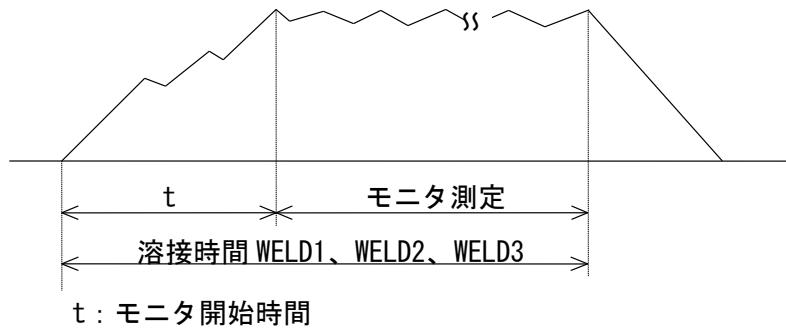

(f) モニタスロープ測定モード

モニタ表示値にスロープ期間を含めるか含めないかを設定します。


EXCLUDE	モニタ表示値にスロープ区間は含めません。
INCLUDE	モニタ表示値にスロープ区間は含めます。

(g) 通電停止無視時間

通電停止信号を無視する時間を、WELD1、WELD2、WELD3 ごとに設定します。
通電中に通電停止信号が入力されても、設定した時間を通電してから次のシーケンスに進みます。設定範囲は 0~999ms です。


① 通電停止無視時間以内で通電停止信号が入力された場合

通電停止無視時間終了後に通電を停止します。

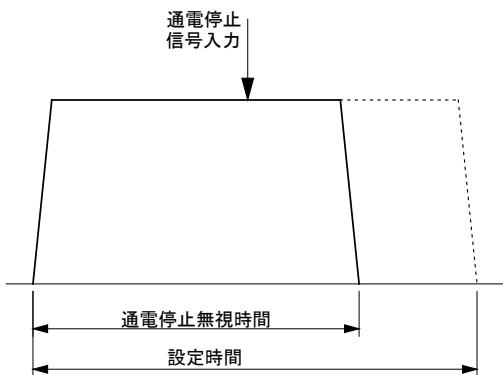

② 通電停止無視時間を超えて通電停止信号が入力された場合

通電停止信号が入力された時点で通電を停止します。

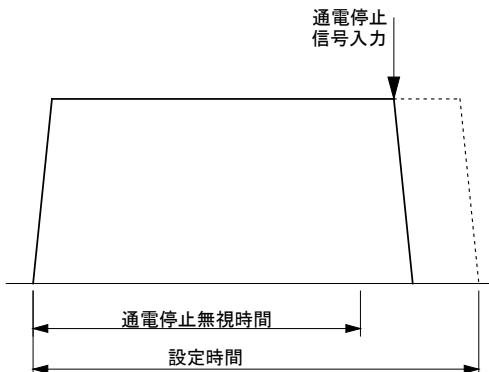

4. 画面の説明

(11) ステッパー カウント画面

本製品は、溶接する状況に応じ、溶接電流の大きさを変えることができます。溶接電流を大きくすることを「ステップアップ」、小さくすることを「ステップダウン」といいます。ここでは、ステップアップ（ダウン）するタイミングを打点数により設定します。設定したカウント数をすべて打ち終わると、ステップ完了信号（STEP END）を出力します（(7) 外部出力設定画面参照）。

ステッパー カウント										
(a) 開始ステップ番号			バルブ番号			(b)			(c)	
	ステップ率	カウント	STEP1	STEP6	STEP2	STEP7	STEP3	STEP8	STEP4	STEP9
(d)	STEP1	100 %	0000	STEP6	100 %	0000	STEP9	100 %	0000	0000
	STEP2	100 %	0000	STEP7	100 %	0000	STEP10	100 %	0000	0000
	STEP3	100 %	0000	STEP8	100 %	0000	STEP11	100 %	0000	0000
	STEP4	100 %	0000	STEP9	100 %	0000	STEP12	100 %	0000	0000
	STEP5	100 %	0000							0000

(a) 開始ステップ番号

ここで設定した番号から打点がカウントされます。

たとえば、上のように開始ステップ番号を3と設定すると、初めて使用する場合でも打点は STEP3 の1回目からカウントされます。また、溶接電流値も STEP3 に設定した分だけアップ（またはダウン）します。

バルブ番号 1・2 それぞれに、1～9 の使用する STEP 番号を設定してください。


(b) ステッパー モード

ステップアップ（ダウン）には、階段状(FIXED)と線形状(LINEAR)の2種類があります。ステップアップ（ダウン）しない場合は OFF になります。

設定はモード設定画面で行います（(9) (k) 参照）。

① FIXED


電流値

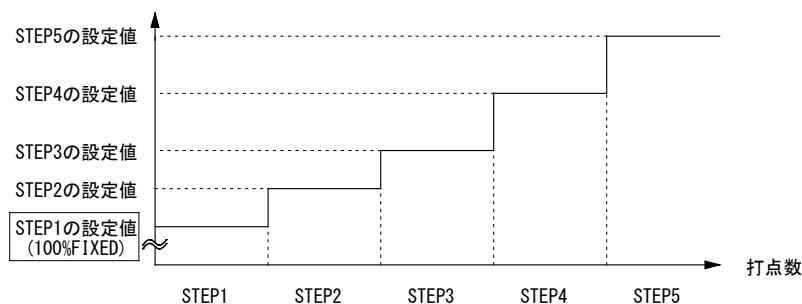

上図のように、STEP1 で設定した打点数を打ち終わると、電流値は STEP2 に設定した値までステップアップします。STEP2 で設定した打点数を打ち終わると、同じように電流値は STEP3 の設定値へとステップアップします。

4. 画面の説明

② LINEAR

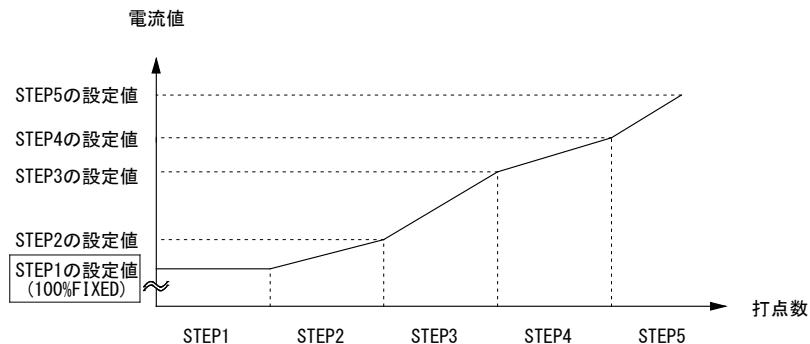

上図のように、STEP1で設定した打点数を打ち終わると、電流値はSTEP2に設定した値までSTEP2で設定した打点数をかけて徐々にステップアップします。STEP2で設定した打点数を打ち終わると、同じように電流値はSTEP3に設定した値までSTEP3で設定した打点数をかけて徐々にステップアップします。

たとえば、STEP1をCOUNT:2、STEP2をRATIO:200% COUNT:4、電流値が2kAとすると、

打点1:2kA 打点2:2kA 打点3:2.5kA 打点4:3.0kA 打点5:3.5kA 打点6:4.0kA
 <----- STEP1 -----> <----- STEP2 ----->

というように、打点3から打点6まで段階的にステップアップします。

(c) バルブ番号

上記(a) (b)の設定をバルブ番号ごとに行います。数字を変えて、各バルブの条件を設定してください。

(注) ステッパー モードがOFF以外に設定されているときの上下限判定値について

ここで設定する上下限判定値は、通電する時点での電流値に対しての判定値であり、初期設定値に対する判定値ではありません。

したがって、ステッパー モードがOFF以外に設定され、初期設定値に対してステップアップ(ダウン)するように設定されている場合、上下限判定値も自動的にステップアップ(ダウン)します。

ステップ率はHEAT部分のみに影響します。UF/DLに対しては固定です。
ステップ率をかけたHEATの値がUF/DLの値を下回る場合は、エラーとなります。

例) 設定電流値が2kAでHIGHが2.2kA、LOWが1.8kAの場合

ステップが150%になった時点で

HIGHが $2.2 \times 1.5 = 3.3$ kA

LOWが $1.8 \times 1.5 = 2.7$ kA となります。

(d) STEP1~9

各STEPでの溶接電流のアップダウン率(ステップ率)および打点数(カウント)を設定します。設定した打点数を打ち終わると、次のSTEPに進みます。ステップ率の設定範囲は50~200%、打点数の設定範囲は0~9999です。

(12) プリチェック画面

抵抗プリチェックの通電時間とパルス幅を設定する画面です。
抵抗プリチェックとは、本通電の直前に小さな電流を定位相制御で流し、そのとき測定した電流・電圧によって抵抗値を算出し、溶接される部品が正しくセットされているかをチェックする機能です。プリチェック機能を使用する際は、2次電流(電圧)を監視する必要があります。

プリチェック		条件番号	001	(a)
(b) ——	プリチェック通電時間	000	ms	
(c) ——	プリチェックヒート	10.0	%	
(d) ——	プリチェック抵抗上限	00.00	mΩ	
(e) ——	プリチェック抵抗下限	00.00	mΩ	
(f) ——	プリチェック抵抗	00.00	mΩ	

(a) 条件番号

何番の条件番号に設定するのかを、001～255の中から選びます。
通常は001から順番に選んでください。

(b) プリチェック通電時間

通電時間を設定します。0msのときプリチェックを行いません。
設定範囲は0～100msです。

(c) プリチェックヒート

通電パルス幅を設定します。
設定範囲は10～99.9%です。

(d) プリチェック抵抗上限

プリチェック用抵抗値の上限値を設定します。
設定範囲は0～99.99mΩです。

(e) プリチェック抵抗下限

プリチェック用抵抗値の下限値を設定します。
設定範囲は0～99.99mΩです。

(f) プリチェック抵抗

プリチェック通電時のモニタ抵抗値を表示します。

(13) 外部入出力状態確認画面

外部入出力信号の状態をチェックするための画面です。各入力信号がONのときは“*”を表示し、OFFのときは表示が消えます。カーソルの表示を“0”になると出力信号をOFFにし、“1”にすると出力信号をONにします。この画面を表示しているときは、入力信号を受信しても各機能は働きません。また、1STおよび2ND STAGE信号が入力されている間は、外部入出力状態確認画面から他の画面に移ることはできません。

外部入出力状態確認					
SCH001	*	WELD COUNT	TR TH1	ERROR	0
SCH002		WELD ON/OFF	*	CAUTION	0
SCH004		THERMOSTAT	*	OUT1	0
SCH008		FLOW SWITCH	*	OUT2	0
SCH016		ERROR RESET	TR TH5	OUT3	0
SCH032		STEP RESET		OUT4	0
SCH064		COUNT RESET		OUT5	0
SCH128		1ST		SOL1	0
		2ND		SOL2	0

入力信号

SCH001 : 端子 5	SCH128 :	端子 12	ERROR RESET : 端子 23
SCH002 : 端子 6	PARITY :	端子 13	STEP RESET : 端子 24
SCH004 : 端子 7	WELD COUNT :	端子 14	COUNT RESET : 端子 25
SCH008 : 端子 8	WELD ON/OFF :	端子 19	1ST : 端子 16
SCH016 : 端子 9	THERMOSTAT :	端子 20	2ND : 端子 17
SCH032 : 端子 10	FLOW SWITCH :	端子 21	
SCH064 : 端子 11			

出力信号

ERROR* : 端子 26	SOL1 : 端子 36
CAUTION* : 端子 27	SOL2 : 端子 37
OUT1 : 端子 28	
OUT2 : 端子 29	
OUT3 : 端子 30	※ ERROR 信号および CAUTION 信号は、
OUT4 : 端子 31	異常信号設定画面の N.C/N.O の設
OUT5 : 端子 32	定に依存しません（(6) 参照）。

トランスサーモ


トランス切換器使用時、各トランスのサーモ信号が閉路しているときは“*”を表示し、開路しているときは表示が消えます。

TR TH1 : トランスサーモ 1
 TR TH2 : トランスサーモ 2
 TR TH3 : トランスサーモ 3
 TR TH4 : トランスサーモ 4
 TR TH5 : トランスサーモ 5

4. 画面の説明

(14) 条件初期化画面

本製品のメモリをイニシャライズ（初期設定値に戻す）します。
イニシャライズしても、**MA-660A** のメモリの内容は消えません。
カーソル（）を YES／NO のどちらかに合わせて、ENTER キーを押してください。

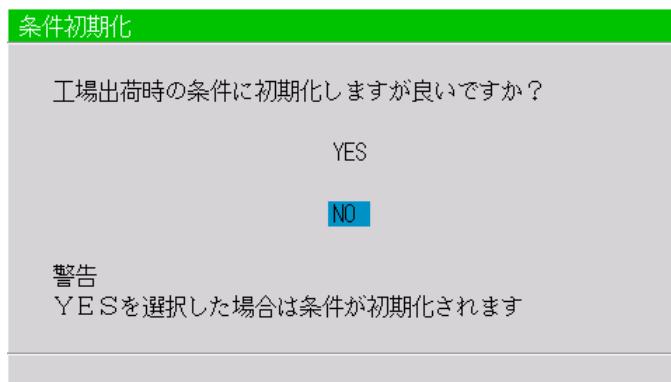

YES	イニシャライズをします（初期設定値に戻します）。 イニシャライズ後の画面は、本章の中で使われている画面表示と同じ 設定になります。イニシャライズ後に電源を切る場合は、約 10 秒待つ ください。
NO	イニシャライズをしないでメニュー画面に戻ります。

(15) プログラム禁止モード画面


管理者以外の方が設定値を変えられないようにする場合に使用します。
プログラム禁止は通常 OFF に設定されていますが、ON にすると再度 OFF にするまで設定条件の変更ができなくなります。
プログラム禁止の変更は以下の手順で行います。
また、外部入力端子 PRG PROTECT でも変更できます。

- ① ▽ (DOWN) キーを押しながら、電源を立ち上げるか、電源を立ち上げたままで **MA-660A** を回線ケーブルに接続すると、以下の画面が表示されます。




- ② +ON キーを押してから ENTER キーを押すと、表示が ON に変わります。
なお、この画面から他の画面には遷移できません。また、外部からの信号も受け付けません。
- ③ 一度電源を切り、再度電源を立ち上げます。
プログラム禁止が ON のとき、メニュー画面表示が通常 (OFF) の場合と変わります。条件コピー、外部入出力状態確認、条件初期化は表示されません。また、それ以外の各画面では、カーソルの移動や、条件番号やバルブ番号を変えることで設定条件の確認は可能ですが、設定条件を変更することはできません。

<プログラム禁止が OFF の場合のメニュー画面表示>

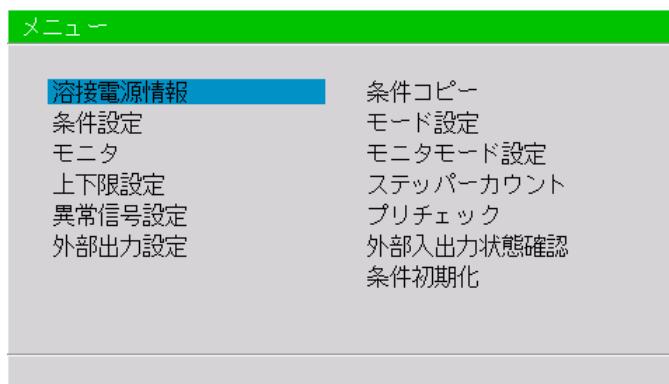

<プログラム禁止がONの場合のメニュー画面表示>

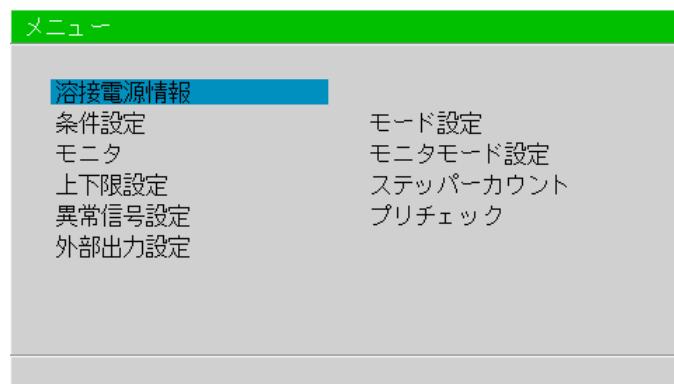

5. 設置と接続

(1) 設置場所について


⚠ 注意

本装置はしっかりした場所に設置し、地面に水平な状態にしてお使いください。
傾けたり倒したりして使用すると、故障の原因となります。

装置を設置するさいは、図を参考にして、放熱効果を高めるため周囲の壁から離してください。

装置後部は出力端子カバーの配線取出口先端から 10cm 以上離してください。

装置は空冷ですので、密閉された場所に設置しないでください。

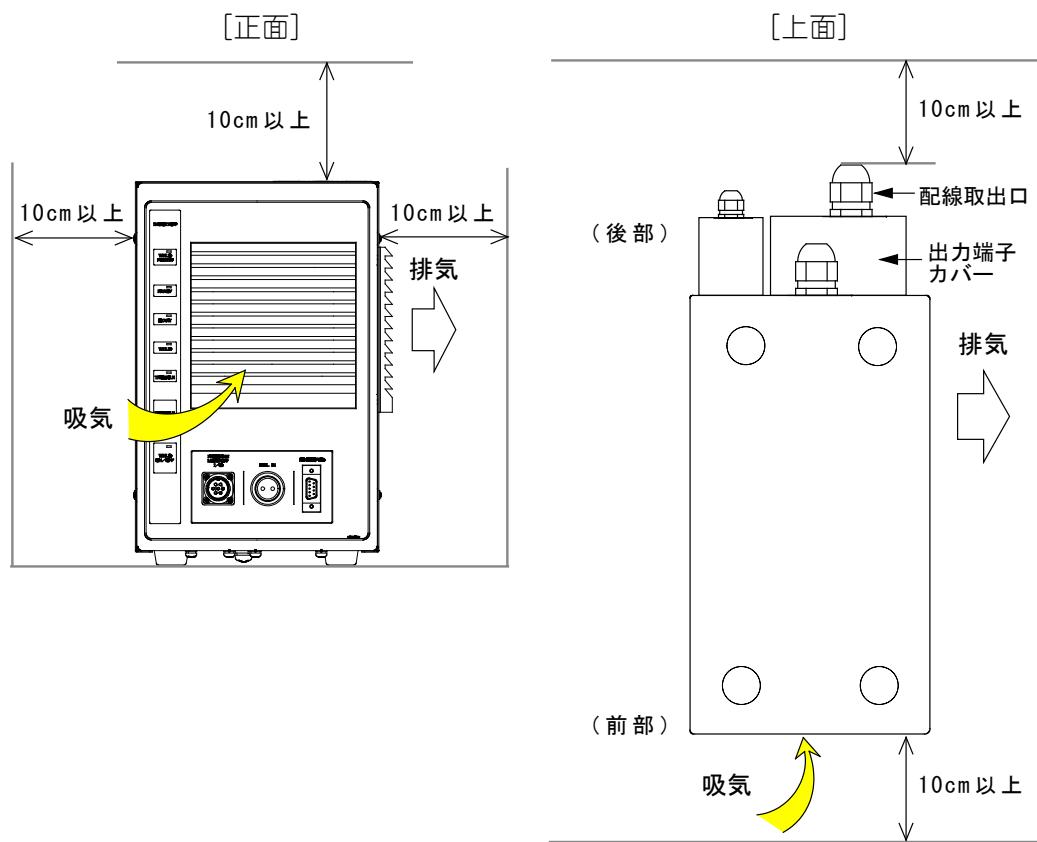

(2) 接地工事について

①入力電圧が 200V 系 (200~240V) の場合

D 種接地工事（接地抵抗 100Ω以下 接地線 ϕ 1.6 以上）を行ってください。

②入力電圧が 400V 系 (380~480V) の場合

C 種接地工事（接地抵抗 10Ω以下 接地線 ϕ 1.6 以上）を行ってください。

(3) 基本接続

⚠ 警 告



接地を必ず行ってください。
配線後は、必ず端子カバーを取り付けてください。



電源入力部には過電流保護および漏電保護のため、必ず漏電ブレーカーを使用してください。

(注) 漏電ブレーカについて

漏電ブレーカの容量

出力電流(瞬間最大電流) および使用率により、下記の式で算出します。

$$\text{平均入力電流} = I \times 0.817 \times \sqrt{\frac{\alpha}{100}} \quad \left[\begin{array}{l} I : \text{本製品の 1 次出力電流} \\ \quad (\text{瞬間最大電流}) \\ \alpha : \text{使用率 (\%)} \end{array} \right]$$

ブレーカの電流容量は、平均入力電流以上の容量にします。

ご使用になる出力電流(瞬間最大電流)と通電時間を、漏電ブレーカの動作特性曲線と照らし合わせて、遮断しない適切なブレーカをお選びください。

(例) トランス 2 次電流=6000A/使用率=10%の場合

使用トランスが ITH-651B6W、設定電流：6000A、使用率 10%


トランス巻数比が 32 : 1 (200V) なので

1 次出力電流 = $6000 \div 32 = 188\text{A}$

$$188 \times 0.817 \times \sqrt{\frac{10}{100}} = 49(\text{A})$$

この場合、電流容量が 49A 以上のブレーカ(60A)をご使用ください。

① 弊社製専用インバータトランス (IT-H930A6W、ITH-651C6W) を使用する場合

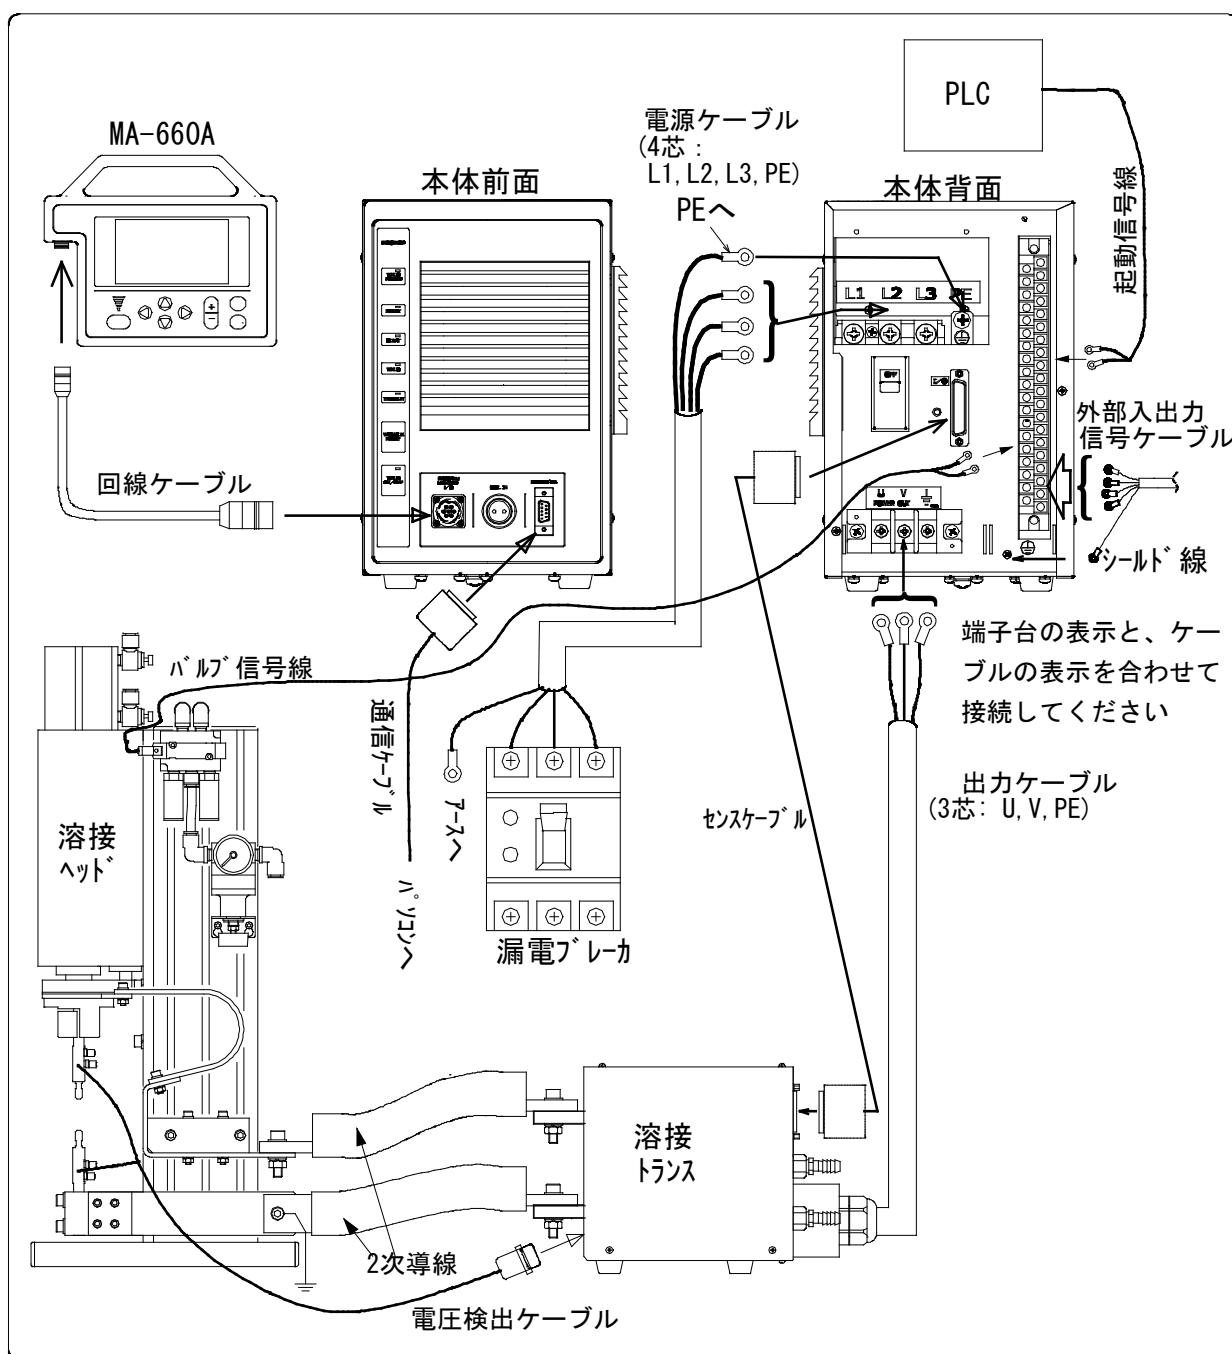


(注 1) **IS-300A** 以外は、すべて別売となります。

(注 2) 弊社指定のセンスケーブル **SK-05741** を使用してください (10. (2) 参照)。

(注 3) **IS-300A** の電源ケーブルの端子ネジは、M8 (PE 端子は M6) です。出力ケーブルの端子ネジは U、V、PE すべて M6 です。

(注 4) モード設定画面のスキャムモードを OFF 以外に設定してください (4. (9) (q) 参照)。

② 弊社製従来型インバータトランス (IT-512C) を使用する場合

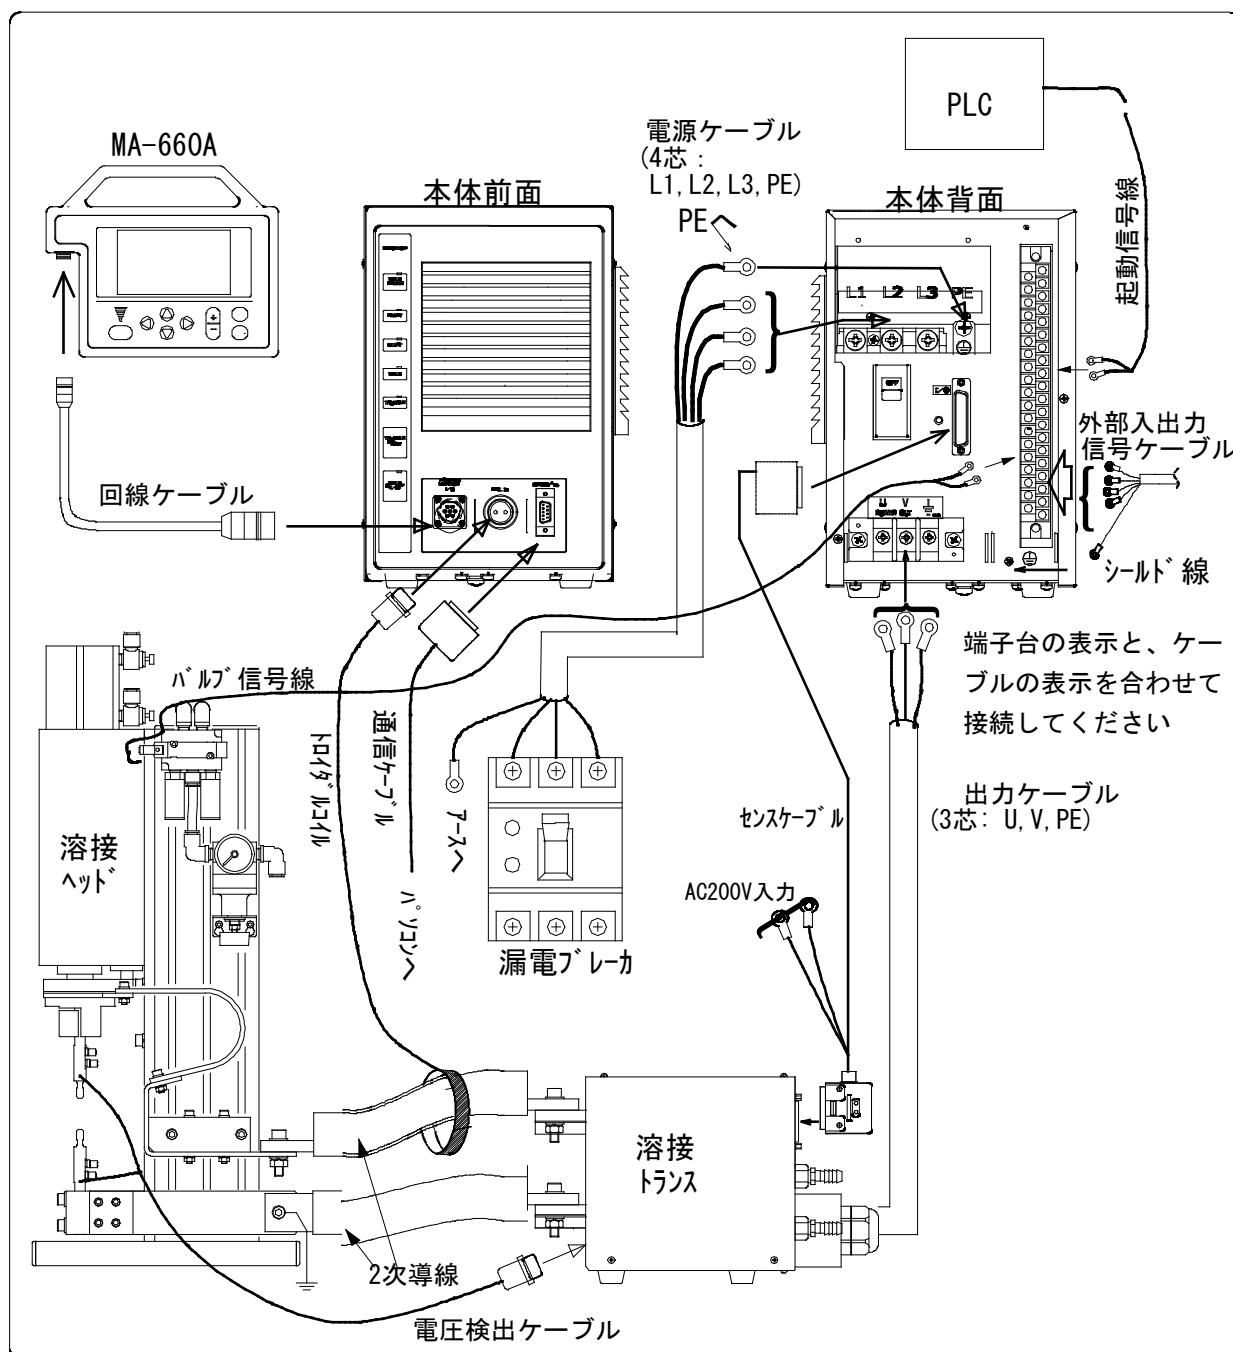

(注 1) **IS-300A** 以外は、すべて別売となります。


(注 2) 弊社指定のセンスケーブル **SK-07527** を使用してください (10. (2) 参照)。

2 次定電流実効値制御および 2 次定電力実効値制御の場合、トロイダルコイルが必要になります。ファンモータ用に AC200V を接続する必要があります。

(注 3) **IS-300A** の電源ケーブルの端子ネジは、M8 (PE 端子は M6) です。出力ケーブルの端子ネジは U, V, PE すべて M6 です。

(注 4) モード設定画面のスキャンモードを 1-1 に設定してください (4. (9) (q) 参照)。

(3) 他社製インバータトランスを使用する場合

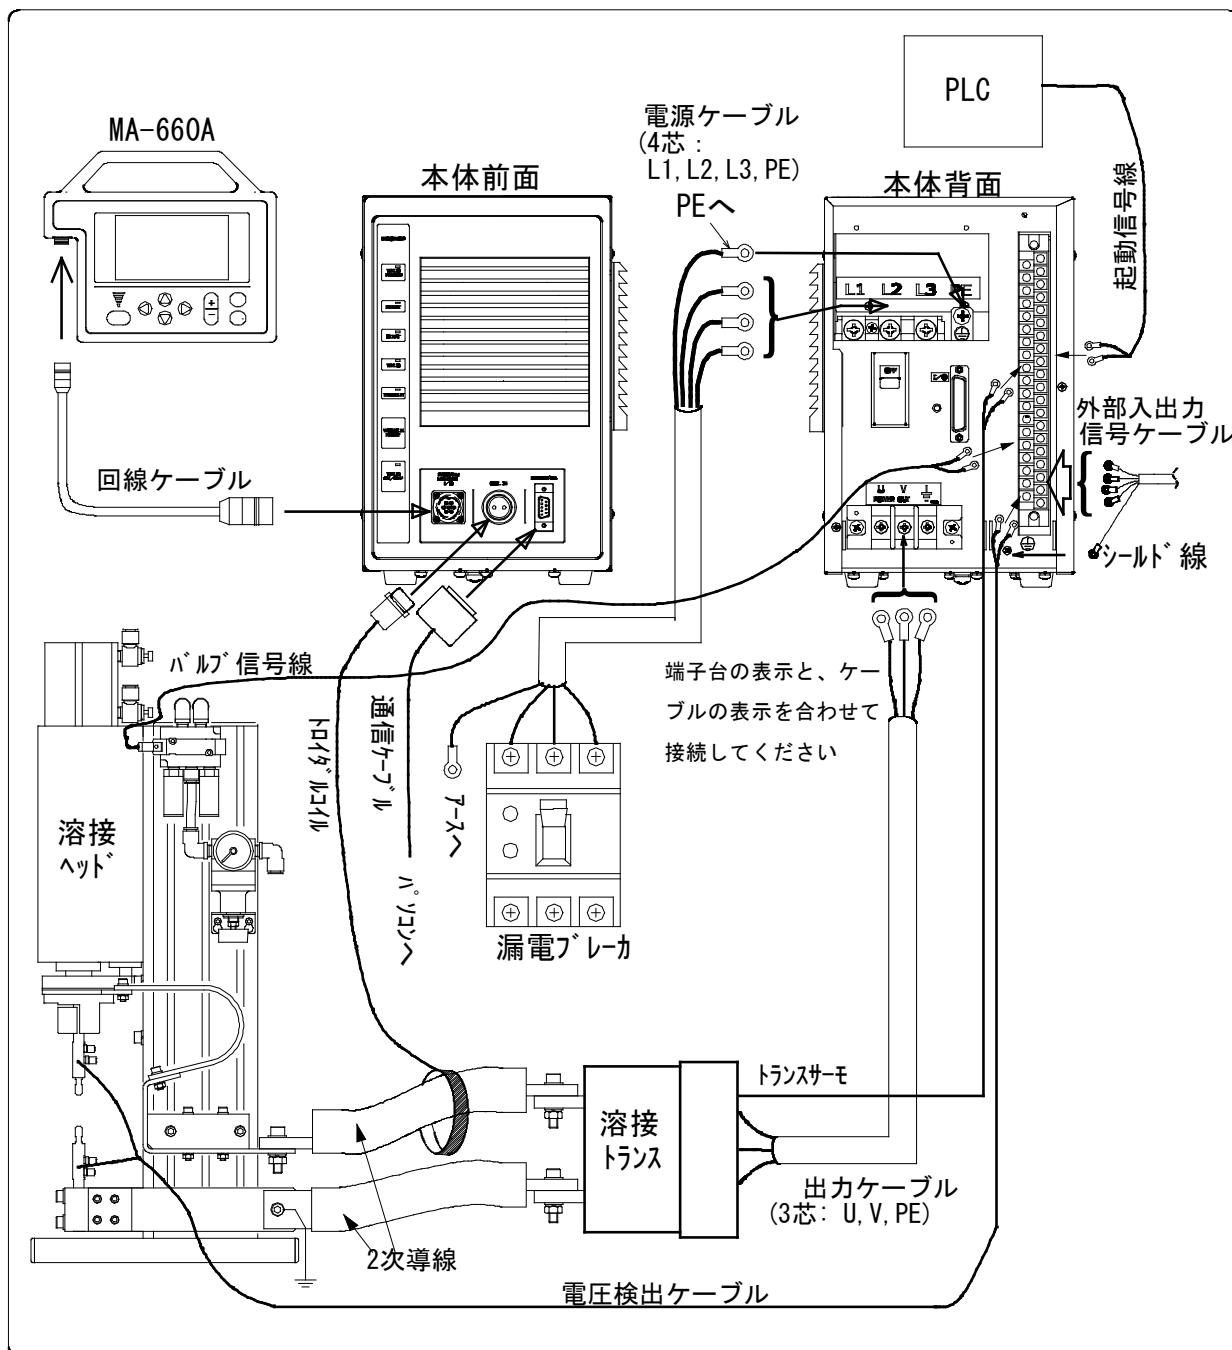

(注1) **IS-300A** 以外は、すべて別売となります。

(注2) 2次定電流実効値制御および2次定電力実効値制御の場合、トロイダルコイルが必要になります。電圧検出ケーブルは電極の近くに接続し、反対側を外部I/O端子台の38, 39番に接続してください。

(注3) **IS-300A** の電源ケーブルの端子ネジは、M8 (PE端子はM6)です。出力ケーブルの端子ネジはU、V、PEすべてM6です。

(注4) モード設定画面のスキャンモードをOFFに設定してください (4. (9) (q) 参照)。

(4) 接続手順

① 弊社製専用インバータトランス (IT-H930A6W、ITH-651C6W) を使用する場合

1) トランスの入力端子台およびセンスケーブルをつなぎます

本体背面パネルの溶接電源出力端子台と溶接トランスの入力端子台を、出力ケーブルで接続してください。(出力ケーブルの仕様については、10. (2) オプション品を参照してください。)


溶接トランスの入力端子台の接続は、**IS-300A** の入力電圧により異なります。入力電圧 200V 系 (200~240V) の場合は左下図、400V 系 (380~480V) の場合は右下図のように接続してください。

注意




電源電圧 400V 系のときに、左下図のように接続すると、**IS-300A** および溶接トランスを破損するおそれがあります。

IS-300A-00-00 使用の場合
(200V 系電源)

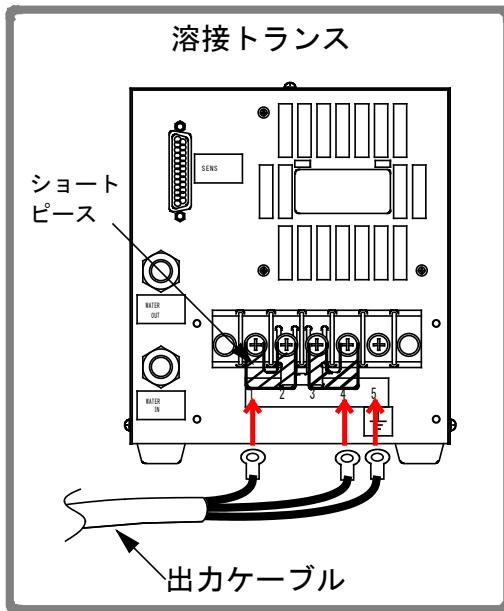

IS-300A-00-01 使用の場合
(400V 系電源)

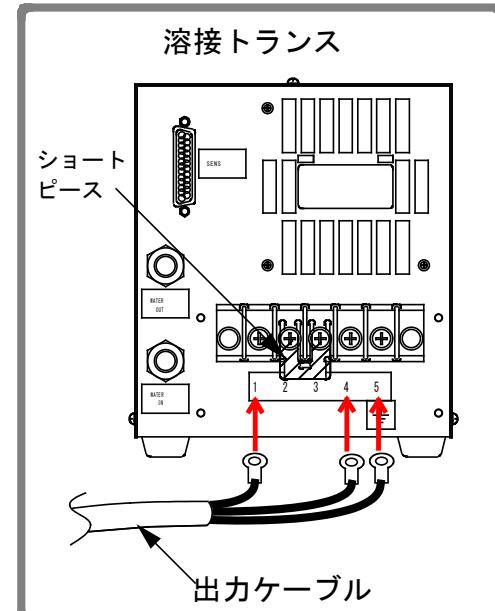

! 注意

溶接トランス I/O 信号接続コネクタにセンスケーブルを接続し、溶接トランスにつないでください。なお、次の点に注意してください。



- 正面パネルの COIL IN コネクタにトロイダルコイルを接続しないでください。(6. インタフェース参照)
- 定電圧制御や定電力制御のとき、または 2 次電圧をモニタするときは、付属の電圧検出ケーブルを溶接ヘッドの電極に接続し、トランス前面に専用コネクタを挿入してください。

2) 電源をつなぎます

背面パネルの溶接電源入力ブレーカに、入力ケーブル(10. (2) オプション品参照)を使って溶接電源を接続します。
PE 端子には、アースを接続してください。

3) 外部入出力信号接続端子台に必要なケーブルをつなぎます

接続用のケーブルは、6. インタフェースを参照してご用意ください。

4) プログラムユニットをつなぎます

回線ケーブルを、正面パネルの PROGRAM MONITOR I/O コネクタに接続します。

② 弊社製従来型インバータトランス (IT-512C) を使用する場合

1)トランスの入力端子台およびセンスケーブルをつなぎます

本体背面パネルの溶接電源出力端子台と溶接トランスの入力端子台を、出力ケーブルで接続してください。(出力ケーブルの仕様については、10. (2) オプション品を参照してください。)

溶接トランスの入力端子台の接続については、①を参照してください。

! 注意

溶接トランス I/O 信号接続コネクタにセンスケーブルを接続し、溶接トランスにつないでください。なお、次の点に注意してください。



- 定電圧制御や定電力制御のとき、または 2 次電圧をモニタするときは、付属の電圧検出ケーブルを溶接ヘッドの電極に接続し、トランス前面に専用コネクタを挿入してください。
- トランスのファンモータ用電源ケーブルに AC200V を接続してください。

2)2 次電流検出用トロイダルコイルをつなぎます

トロイダルコイルを、正面パネルの COIL IN コネクタにつなぎます。

3)電源をつなぎます

背面パネルの溶接電源入力ブレーカに、入力ケーブル(10. (2) オプション品参照)を使って溶接電源を接続します。

PE 端子には、アースを接続してください。

4)外部入出力信号接続端子台に必要なケーブルをつなぎます

接続用のケーブルは、6. インタフェースを参照してご用意ください。

5)プログラムユニットをつなぎます

回線ケーブルを、正面パネルの PROGRAM MONITOR I/O コネクタに接続します。

③ 他社製インバータトランスを使用する場合

1)トランスの入力端子台をつなぎます

本体背面パネルの溶接電源出力端子台と溶接トランスの入力端子台を、出力ケーブルで接続してください。

溶接トランスの接続は、トランスの取扱説明書に従って接続してください。

2)2次電流検出用トロイダルコイルをつなぎます

トロイダルコイルを、正面パネルの COIL IN コネクタにつなぎます。

3)トランスにサーモセンサがある場合

外部入出力信号のサーモ入力端子（20番）に接続してください（6. インタフェース参照）。

4)2次電圧を検出する場合

電圧検出ケーブルを電圧入力端子（38、39番）に接続してください（6. インタフェース参照）。

5)電源をつなぎます

背面パネルの溶接電源入力ブレーカに、入力ケーブル（10. (2) オプション品参照）を使って溶接電源を接続します。

PE 端子には、アースを接続してください。

6)外部入出力信号接続端子台に必要なケーブルをつなぎます


接続用のケーブルは、6. インタフェースを参照してご用意ください。

7)プログラムユニットをつなぎます

回線ケーブルを、正面パネルの PROGRAM MONITOR I/O コネクタに接続します。

(5) ノイズフィルタについて

① 接続方法

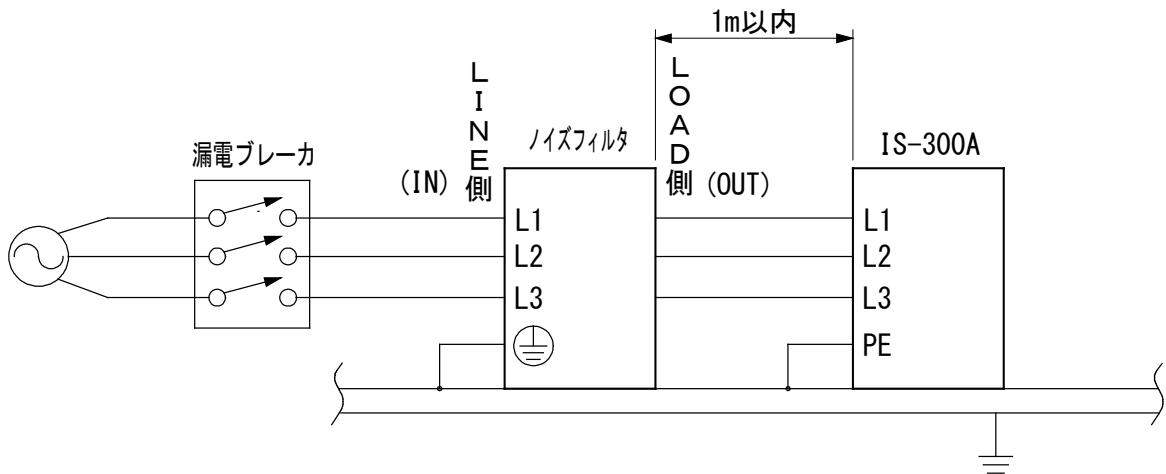



② 注意

- ・ノイズフィルタの保護アース端子（ \ominus ）への接続は共締めしないでください。
- ・ノイズフィルタの入力側と出力側のケーブルは離すようにしてください。
- ・ノイズフィルタは、手が触れないようにカバーのある場所に設置してください。

6. インタフェース

(1) 外部入出力信号の接続図

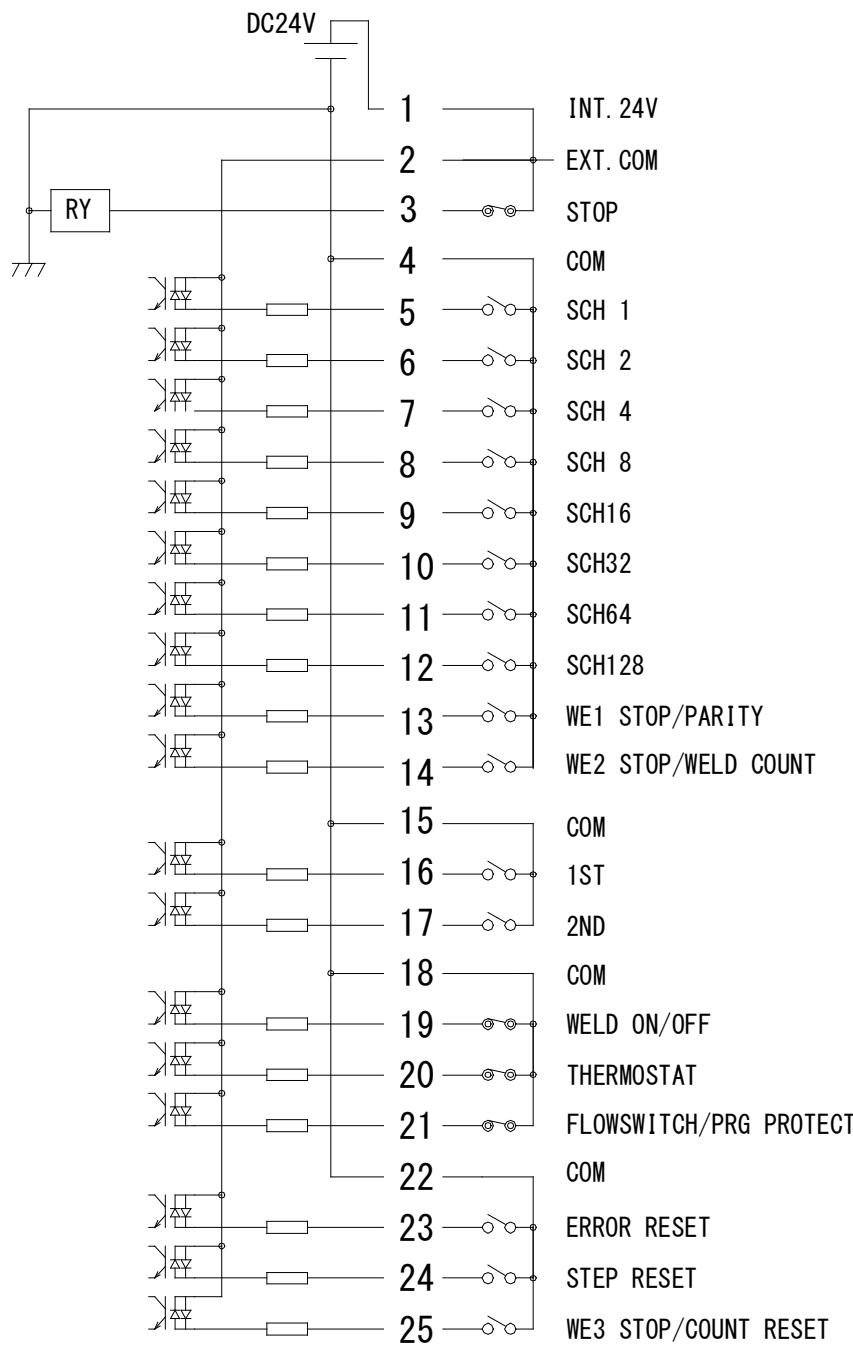

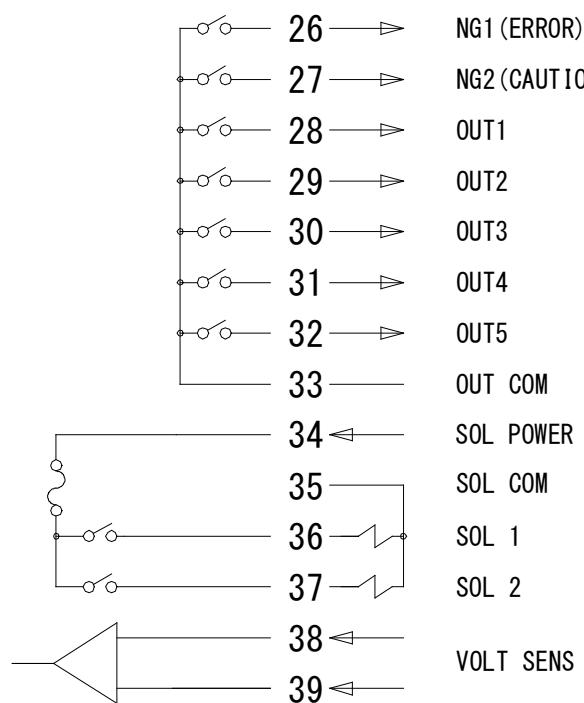

外部入出力信号端子台の仕様	
取付可能圧着端子	最大 2 個まで
圧着端子サイズ	M3 または M3.5 (幅 7.1)
推奨ケーブル断面積	端子 No. 34~37→0.75mm ² 以上 端子 No. 1~33, 38, 39→0.5mm ² 以上

(注) インタフェース用入出力ケーブルはシールド付きケーブルを使用し、ケーブルのシールドは本体背面パネルのシールド線接続用ネジに接続してください。

(2) 外部入出力信号の説明

端子 No	端子名	説明
1	INT. 24V	DC24V が出力されています。 入力信号（起動や条件選択など）に、接点やオープンコレクタ（シンク型）PLC（シーケンサ）を利用するときは、端子1と端子2を接続します。（最大負荷 0.4A） 注意：端子1は、端子2および端子3への接続や、端子34に接続してソレノイドバルブを動作させる以外には使用しないでください。故障の原因となります。
2	EXT. COM	入力信号（起動や条件選択など）に、接点やオープンコレクタ（シンク型）PLC（シーケンサ）を利用するときは、端子2と端子1を接続します。 入力信号に外部電源を利用するときには、端子1は開放し、端子2と DC 電源のプラスまたは COM 端子を接続してください。
3	STOP	通常は、端子3と端子1を接続してください。 この端子を開路すると、動作中止の異常表示が出て動作が停止します。 自己保持による起動を利用中、シーケンスを途中で停止させたいときにこの端子を開路します。停止する際は 20ms 以上開路するようしてください。
4	COM	COM 端子です。内部で GND シャーシに接続しています。
5 6 7 8 9 10 11 12	SCH 1 SCH 2 SCH 4 SCH 8 SCH16 SCH32 SCH64 SCH128	条件入力端子です。 5=条件1、6=条件2、7=条件4、8=条件8、 9=条件16、10=条件32、11=条件64、12=条件128 (4. (9) (f) のスケジュール番号と条件選択端子を参照)
13	WE1 STOP/ PARITY	WE1 停止入力端子、またはパリティ入力端子です。 <u>4. (9) モード設定画面</u> の設定で機能が切り替わります。 <u>WE1 STOP を選択した場合</u> WELD1 シーケンス動作中にこの信号が閉路されると、シーケンスが COOL1 に移行します。 WELD1 停止信号が入力されたまま起動信号が入力されると、通電停止異常となります。 起動後から WELD1 通電開始前までに閉路した場合は、最低1制御サイクル分通電して WE1 が停止され COOL1 に移行します。 <u>PARITY を選択した場合</u> この端子により、条件選択信号線の断線による不具合を検出できます。条件選択信号線と PARITY 信号線の閉路本数の合計が、常に奇数になるように設定してください。(4. (9) (f) のスケジュール番号と条件選択端子を参照)


端子 No	端子名	説明
14	WE2 STOP/ WELD COUNT	<p>WE2 停止入力端子、または打点カウント入力端子です。 4. (9) モード設定画面の設定で機能が切り替わります。</p> <p><u>WE2 STOP を選択した場合</u> WELD2 シーケンス動作中にこの信号が閉路されると、シーケンスが COOL2 に移行します。</p> <p>WELD2 停止信号が入力されたまま起動信号が入力されると、通電停止異常となります。</p> <p>起動信号入力後から WELD2 開始前までの間に入力された場合には、最低 1 制御サイクル分通電して WELD2 が停止され COOL2 に移行します。</p> <p><u>WELD COUNT を選択した場合</u> この端子により、WELD COUNT で設定した打点数を打ったかチェックします。</p> <p>打点カウントの入力信号の受付時間は 20ms 以上必要になります。</p>
15	COM	COM 端子です。内部で GND シャーシに接続しています。
16	1ST	<p>1ST STAGE 入力端子です。この端子を閉路すると、端子 36 の SOL1 または端子 37 の SOL2 が閉路されます。溶接シーケンスは起動しませんので、加圧位置の調整や確認ができます。</p> <p>この状態から 2ND STAGE 端子を閉路すると、最適な加圧位置で溶接できます。</p> <p>1ST STAGE 入力端子が閉路であっても保持終了となり、SOL1、SOL2 のいずれか選択された SOL 信号は OFF になります。</p> <p>起動信号安定時間を 1~20ms で変更可能です。(2ND 信号にも適用)</p>
17	2ND	2ND STAGE 入力端子です。この端子を閉路すると、シーケンスが起動します。
18	COM	COM 端子です。内部で GND シャーシに接続しています。
19	WELD ON/OFF	<p>溶接入端子です。閉路で溶接入になり、開路で溶接切になります。</p> <p>この端子を開路しておくと、シーケンス動作させても溶接電流は流れませんので、試験的に起動する場合などに使用できます。</p> <p>入力信号の受付時間は 20ms 以上必要になります。</p>
20	THERMOSTAT	<p>サーモ入力端子です。トランスマーサーまたはダイオードサーモへ接続してください。開路でサーモ異常となります。</p> <p>入力信号の受付時間は 20ms 以上必要になります。</p>

端子 No	端子名	説明
21	FLOWSWITCH /PRG PROTECT	<p>フロースイッチ入力端子、またはプログラム禁止入力端子です。 4. (9) モード設定画面の設定で機能が切り替わります。</p> <p><u>FLOWSWITCH を選択した場合</u> フロースイッチ入力端子になります。開路で流量異常となります。入力信号の受付時間は 20ms 以上必要になります。</p> <p><u>PRG PROTECT を選択した場合</u> プログラム禁止入力端子になります。この端子を閉路すると設定条件の変更ができなくなります。 プログラム禁止入力端子でプログラム禁止の状態を変更する場合は、状態を変更した後に MUNU キーを押して、メニュー画面を表示してください。メニュー画面が表示されている場合も、MUNU キーを押して、メニュー画面を再表示してください。 なお、プログラム禁止モード画面によるプログラム禁止も可能です。（4. (15) 参照）</p>
22	COM	COM 端子です。内部で GND シャーシに接続しています。
23	ERROR RESET	<p>異常、注意リセット入力端子です。 異常または注意の原因を取り除いた後閉路すると、異常または注意表示がリセットされます。 入力信号の受付時間は 20ms 以上必要になります。</p>
24	STEP RESET	<p>ステップリセット入力端子です。ステッパー モードが OFF 以外のときに閉路すると、STEP 番号が 1 にリセットされます。 入力信号の受付時間は 20ms 以上必要になります。</p>
25	WE3 STOP/COUNT RESET	<p>WE3 停止入力端子、またはカウントリセット入力端子です。 4. (9) モード設定画面の設定で機能が切り替わります。</p> <p><u>WE3 STOP を選択した場合</u> WELD3 シーケンス動作中にこの信号が閉路されると、シーケンスが HOLD に移行します。 WELD3 停止信号が入力されたまま起動信号が入力されると、インターラプト異常となります。 起動信号入力後から WELD3 開始前までの間に入力された場合には、最低 1 制御サイクル分通電して WELD3 が停止され HOLD に移行します。</p> <p><u>COUNT RESET を選択した場合</u> この端子を閉路することにより、カウンタをリセットします。 カウントリセットの入力信号の受付時間は 20ms 以上必要になります。</p>
26	NG1 (ERROR)	<p>異常信号出力端子です。溶接シーケンス終了後、動作上の異常が発生した場合に出力します。 異常が発生したときは、リセット信号が入力されるまで動作を停止します。 NORMAL CLOSE の場合、電源を入れると閉路し、異常発生時に開路します。 NORMAL OPEN の場合、電源を入れると開路し、異常発生時に閉路します。（4. (6) 異常信号設定画面を参照） 接点定格は、DC24V20mA です。（半導体スイッチを使用）</p>

6. インタフェース

端子 No	端子名	説明
27	NG2 (CAUTION)	注意信号出力端子です。溶接シーケンス終了後、測定値が上下限設定画面で設定した範囲を外れた場合、または無通電異常とワーク異常が発生すると、溶接シーケンスの終了後に閉路します。(CAUTION 設定の場合、異常信号設定の設定によっては、ERROR 扱いとなる) 注意信号が発生しても溶接作業を続けることができます。 この注意出力を解除するには、リセット信号か起動信号を入力してください。接点定格は、DC24V20mA です。(半導体スイッチを使用) 開放時間 (OFF) が設定されている場合には、CAUTION が出力されると、次の溶接結果が出るまでの間保持します。(※1)
28	OUT1	接点出力端子です。(半導体スイッチを使用。接点定格は、DC24V20mA) 機能に対応して、接点が開路または閉路します。
29	OUT2	各々の端子に割り当てて設定が可能です。
30	OUT3	END, COUNT ERROR, READY, STEP END, WELD SIGNAL, GOOD,
31	OUT4	COUNT UP, OUT I, OUT II (4. (7) 外部出力設定画面および 6. (3) 外部出力信号一覧を参照)
32	OUT5	
33	OUT COM	出力端子のコモン端子です。 OUT1~5 の共用コモンです。
34	SOL POWER	ソレノイドバルブ駆動用の電源入力端子です。 AC120V、または AC/DC24V の電源を入力してください。
35 ^{※2}	SOL COM	ソレノイドバルブ用 COM 端子です。
36 ^{※2} 37 ^{※2}	SOL 1 SOL 2	ソレノイドバルブ出力端子です。36=SOL1、37=SOL2 1ST STAGE 入力時に閉路になります。 SQD から HOLD まで出力します。 開放時間 (OFF) が設定されている場合、2 回目以降のシーケンスでは、SQZ から HOLD まで出力します。 接点定格は、AC120V または AC/DC24V0.5A です(半導体スイッチを使用)。ソレノイドバルブの電流容量は 0.5A 以下のものをご使用ください。
38 39	VOLT SENS	2 次電圧入力端子です。定電力制御、定電圧制御のとき、または 2 次電圧をモニタするときに、溶接ヘッドの電極と接続してください。


※1

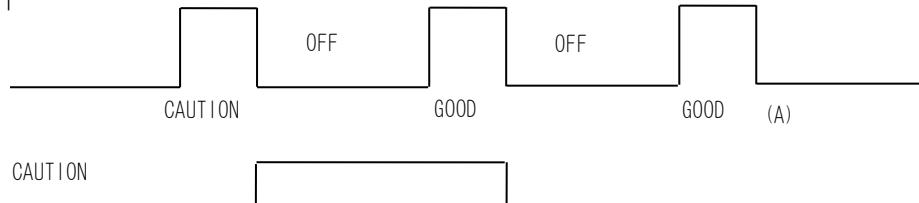


(A)の状態で止めた場合、プログラムユニットの表示は止めた時点の内容を表すため、エラー (CAUTION) 表示なしとなります。

※2 DC24V ソレノイドを使用する場合は、サージ電圧対策のため、ダイオードを付けてください。

例) 34 番に+、35 番にーを入力する場合

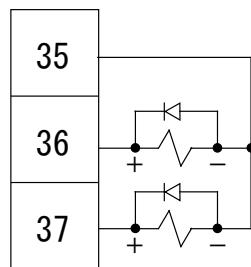

※3 内部電源を用いてソレノイドバルブを動作させる場合

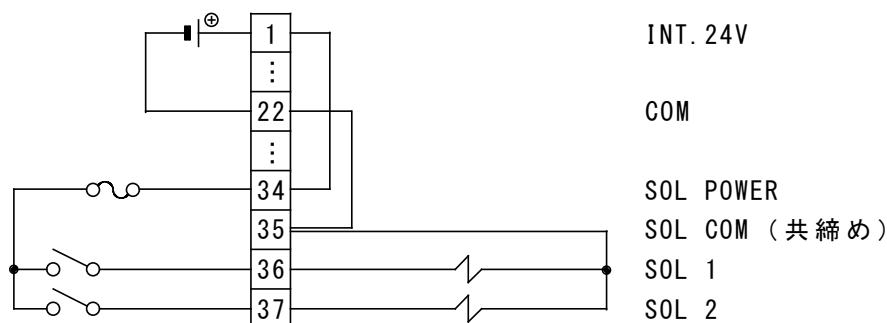

(3) 外部出力信号一覧

外部出力設定画面により、出力端子 No. 28～32 (OUT1～5) を以下の信号から割り当てることができます (4. (7) 参照)。

端子名	説明
END	シーケンス終了後に毎回閉路し、END 信号を出力します。 出力時間選択 (10～200ms、保持) 開放時間 (OFF) が設定されているとき、END 信号時間を OFF 時間より長く設定すると、「END 信号時間 = OFF 時間」となります。 (4. (9) (c) (d) および 8. (1) (3) 参照)
COUNT ERROR	打点カウント異常出力です。 WELD COUNT=ON の場合に設定した打点数を打たずに打点カウント端子を開放すると閉路します。打点カウントをする前に打点カウント端子が開放しても閉路します。設定した打点数に対して打点カウントが多かったときは出力しません。 打点カウント異常出力信号をクリアにするには、再度打点カウント信号を入力するか、不足分の打点数を溶接します。 異常リセット信号を入力しても、打点カウント異常信号はクリアされません。また、不足分の打点数を溶接する場合、不足分を溶接し終わるまで打点カウント異常信号は出力し続けます。 (4. (9) (f) および 4. (10) (a) 参照)
READY	異常未発生、かつ溶接入で閉路します。
STEP END	ステップアップ動作時、最終ステップが終了すると閉路します。 ステップリセット信号が入力されるか、ステップ設定（値）が変更されるまで閉路します。 バルブ番号 1・2 を切り替えると、どちらかが設定した打点数に達している場合には閉路のままであります。エラー表示は、通電したバルブが設定した打点数に達した（ている）ときのみです。 (4. (11) および 8. (2) (3) 参照)
WELD SIGNAL	通電タイミング信号です。通電中に閉路します。COOL 時は出力しません。 通電時間が設定されると、WELD ON/OFF が OFF の状態で起動しても閉路します。 (8. (1) および (3) 参照)
GOOD	溶接シーケンス終了後、測定値が上下限設定画面で設定した範囲内にあると判定されたときに閉路します。 出力時間選択：10～200ms、0ms（保持） (8. (1) 参照)
COUNT UP	設定したプリセットカウント値に達すると閉路します。カウントアップ出力を解除するには、カウントリセット端子にリセット信号を入力します。 (4. (9) (p) および 4. (10) (a) 参照)
OUT I*	WELD1 通電終了出力です。WELD1 通電終了から HOLD の前まで閉路します。 (8. (1) および (3) 参照)
OUT II*	WELD2 通電終了出力です。WELD2 通電終了から HOLD の前まで閉路します。 (8. (1) および (3) 参照)


※ OUT 信号は、以下の場合に有効です：

- ・ 加圧を通電シーケンスの途中で切り替える
- ・ 抵抗口ウ付けの場合、リボン状口ウ材の供給タイミングを出力する


(4) 入力信号の接続方法

すべての入力端子は、入力信号電流 2.4mA/DC24V です。


- ① 接点入力の機器と接続する場合
端子 1 と 2 を接続してください。

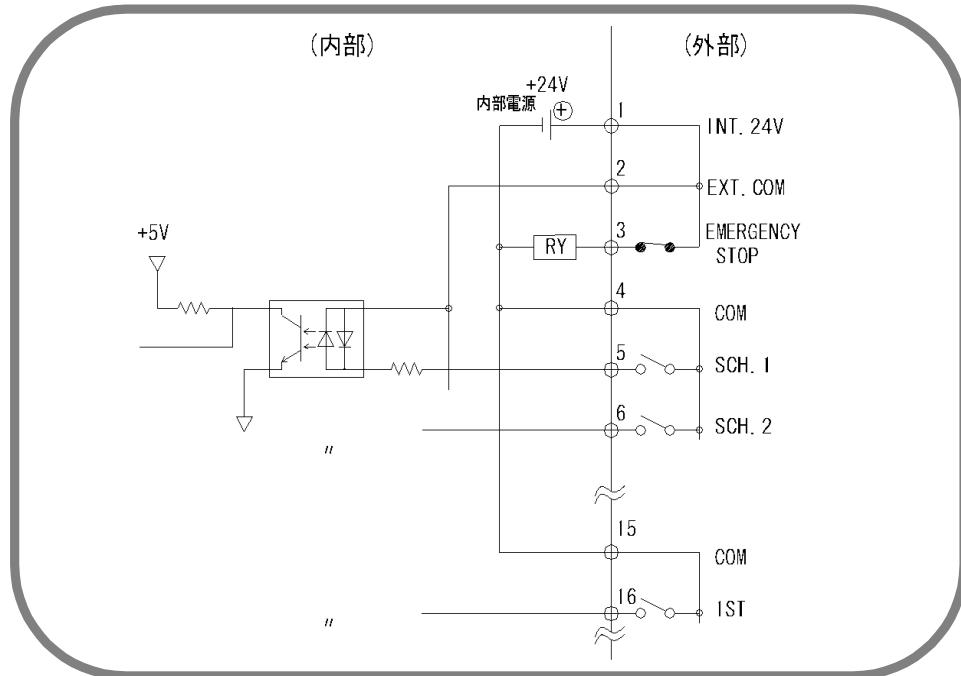


- ② NPN オープンコレクタ出力の機器と接続する場合（内部電源使用時）
端子 1 と 2 を接続してください。

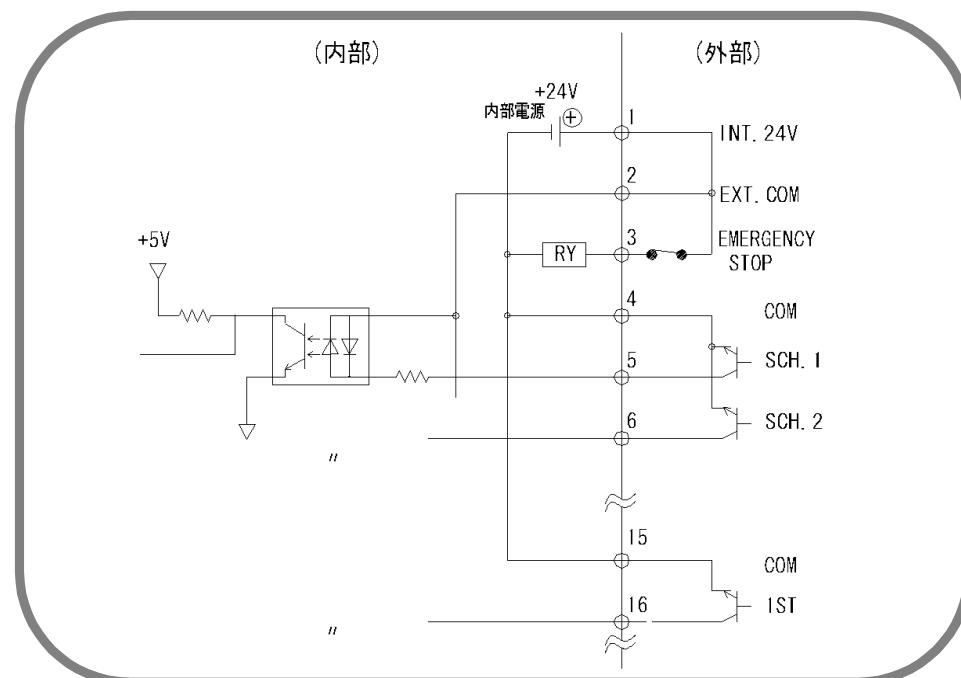

③ PNP 電流出力タイプの機器と接続する場合（外部電源使用時）
端子 2 に、外部電源 DC24V の一側を接続してください。

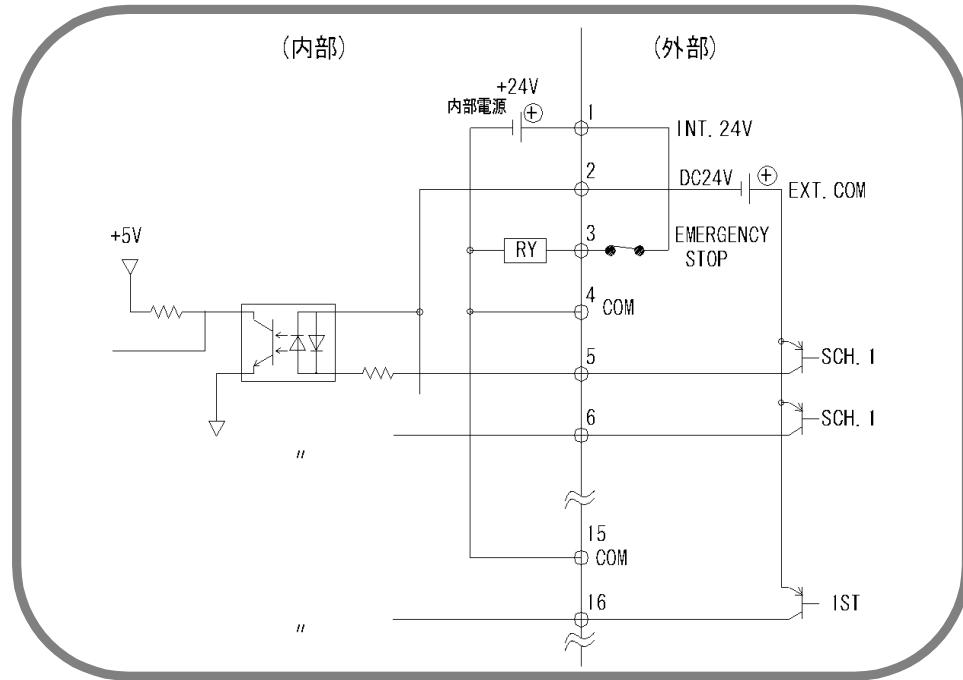

④ NPN オープンコレクタ出力の機器と接続する場合（外部電源使用時）
端子 2 に、外部電源 DC24V の十側を入力してください。

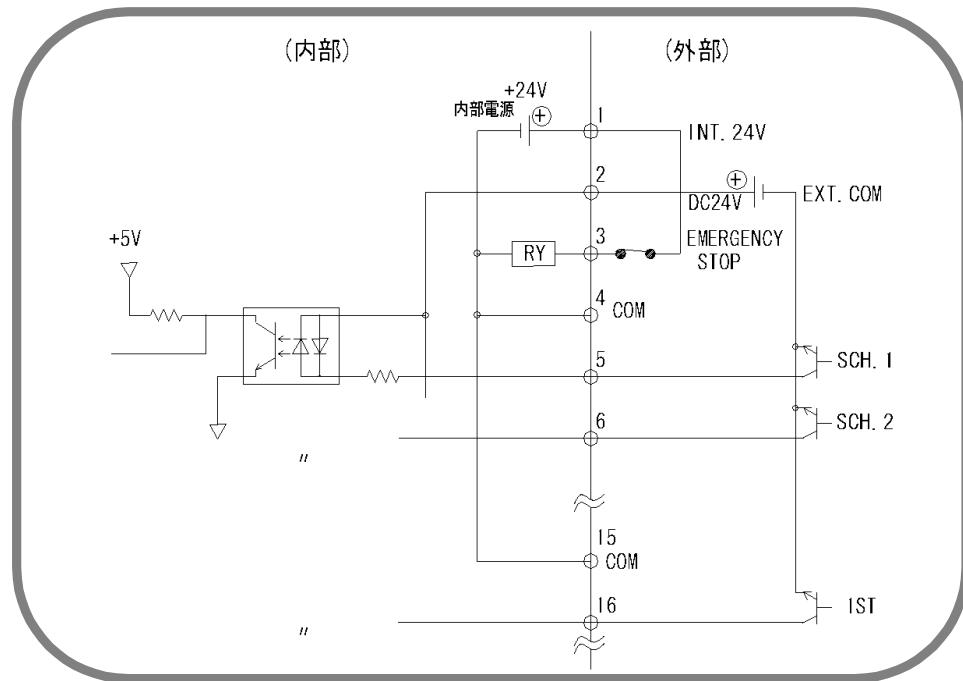

(注) 製品出荷時は、端子1・2・3、4・5、18・19・20、および21・22が接続されています。接続方法に合わせて、不要なジャンパ線を外してください。

6. インタフェース

7. 基本操作

(1) 溶接電源を入力します

- ① 溶接電源を入力してください。WELD POWER ランプが点灯します。
また、READY ランプが、7秒間点滅して消えます。

注意

表示画面やランプが正常に点灯し、ファンモータが動作していることを確認してください。

(2) プログラムユニットの設定をします

- ② メニュー画面にします。他の画面になっている場合は MENU キーを押します。
- ③ カーソル (■) を条件設定に合わせて、ENTER キーを押します。
- ④ 各項目を設定します。初めて溶接する場合は、数値を低めに設定してください。

(3) 動作させます

- ⑤ READY ランプが点灯していない状態で起動信号を入力し、各シーケンス動作の確認をしてください。

⚠ 警告



動作の確認をするときは、特に SQD 時間（初期加圧ディレイ時間）および SQZ 時間（初期加圧時間）が充分であるか注意してください。充分に加圧される前に通電すると、爆発が発生します。

- ⑥ 前項①で異常がなければ、ワークをセットし溶接してみます。

- ・本体正面パネルにある WELD ON/OFF キー
 - ・MA-660A の WELD ON/OFF 設定
 - ・インターフェース外部からの溶接入信号
- } のすべてを ON にしてください。

READY ランプが点灯したことを確認してから、溶接電流を流してください。
このとき、溶接電流がきちんと流れているかを、WELD ランプおよびモニタ画面で確認してください。


- ⑦ ワークに合わせてうまく溶接できるように、条件設定をし直してください。
- ⑧ 複数のワークを多条件で使用する場合、溶接条件の番号を変えて、新たに時間および溶接電流値を設定してください。
- ⑨ 溶接条件番号ごとに、上下限設定画面で上下限の設定をしてください。

(注) 本装置では、設定を変更するとき、および条件データをコピーするときに、制御基板上のフラッシュメモリにデータを書き込みます。書き込み中は、正面パネルの READY ランプ、および外部出力の READY 信号が OFF になります。READY ランプが点灯していることを確認してから、通電を開始してください。フラッシュメモリへの書き込みは、設定を変更するときは最長で約 5 秒、条件データをコピーするときは最長で約 2 分かかります。その間に電源を落とさないようにしてください。

(4) 溶接電源を切ってください。LED 表示がすべて消えます。

8. タイムチャート

(1) 基本シーケンス

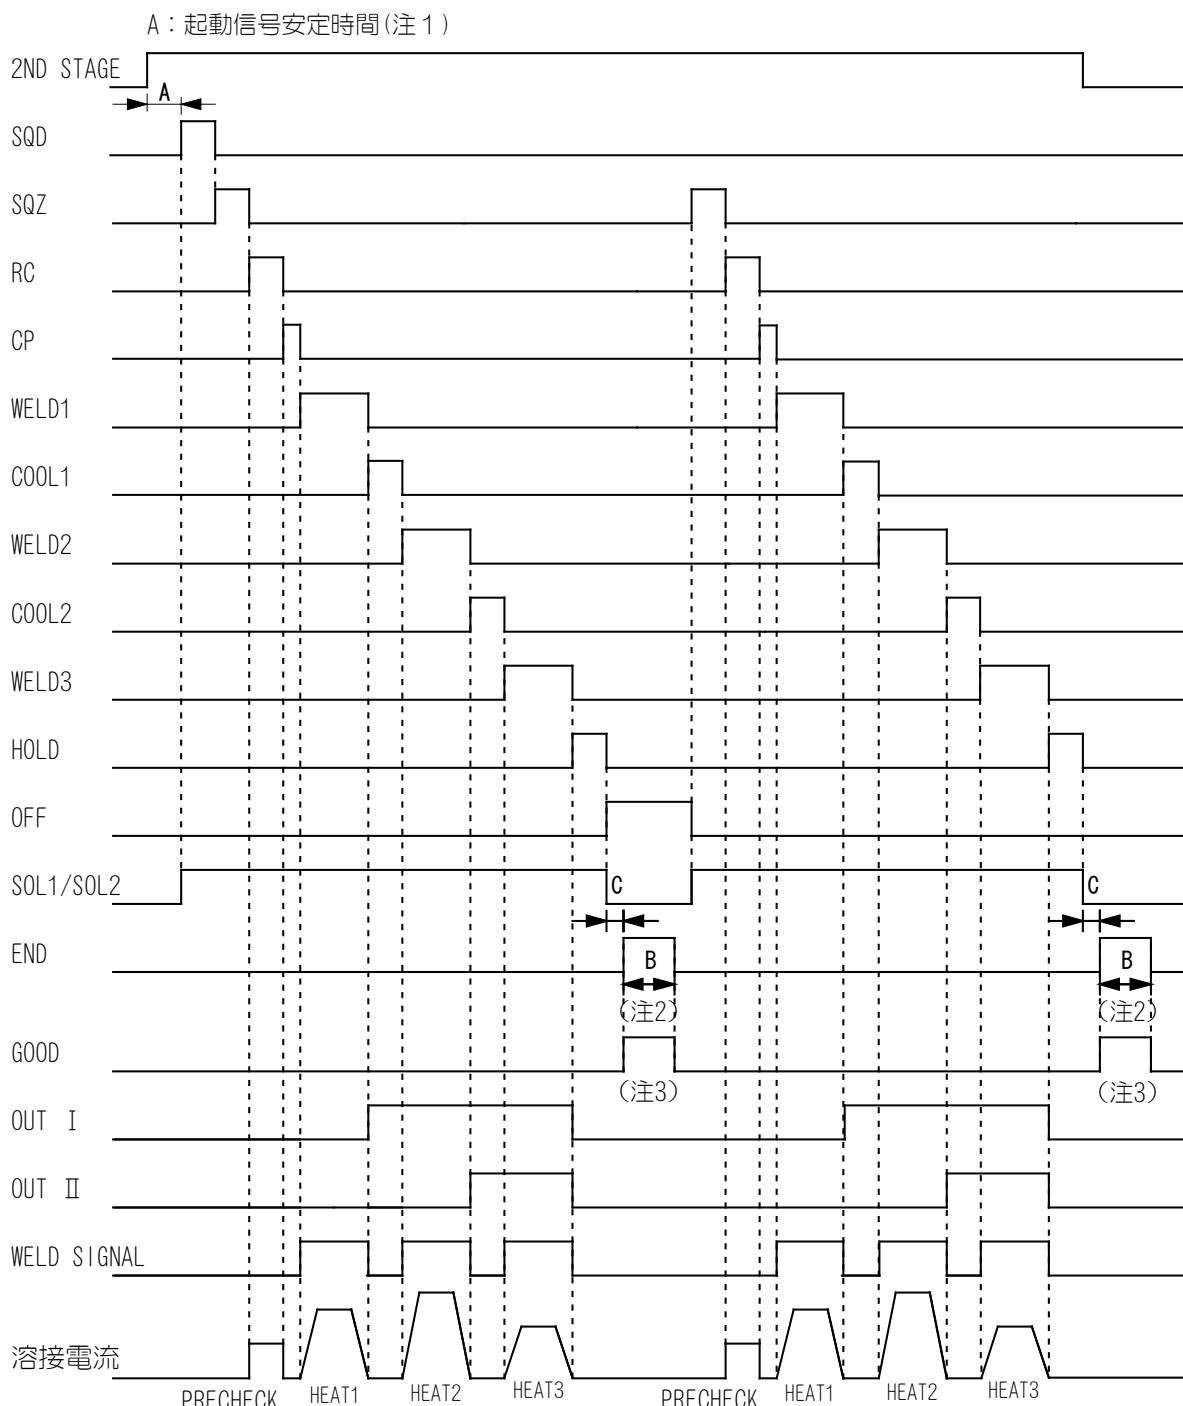

SQD:初期加圧ディレイ時間
 CP:抵抗値判定時間(2ms)
 WELD2:第2通電時間
 HOLD:保持時間

SQZ:初期加圧時間
 WELD1:第1通電時間
 COOL2:冷却時間2
 OFF:開放時間

RC:抵抗プリチェック時間
 COOL1:冷却時間1
 WELD3:第3通電時間

A : 起動信号安定時間十通電準備時間
通電準備時間は、トランス周波数の設定により変わります。

周波数[Hz]	通電準備時間[ms]	周波数[Hz]	通電準備時間[ms]
600	1.1	1000～1200	0.7
700	1.0	1300～1600	0.6
800	0.9	1700～2400	0.5
900	0.8	2500～3000	0.4

B : 終了信号時間の設定時間
OFF 時間により出力時間が変わります。4. (9) (c) を参照してください。

C : モニタ判定時間 最大 200 μs

(注 1) SQD または SQZ の途中でシーケンスを中止する場合（ただし、起動モードが LATCHED または MAINTAINED に設定されているときのみ。4. (9) (b) 参照）、起動信号安定時間で設定した時間以上、2ND STAGE 入力を停止してください。


(注 2) OFF 時間が設定されていても、1 回のシーケンスで上下限判定値から外れ、かつ出力信号の設定が ERROR になっている場合、繰り返しを終了します。

(注 3) GOOD 信号は、END 信号と同じタイミングで、同じ設定時間出力します。

(2) 溶接電流の詳細および異常発生時のシーケンス

① モニタ判定注意または異常が発生した場合

モニタ値が上下限設定画面で設定した下限値～上限値の範囲を外れ、注意(CAUTION)または異常(ERROR)が発生したときの例を示します。

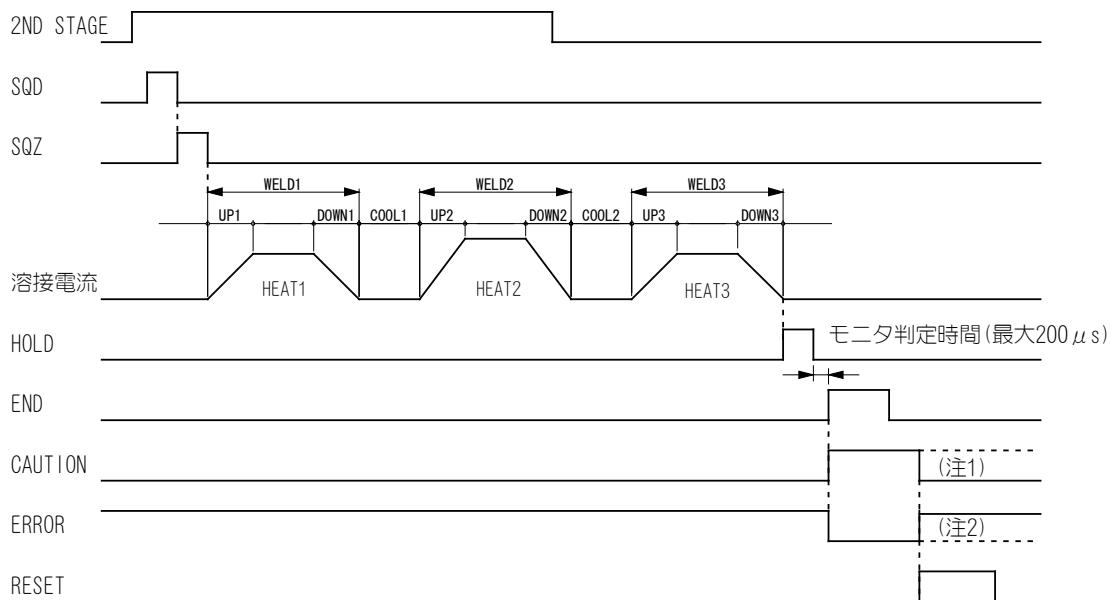

(注1) CAUTION は、RESET の入力まで、または次の 2ND STAGE の入力までの間出力します。


開放時間(OFF)を設定しているときに注意が発生した場合は、繰り返し動作を行い、次の通電の結果が出るまでの間 CAUTION 出力を保持します。

(注2) ERROR は、RESET の入力まで出力します。

開放時間(OFF)を設定しているときには、繰り返しを行わずに ERROR 出力を停止します。

② 通電中に異常または注意が発生した場合


通電中に異常(ERROR)または注意(CAUTION)が発生した場合の例を示します。

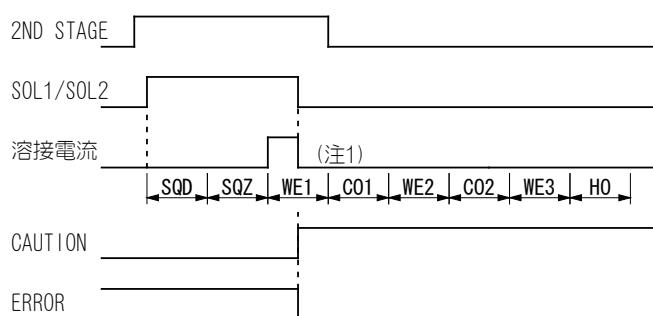

(注1) 異常または注意が発生した場合は、その後の溶接シーケンスは行いません。

③ ステップ完了が発生した場合


モード設定画面およびステッパーカウント画面で設定しているステップアップまたはステップダウン機能がステップ完了になったときの例を示します。

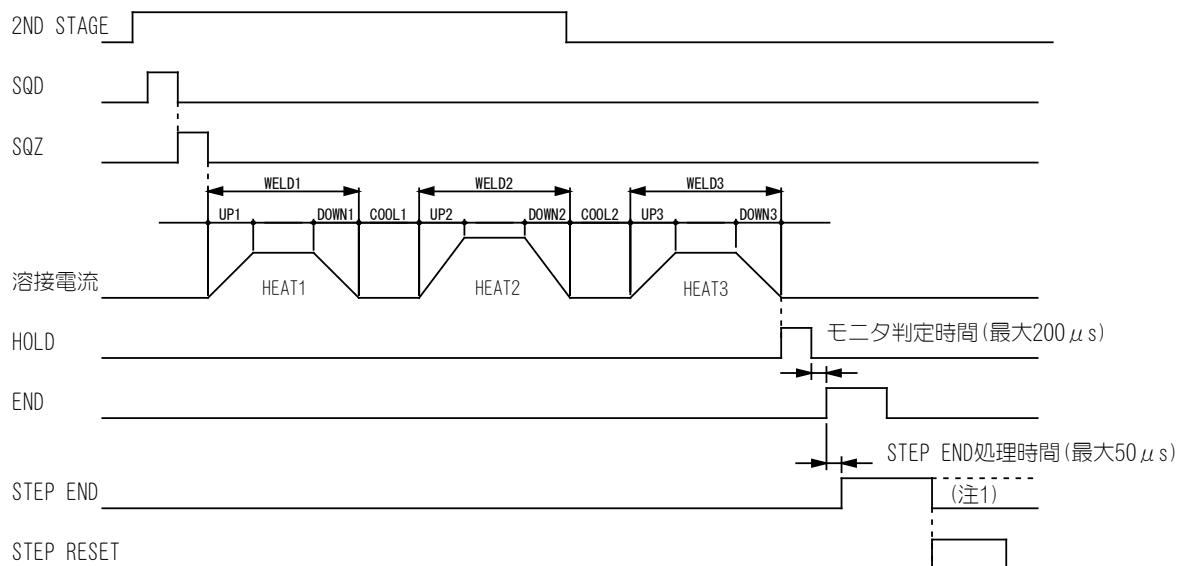

(注1) STEP END 出力は、STEP RESET 信号を受信するまで出力します。

④ プリチェック異常または注意が発生した場合


モニタ値がプリチェック画面で設定している下限値～上限値の範囲を外れ、注意(CAUTION)または異常(ERROR)が発生したときの例を示します。

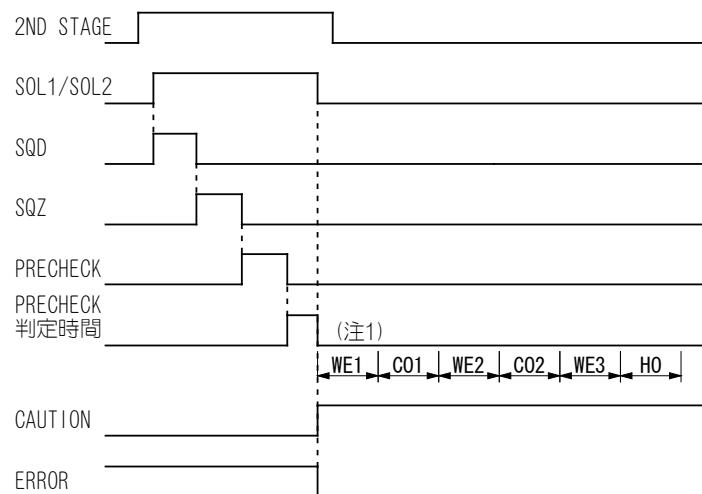

(注1) プリチェック注意または異常が発生した場合は、その後の溶接シーケンスは行いません。

(3) パルセーション設定時のシーケンス

WELD および休止時間の設定時間で、繰り返し動作します。

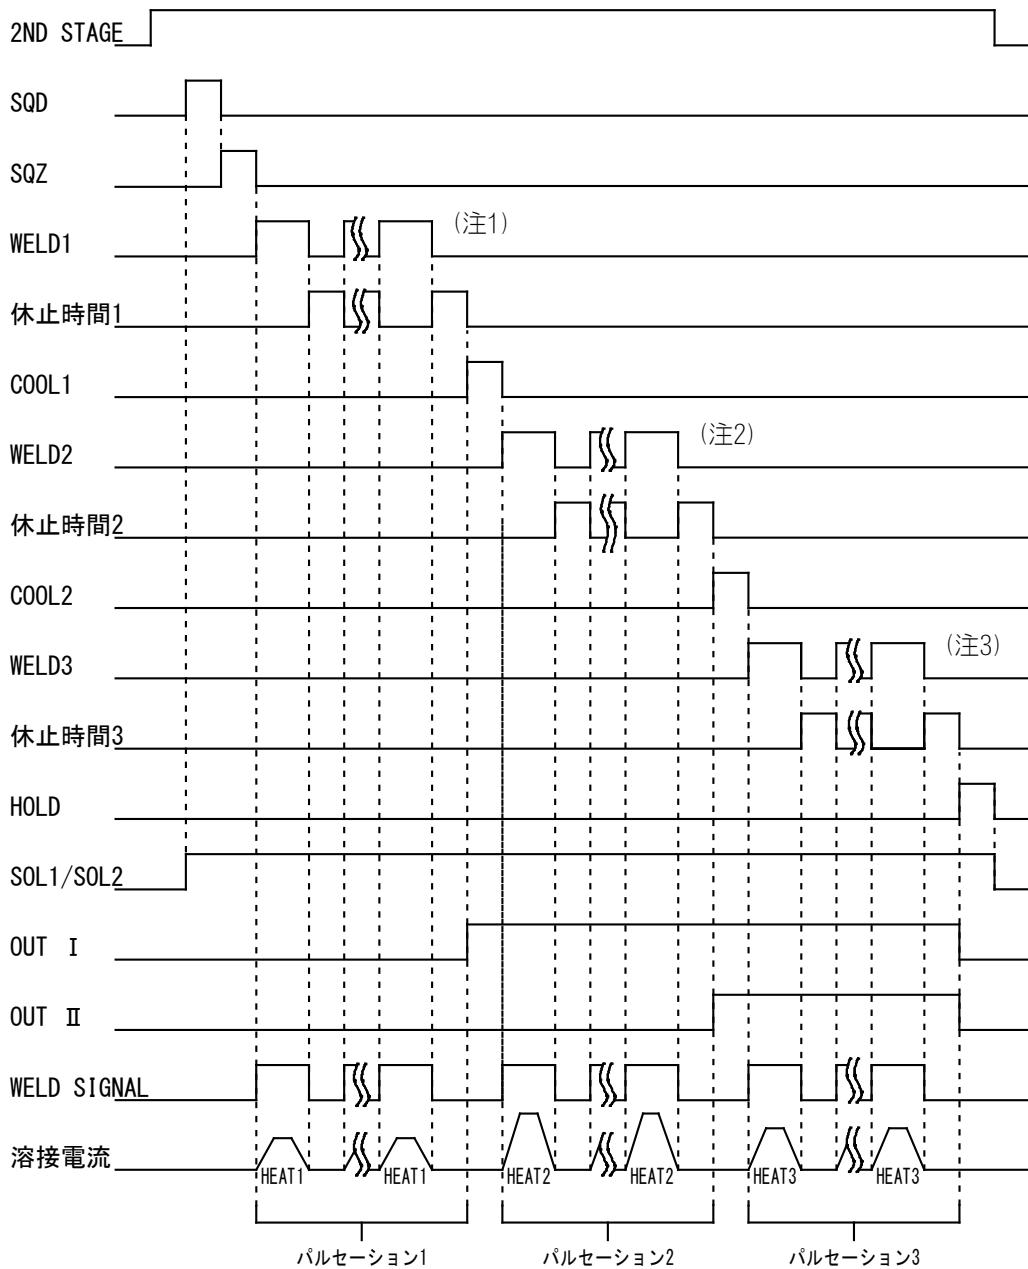

(注1) パルセーション1で設定している回数を、WELD1 および休止時間1の設定時間で繰り返し動作します。

パルセーション設定を3回に設定している場合は、SQZ→WELD1→休止時間1→WELD1→休止時間1→WELD1→休止時間1と、WELD～休止時間を3回繰り返します。

(注2) パルセーション2で設定している回数を、WELD2 および休止時間2の設定時間で繰り返し動作します。

(注3) パルセーション3で設定している回数を、WELD3 および休止時間3の設定時間で繰り返し動作します。

8. タイムチャート

9. 外部通信機能

(1) 概要


IS-300A は、外部に接続したパソコン（PC）から条件を設定したり、モニタデータや各種ステータスを読み出したりすることができます。
装置を制御するプログラムおよび開発環境は、お客様側でご用意ください。

(2) データ転送

項目	内容
方式	いずれかをモード設定画面で選択 ・RS-485 準拠、調歩同期式、半二重 ・RS-232C
転送速度	いずれかをモード設定画面で選択 9600, 19200, 38400bps
データ形式	スタートビット：1、データビット：8 ストップビット：1、パリティ：偶数
キャラクターコード	ASCII
チェックサムデータ	なし
コネクタ	D-Sub 9ピン [ピン配列] RS-485 の時、5：SG、6：RS+、9：RS- RS-232C の時、2：RXD、3：TXD、5：SG、7：RTS

(3) 構成

① RS-485 の場合

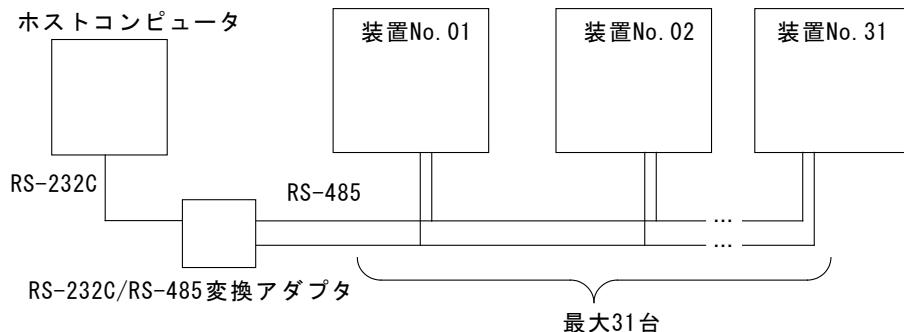


(注1) 1つのホストコンピュータで複数の装置を制御させるとときには、装置ごとに装置番号を登録してください。装置番号は接続電源情報画面で設定してください (4. (2) (b) 参照)。

(注2) 同一の装置番号は設定しないでください。また、片方向通信モードでは、複数の装置が同時にデータを送信しないようにしてください。通信回線にデータの衝突が生じ、正しく動作しません。

(注3) RS-232C/RS-485変換アダプタは、製品に付属しておりません。お客様にてご用意ください。

② RS-232C の場合

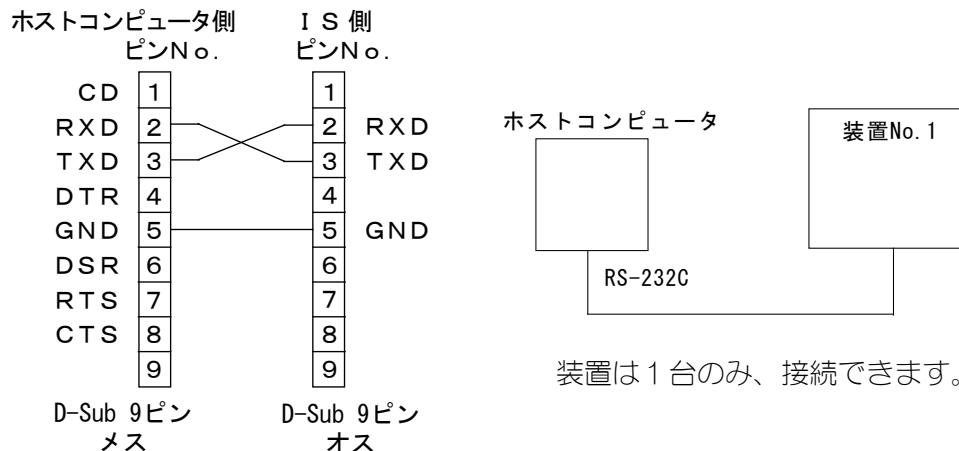

(4) プロトコル

① 片方向通信モード（モード設定画面の通信方式が“-->”のとき）

1) モニタデータ（通電が終わるごとにモニタデータが送信される）

データ列

!01001:m,120,1.20,0.50,00.60,20.0,200,2.00,1.50,03.00,40.0,
 A B C D E F G H I J K L M

300,2.50,2.00,05.00,50.0,2,0010,5,0100,2222,555555[CR][LF]
 N O P Q R S T U V W X

A	装置番号	01～31 の 2 衔固定
B	条件番号	001～255 の 3 衔固定
C	時間の単位	m : ms, C : CYC
D	WELD1 の時間	000～999 の 3 衔固定 (ms) 000～050 の 3 衔固定 (CYC)
E	WELD1 の電流	0.00～9.99 の 4 衔固定 (kA) 00.0～99.9 の 4 衔固定 (kA)
F	WELD1 の電圧	0.00～9.99 の 4 衔固定 (V)
G	WELD1 の電力	00.00～09.99 の 5 衔固定 (kW) 000.0～099.9 の 5 衔固定 (kW)
H	WELD1 のパルス幅	10.0～99.9 の 4 衔固定 (%)
I	WELD2 の時間	000～999 の 3 衔固定 (ms) 000～050 の 3 衔固定 (CYC)
J	WELD2 の電流	0.00～9.99 の 4 衔固定 (kA) 00.0～99.9 の 4 衔固定 (kA)
K	WELD2 の電圧	0.00～9.99 の 4 衔固定 (V)
L	WELD2 の電力	00.00～09.99 の 5 衔固定 (kW) 000.0～099.9 の 5 衔固定 (kW)
M	WELD2 のパルス幅	10.0～99.9 の 4 衔固定 (%)
N	WELD3 の時間	000～999 の 3 衔固定 (ms) 000～050 の 3 衔固定 (CYC)
O	WELD3 の電流	0.00～9.99 の 4 衔固定 (kA) 00.0～99.9 の 4 衔固定 (kA)
P	WELD3 の電圧	0.00～9.99 の 4 衔固定 (V)
Q	WELD3 の電力	00.00～09.99 の 5 衔固定 (kW) 000.0～099.9 の 5 衔固定 (kW)
R	WELD3 のパルス幅	10.0～99.9 の 4 衔固定 (%)
S	バルブ1のステップ番号	1～9 の 1 衔固定
T	バルブ1のステッパー カウント	0000～9999 の 4 衔固定
U	バルブ2のステップ番号	1～9 の 1 衔固定
V	バルブ2のステッパー カウント	0000～9999 の 4 衔固定
W	打点カウント	0000～9999 の 4 衔固定
X	トータルカウント/良品カウント/ 生産カウント	000000～999999 の 6 衔固定

2) 異常データ

データ列

!01 001:E03,04,12,15,17,19,22,26 [CR] [LF]
 A B C D E F G H I J

A	装置番号	01~31 の 2 衔固定
B	条件番号	000~255 の 3 衔固定
C ^{※1}	異常コード 1	E01~E31 の 3 衔固定
D ^{※1}	異常コード 2	01~31 の 2 衔固定
E ^{※1}	異常コード 3	01~31 の 2 衔固定
F ^{※1}	異常コード 4	01~31 の 2 衔固定
G ^{※1}	異常コード 5	01~31 の 2 衔固定
H ^{※1}	異常コード 6	01~31 の 2 衔固定
I ^{※1}	異常コード 7	01~31 の 2 衔固定
J ^{※1}	異常コード 8	01~31 の 2 衔固定

※1 異常コードは最大 8 つまでです。異常が 1 つのときは、D~J が省略されます。

異常コードについては、13. (1) 異常コード一覧を参照してください。

異常コード 1 のみ E が付きます。

※2 異常コードは、異常を検出すると送信されます。

ただし、モニタ値異常とカウンタ異常については、モニタデータが送信された後に送信となります。

② 双方向通信モード（モード設定画面の通信方式が“<-->”のとき）

異常の読み込み	コード：# 装置番号 R 条件番号 S スクリーン番号 *
---------	-------------------------------

例：指定した装置番号 01 の異常データをすべて読み込む。（条件番号“008”で電圧注意、電力注意あり）

ホスト側 IS-300A	# I I S S S S C L D D R H H H S C R F 1 2 1 2 3 1 2 * 0 7 0 1 0 0 0 0 7 : E 18, 19	! I I S S S S C C : データ C L D D H H H S C C 1 2 1 2 1 2 3 1 2 : データ C R F

- 1) 読み込み時は、SH1、SH2、SH3 は条件番号 000 固定
返答時は、SH1、SH2、SH3 は最後に通電をした条件番号
- 2) SC1、SC2 はスクリーン番号 07 固定
- 3) 異常データがない場合は、データは“00”になります。

異常のリセット	コード：# 装置番号 W 条件番号 S スクリーン番号 データ
---------	---------------------------------


例：指定した装置番号 01 の異常をリセットする。

ホスト側 IS-300A	# I I S S S S C L D D W H H H S C R F 1 2 1 2 3 1 2 : データ C L 0 1 0 0 0 0 7 : E 00 0 1 0 0 0 0 7 : 0 0	! I I S S S S C C : データ C L D D H H H S C C 1 2 1 2 1 2 3 1 2 : データ C R F

- 1) SH1、SH2、SH3 は条件番号 000 固定
- 2) SC1、SC2 はスクリーン番号 07 固定
- 3) 確認のため、“00”（異常データがない状態）をデータとして返します。

データの読み込み	コード:# 装置番号 R 条件番号 S スクリーン番号 *
----------	-------------------------------


例：指定した装置番号 01 の条件番号 “008” のスクリーン “01” のデータ内容をすべて読み込む。

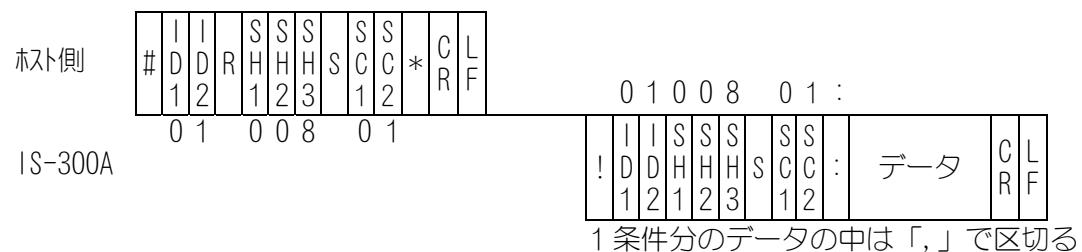

- 1) SH1、SH2、SH3 は条件番号
固定 3 衍 (SH1=100 の衍、SH2=10 の衍、SH3=1 の衍)
ただし、スクリーン 03、05、07 は条件番号 000 で固定
- 2) SC1、SC2 はスクリーン番号
固定 2 衍 (SC1=10 の衍、SC2=1 の衍)
- 3) スクリーン番号ごとの 1 条件分のデータ順序は、(5) データコード表を参照してください。

データの書き込み	コード:# 装置番号 W 条件番号 S スクリーン番号 データ
----------	---------------------------------

例：指定した装置番号 01 の条件番号 “008” のスクリーン “01” のデータ内容を 1 条件分書き込む。

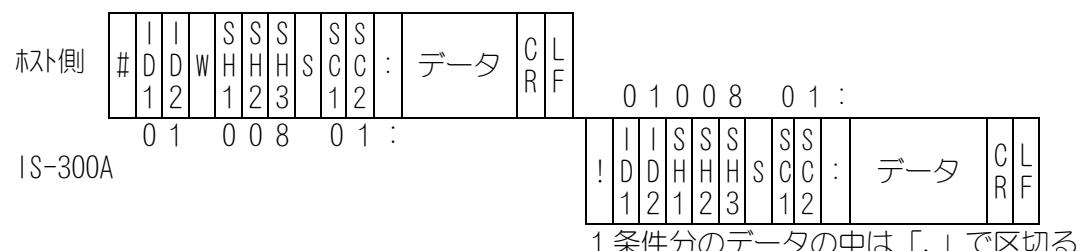

- 1) SH1、SH2、SH3 は条件番号
固定 3 衍 (SH1=100 の衍、SH2=10 の衍、SH3=1 の衍)
ただし、スクリーン 03、05、07 は条件番号 000 で固定
- 2) SC1、SC2 はスクリーン番号
固定 2 衍 (SC1=10 の衍、SC2=1 の衍)
(注) スクリーン 04 および 07(1) は読み込みのみで書き込みはできません。
- 3) スクリーン番号ごとの 1 条件分のデータ順序は、(5) データコード表を参照してください。
- 4) 確認のため、書き込んだデータを確認データとして返します。範囲外のデータを書き込みした場合は、書き込まれる前のデータをそのまま返します。
- 5) データの書き込み時にプログラムユニットの表示は更新されませんので、一度メニュー画面に戻り、画面を表示してください。
- 6) フラッシュメモリにデータを保存するのに最大約 5 秒かかります（保存中は READY ランプが消灯します）。連続して書き込みを行う際は注意してください。また、フラッシュメモリには書き込み限界回数（約 10 万回）があります。頻繁にデータの書き込みを行う際は注意してください。

(5) データコード表

① スクリーン 01 (条件データ) 条件番号ごとのデータ (条件番号 : 001~255)

項目	内容	文字列	範囲
1	WE1 の制御モード	n,	0:1 次定電流実効値制御 1:2 次定電流実効値制御 2:2 次定電力実効値制御 3:1 次定電流ピーク値制御 4:2 次定電圧実効値制御 5:定位相制御
2	WE2 の制御モード	n,	
3	WE3 の制御モード	n,	
4	時間の単位 ※1	n,	m: ms C: CYC
5	SQD/初期加圧ディレイ時間	nnnn,	0000~9999(ms モード) 0000~0999(CYC モード)
6	SQZ/初期加圧時間	nnnn,	0000~9999(ms モード) 0000~0999(CYC モード)
7	UP1/アップスロープ 1 時間	nnn,	000~999(ms モード) 000~050(CYC モード)
8	WE1/溶接 1 時間	nnn,	000~999(ms モード) 000~050(CYC モード)
9	DOWN1/ダウنسロープ 1 時間	nnn,	000~999(ms モード) 000~050(CYC モード)
10	COOL1/冷却 1 時間	nnnn,	0000~9999(ms モード) 0000~0999(CYC モード)
11	UP2/アップスロープ 2 時間	nnn,	000~999(ms モード) 000~050(CYC モード)
12	WE2/溶接 2 時間	nnn,	000~999(ms モード) 000~050(CYC モード)
13	DOWN2/ダウنسロープ 2 時間	nnn,	000~999(ms モード) 000~050(CYC モード)
14	COOL2/冷却 2 時間	nnnn,	0000~9999(ms モード) 0000~0999(CYC モード)
15	UP3/アップスロープ 3 時間	nnn,	000~999(ms モード) 000~050(CYC モード)
16	WE3/溶接 3 時間	nnn,	000~999(ms モード) 000~050(CYC モード)
17	DOWN3/ダウنسロープ 3 時間	nnn,	000~999(ms モード) 000~050(CYC モード)
18	HOLD/保持時間	nnnnn,	00000~20000(ms モード) 00000~00999(CYC モード)
19	OFF/開放時間	nnnn,	0000~9990(ms モード) 0000~0099(CYC モード)
20	電流レンジ	n,	0:05 1:10 2:20(kA)
21	UF1/ アップスロープ初期ヒート 1	nn. n,	01.0~20.0(kA, kW)、10.0~99.9(%)
		n. nn,	0.50~9.99/0.05~5.00(kA, kW) 0.20~9.99(V)

項目	内容	文字列	範囲
22	HEAT1/ヒート 1	nn. n,	01. 0~20. 0 (kA, kW)、10. 0~99. 9 (%)
		n. nn,	0. 50~9. 99/0. 05~5. 00 (kA, kW) 0. 20~9. 99 (V)
23	DL1/ ダウンスロープ終了ヒート 1	nn. n,	01. 0~20. 0 (kA, kW)、10. 0~99. 9 (%)
		n. nn,	0. 50~9. 99/0. 05~5. 00 (kA, kW) 0. 20~9. 99 (V)
24	UF2/ アップスロープ初期ヒート 2	nn. n,	01. 0~20. 0 (kA, kW)、10. 0~99. 9 (%)
		n. nn,	0. 50~9. 99/0. 05~5. 00 (kA, kW) 0. 20~9. 99 (V)
25	HEAT2/ヒート 2	nn. n,	01. 0~20. 0 (kA, kW)、10. 0~99. 9 (%)
		n. nn,	0. 50~9. 99/0. 05~5. 00 (kA, kW) 0. 20~9. 99 (V)
26	DL2/ ダウンスロープ終了ヒート 2	nn. n,	01. 0~20. 0 (kA, kW)、10. 0~99. 9 (%)
		n. nn,	0. 50~9. 99/0. 05~5. 00 (kA, kW) 0. 20~9. 99 (V)
27	UF3/ アップスロープ初期ヒート 3	nn. n,	01. 0~20. 0 (kA, kW)、10. 0~99. 9 (%)
		n. nn,	0. 50~9. 99/0. 05~5. 00 (kA, kW) 0. 20~9. 99 (V)
28	HEAT3/ヒート 3	nn. n,	01. 0~20. 0 (kA, kW)、10. 0~99. 9 (%)
		n. nn,	0. 50~9. 99/0. 05~5. 00 (kA, kW) 0. 20~9. 99 (V)
29	DL3/ ダウンスロープ終了ヒート 3	nn. n,	01. 0~20. 0 (kA, kW)、10. 0~99. 9 (%)
		n. nn,	0. 50~9. 99/0. 05~5. 00 (kA, kW) 0. 20~9. 99 (V)
30	WELD1 のパルセーション	nn,	01~19
31	休止時間 1	nnn,	000~999 (ms モード) 000~050 (CYC モード)
32	WELD2 のパルセーション	nn,	01~19
33	休止時間 2	nnn,	000~999 (ms モード) 000~050 (CYC モード)
34	WELD3 のパルセーション	nn,	01~19
35	休止時間 3	nnn,	000~999 (ms モード) 000~050 (CYC モード)
36	通電トランス周波数	nnnn,	0600~3000 (Hz) ※下 2 衔は 00 固定
37	ゲイン	nn,	01~09
38	バルブ番号	n,	1~2
39	トランス巻数比	nnn. n,	001. 0~199. 9
40	WELD ON/OFF	n,	0:OFF 1:ON
41	電源電圧補償	nnn,	000~100 の 3 衔固定 (%)
42	WELD1 のパルスリミット	nn. n,	10. 0~99. 9 の 4 衔固定 (%)
43	WELD2 のパルスリミット	nn. n,	10. 0~99. 9 の 4 衔固定 (%)
44	WELD3 のパルスリミット	nn. n,	10. 0~99. 9 の 4 衔固定 (%)
45	最大電流	nn,	01~20 (kA)
46	トランス番号	n	1~5

※1 ms/CYC の設定変更はできません。設定はスクリーン 05 (SYSTEM データ) で変更してください。書き込み時には、読み込みと同じ値としてください。

9. 外部通信機能

② スクリーン 02 (上下限設定画面) 条件番号ごとのデータ (条件番号 : 001~255)

項目	内容	文字列	範囲
1	WE1 の時間上限 HI	nnn,	000~999(ms モード) 000~050(CYC モード)
2	WE1 の時間下限 L0	nnn,	000~999(ms モード) 000~050(CYC モード)
3	WE1 の電流上限 HI	n. nn,	0. 00~9. 99(kA)
		nn. n,	00. 0~99. 9(kA)
4	WE1 の電流下限 L0	n. nn,	0. 00~9. 99(kA)
		nn. n,	00. 0~99. 9(kA)
5	WE1 の電圧上限 HI	n. nn,	0. 00~9. 99(V)
6	WE1 の電圧下限 L0	n. nn,	0. 00~9. 99(V)
7	WE1 の電力上限 HI	nn. nn,	00. 00~99. 99(kW)
		nnn. n,	000. 0~999. 9(kW)
8	WE1 の電力下限 L0	nn. nn,	00. 00~99. 99(kW)
		nnn. n,	000. 0~999. 9(kW)
9	WE1 のパルス幅上限 HI	nnn. n,	010. 0~100. 0(%)
10	WE2 の時間上限 HI	nnn,	000~999(ms モード) 000~050(CYC モード)
11	WE2 の時間下限 L0	nnn,	000~999(ms モード) 000~050(CYC モード)
12	WE2 の電流上限 HI	n. nn,	0. 00~9. 99(kA)
		nn. n,	00. 0~99. 9(kA)
13	WE2 の電流下限 L0	n. nn,	0. 00~9. 99(kA)
		nn. n,	00. 0~99. 9(kA)
14	WE2 の電圧上限 HI	n. nn,	0. 00~9. 99(V)
15	WE2 の電圧下限 L0	n. nn,	0. 00~9. 99(V)
16	WE2 の電力上限 HI	nn. nn,	00. 00~99. 99(kW)
		nnn. n,	000. 0~999. 9(kW)
17	WE2 の電力下限 L0	nn. nn,	00. 00~99. 99(kW)
		nnn. n,	000. 0~999. 9(kW)
18	WE2 のパルス幅上限 HI	nnn. n,	010. 0~100. 0(%)
19	WE3 の時間上限 HI	nnn,	000~999(ms モード) 000~050(CYC モード)
20	WE3 の時間下限 L0	nnn,	000~999(ms モード) 000~050(CYC モード)
21	WE3 の電流上限 HI	n. nn,	0. 00~9. 99(kA)
		nn. n,	00. 0~99. 9(kA)
22	WE3 の電流下限 L0	n. nn,	0. 00~9. 99(kA)
		nn. n,	00. 0~99. 9(kA)
23	WE3 の電圧上限 HI	n. nn,	0. 00~9. 99(V)
24	WE3 の電圧下限 L0	n. nn,	0. 00~9. 99(V)
25	WE3 の電力上限 HI	nn. nn,	00. 00~99. 99(kW)
		nnn. n,	000. 0~999. 9(kW)
26	WE3 の電力下限 L0	nn. nn,	00. 00~99. 99(kW)
		nnn. n,	000. 0~999. 9(kW)
27	WE3 のパルス幅上限 HI	nnn. n,	010. 0~100. 0(%)

9. 外部通信機能

(3) スクリーン 03 (ステッパー カウント画面) 共通データ (条件番号 : 000)

項目	内容	文字列	範囲
1	バルブ1の開始ステップ番号	n,	1~9
2	バルブ1のSTEP1のカウント	nnnn,	0000~9999
3	バルブ1のSTEP2のカウント	nnnn,	0000~9999
4	バルブ1のSTEP2のステップ率	nnn,	050~200 (%)
5	バルブ1のSTEP3のカウント	nnnn,	0000~9999
6	バルブ1のSTEP3のステップ率	nnn,	050~200 (%)
7	バルブ1のSTEP4のカウント	nnnn,	0000~9999
8	バルブ1のSTEP4のステップ率	nnn,	050~200 (%)
9	バルブ1のSTEP5のカウント	nnnn,	0000~9999
10	バルブ1のSTEP5のステップ率	nnn,	050~200 (%)
11	バルブ1のSTEP6のカウント	nnnn,	0000~9999
12	バルブ1のSTEP6のステップ率	nnn,	050~200 (%)
13	バルブ1のSTEP7のカウント	nnnn,	0000~9999
14	バルブ1のSTEP7のステップ率	nnn,	050~200 (%)
15	バルブ1のSTEP8のカウント	nnnn,	0000~9999
16	バルブ1のSTEP8のステップ率	nnn,	050~200 (%)
17	バルブ1のSTEP9のカウント	nnnn,	0000~9999
18	バルブ1のSTEP9のステップ率	nnn,	050~200 (%)
19	バルブ2の開始ステップ番号	n,	1~9
20	バルブ2のSTEP1のカウント	nnnn,	0000~9999
21	バルブ2のSTEP2のカウント	nnnn,	0000~9999
22	バルブ2のSTEP2のステップ率	nnn,	050~200 (%)
23	バルブ2のSTEP3のカウント	nnnn,	0000~9999
24	バルブ2のSTEP3のステップ率	nnn,	050~200 (%)
25	バルブ2のSTEP4のカウント	nnnn,	0000~9999
26	バルブ2のSTEP4のステップ率	nnn,	050~200 (%)
27	バルブ2のSTEP5のカウント	nnnn,	0000~9999
28	バルブ2のSTEP5のステップ率	nnn,	050~200 (%)
29	バルブ2のSTEP6のカウント	nnnn,	0000~9999
30	バルブ2のSTEP6のステップ率	nnn,	050~200 (%)
31	バルブ2のSTEP7のカウント	nnnn,	0000~9999
32	バルブ2のSTEP7のステップ率	nnn,	050~200 (%)
33	バルブ2のSTEP8のカウント	nnnn,	0000~9999
34	バルブ2のSTEP8のステップ率	nnn,	050~200 (%)
35	バルブ2のSTEP9のカウント	nnnn,	0000~9999
36	バルブ2のSTEP9のステップ率	nnn	050~200 (%)

④ スクリーン 04 (モニタ画面) (データの読み込みのみ) 条件番号ごとのデータ (条件番号 : 001~255)

項目	内容	文字列	範囲
1	時間の単位	n,	m:ms C:CYC
2	WELD1 の時間	nnn,	000~999(ms モード) 000~050(CYC モード)
3	WELD1 の電流	n. nn,	0. 00~9. 99 (kA)
		nn. n,	00. 0~99. 9 (kA)
4	WELD1 の電圧	n. nn,	0. 00~9. 99 (V)
5	WELD1 の電力	nn. nn,	00. 00~99. 99 (kW)
		nnn. n,	000. 0~999. 9 (kW)
6	WELD1 のパルス幅	nn. n,	00. 0~99. 9 (%)
7	WELD2 の時間	nnn,	000~999(ms モード) 000~050(CYC モード)
8	WELD2 の電流	n. nn,	0. 00~9. 99 (kA)
		nn. n,	00. 0~99. 9 (kA)
9	WELD2 の電圧	n. nn,	0. 00~9. 99 (V)
10	WELD2 の電力	nn. nn,	00. 00~99. 99 (kW)
		nnn. n,	000. 0~999. 9 (kW)
11	WELD2 のパルス幅	nn. n,	00. 0~99. 9 (%)
12	WELD3 の時間	nnn,	000~999(ms モード) 000~050(CYC モード)
13	WELD3 の電流	n. nn,	0. 00~9. 99 (kA)
		nn. n,	00. 0~99. 9 (kA)
14	WELD3 の電圧	n. nn,	0. 00~9. 99 (V)
15	WELD3 の電力	nn. nn,	00. 00~99. 99 (kW)
		nnn. n,	000. 0~999. 9 (kW)
16	WELD3 のパルス幅	nn. n,	00. 0~99. 9 (%)
17	バルブ1のステップ番号	n,	1~9
18	バルブ1のステップバーカウント	nnnn,	0000~9999
19	バルブ2のステップ番号	n,	1~9
20	バルブ2のステップバーカウント	nnnn,	0000~9999
21	打点カウント	nnnn,	0000~9999
22	トータルカウント/良品カウント/ 生産カウント	nnnnnn	000000~999999

⑤ スクリーン 05 (PRECHECK データ) 条件番号ごとのデータ (条件番号 : 001~255)

項目	内容	文字列	範囲
1	プリチェック通電時間	nnn,	000~100(ms)
2	プリチェックヒート	nn. n,	10. 0~99. 9 (%)
3	プリチェック抵抗上限	nn. nn,	00. 00~99. 99(mΩ)
4	プリチェック抵抗下限	nn. nn,	00. 00~99. 99(mΩ)
5 ※1	プリチェック抵抗	nn. nn	00. 00~99. 99(mΩ)

※1 書き込み禁止項目 (データの書き込みの場合、この項目は省略してください。)

⑥ スクリーン 06 (SYSTEM データ) 共通データ (条件番号 : 000)

項目	内容	文字列	範囲
1 *1	溶接電源周波数	nn,	50 または 60 (Hz)
2 *1	機種名	nnnnnnnn,	IS-300A_ (_ はスペース)
3 *1	本体 PROGRAM VERSION	Vnn-nnn,	V00-00A
4	起動信号安定時間	nn,	01~20 (ms)
5	起動モード	n,	0:LATCHED 1:PULSED 2:MAINTAINED 3:LATCHED (B) 4:PULSED (B) 5:LATCHED (8) 6:PULSED (8)
6	終了信号時間	nnn,	000, 010~200 (ms)
7	終了信号モード	n,	0, 1, 2
8	WELD1 STOP/PARITY CHECK	n,	0:WELD1 STOP 1:PARITY CHECK
9	WELD2 STOP/WELD COUNT	n,	0:WELD2 STOP 1:WELD COUNT
10	WELD3 STOP/COUNT RESET	n,	0:WELD3 STOP 1:COUNT RESET
11	通電時間	n,	0:ms 1:CYC
12	再通電	n,	0:OFF 1:ON
13	条件選択	n,	0:EXT 1:INT
14	ステッパーモード	n,	0:OFF 1:FIXED 2:LINEAR
15	カウンタ設定	n,	0:TOTAL 1:GOOD 2:WORK
16*1	通信方式	n,	0:OFF 1:---> 2:<---
17*1	通信速度	n,	0:9.6k 1:19.2k 2:38.4k
18*1	通信種別	n,	0:RS-485 1:RS-232C
19	モニタ表示モード	n,	0:NORMAL 1:LAST
20	プリセット(トータル/良品)カウント	nnnnnn,	000000~999999
21	プリセット打点カウント	nnnn,	0000~9999
22	プリセット生産カウント	nnnnnn,	000000~999999
23	打点カウント	nnnn,	0000~9999
24	無通電検出無視時間	nn,	01~99 (ms)
25	無通電検出レベル	n. nn,	0.00~9.99 (kA)
26	無電圧検出レベル	n. nn,	0.00~9.99 (V)
27	モニタ開始時間	nn,	01~15 (ms)
28	モニタスロープ測定モード	n,	0:EXCLUDE 1:INCLUDE
29	WELD1 通電停止無視時間	nnn,	000~999 (ms)
30	WELD2 通電停止無視時間	nnn,	000~999 (ms)
31	WELD3 通電停止無視時間	nnn,	000~999 (ms)
32	異常出力設定 (異常信号設定画面)	n,	0:N.C 1:N.O
33	時間範囲外 (異常信号設定画面)	n,	0:ERROR 1:CAUTION
34	電流範囲外 (異常信号設定画面)	n,	0:ERROR 1:CAUTION
35	電圧範囲外 (異常信号設定画面)	n,	0:ERROR 1:CAUTION
36	電力範囲外 (異常信号設定画面)	n,	0:ERROR 1:CAUTION
37	パルス幅範囲外 (異常信号設定画面)	n,	0:ERROR 1:CAUTION
38	無通電 (異常信号設定画面)	n,	0:ERROR 1:CAUTION
39	ワーク異常 (異常信号設定画面)	n,	0:ERROR 1:CAUTION

9. 外部通信機能

項目	内容	文字列	範囲
40※1	プログラム禁止	n,	0:OFF 1:ON
41※1	コントラスト	n,	0~9
42※1	装置番号	nn,	01~31
43	条件設定年	nnnn,	2000~2099
44	条件設定月	nn,	01~12
45	条件設定日	nn,	01~31
46※1	言語選択	n,	0:ENGLISH 1:JAPANESE 2:CHINESE 3:KOREAN
47	FLOW SWITCH/PRG PROTECT	n,	0:FLOW SWITCH 1:PROGRAM PROTECT
48	バルブモード	n,	0:1VALVE 1:2VALVE
49	スキャンモード	n,	0:OFF 1:1-1 2:1-2 3:1-3 4:1-4 5:1-5
50	外部出力 1	n,	0:END 1:COUNT ERROR
51	外部出力 2	n,	2:READY 3:STEP END
52	外部出力 3	n,	4:WELD SIGNAL 5:GOOD
53	外部出力 4	n,	6:COUNT UP 7:OUT I
54	外部出力 5	n	8:OUT II

※1 書き込み禁止項目（データの書き込みの場合、この項目は省略してください。）

省略とは“,”も含み、送信データとしてこの項目は送らないこととします。つまり、4項目目（起動信号安定時間）が最初のデータとなります。

⑦ スクリーン 07（異常データ）共通データ（条件番号：000）

- 異常データの確認（データの読み込みのみ）

項目	内容	文字列	範囲
1	異常コード 1	nnn,	E01~E32
2	異常コード 2	nn,	01~32
3	異常コード 3	nn,	01~32
4	異常コード 4	nn,	01~32
5	異常コード 5	nn,	01~32
6	異常コード 6	nn,	01~32
7	異常コード 7	nn,	01~32
8	異常コード 8	nn	01~32

異常コードは最大 8 つまでです。異常が 1 つのときは、2~8 項目が省略されます。

異常コードについては、13. (1) 異常コード一覧を参照してください。

- 異常リセット（データの書き込みのみ）

項目	内容	文字列	範囲
1	異常リセット	nnn	E00

返信データは“00”（異常データがない状態）を返します。

9. 外部通信機能

10.仕様

(1) 仕様

※ 255 条件ごとに設定可能

型式		IS-300A-00-00-00-03	IS-300A-00-01-00-02
溶接電源		3相 AC200~240V±10% (50/60Hz)	3相 AC380~480V±10% (50/60Hz)
(電圧の選択はできません。工場出荷時に固定されています。)			
最大出力電流		300A(波高値)	
最大容量		97kVA	197kVA
定格容量		29kVA	58kVA
平均最大使用率 (詳細は 10. (3) 参照)	出力電流 ()内は使用率 (40 °C 環境、通電周波数 1kHz)	300A(4.4%) 200A(10%) 150A(17%) 100A(35%) 45A(100%)	
条件数		255 条件	
制御方式*		1次定電流実効値制御 2次定電流実効値制御 2次定電力実効値制御 1次定電流ピーク値制御(パルス幅制限機能付き) 2次定電圧実効値制御 定位相制御	
タイマ設定範囲*	SQD/初期加圧ディレイ時間 SQZ/初期加圧時間 U1/アップスロープ1時間 WE1/溶接1の時間 D1/ダウンスロープ1時間 COOL1/冷却1の時間 U2/アップスロープ2時間 WE2/溶接2の時間 D2/ダウンスロープ2時間 COOL2/冷却2の時間 U3/アップスロープ3時間 WE3/溶接3の時間 D3/ダウンスロープ3時間 HOLD/保持時間 OFF/開放時間(注1)	0000~9999(ms) / 0000~999(CYC) 0000~9999(ms) / 0000~999(CYC) 000~999(ms) / 00~50(CYC) 000~999(ms) / 00~50(CYC) 0000~9999(ms) / 0000~999(CYC) 000~999(ms) / 00~50(CYC) 000~999(ms) / 00~50(CYC) 000~999(ms) / 00~50(CYC) 0000~9999(ms) / 0000~999(CYC) 000~999(ms) / 00~50(CYC) 000~999(ms) / 00~50(CYC) 000~999(ms) / 00~50(CYC) 00000~20000(ms) / 00000~00999(CYC) 0または0010~9990(ms) / 0000~0099(CYC)	
トランス巻数比*		1.0~199.9	
トランス周波数*		600~3000Hz(100Hz刻み)	
パルセーション設定*		01~19(WELD1~3 各々で設定可能)	
パルセーション休止時間*		000~999ms(WELD1~3 各々で設定可能)	
バルブ設定*		2系統(バルブ1,2)	
コントロールゲイン*		1~9	

設定範囲*	定電流制御(注 2)	0.10~20.0kA(20kA レンジ) 0.50~9.99kA(10kA レンジ) 0.05~5.00kA(5kA レンジ)
	定電力制御	0.10~20.0kW(20kA レンジ) 0.50~9.99kW(10kA レンジ) 0.05~5.00kW(5kA レンジ)
	定電圧制御	0.20~9.99V
	定位相制御	10.0~99.9%
電流モニタ*		00.0~99.9kA 0.00~9.99kA
電力モニタ*		000.0~999.9kW 00.00~99.99kW
電圧モニタ*		0.00~9.99V
パルス幅モニタ*		010.0~100.0%
パルスリミット*	WELD1~3 各々 (1 次定電流 ピーク値制御のみ)	00.0~99.9%
電源電圧補償*	WELD1~3 共通 (1 次定電流 ピーク値制御のみ)	000~100%
トランク番号*		1~5
電流レンジ*		05kA、10kA、20kA
最大電流*	電流レンジ以下	01~20kA(20kA レンジ) 01~10kA(10kA レンジ) 01~05kA(5kA レンジ)
ステップアップ(ダウ ン)	STEP アップ(ダウン)率 カウンタ設定	1~9(9 段階) 50~200% 0000~9999 回 } パルプごとに設定可能
打点モニタ		0000~9999 回
状態表示 LED		WELD POWER ランプ READY ランプ START ランプ WELD ランプ TROUBLE ランプ WELD ON/OFF ランプ
冷却方式		強制空冷
設置条件(注 3)	周囲空気温度 最高湿度 最高高度	+5~+40°C 90%以下(結露なきこと) 1000m 以下
輸送・保管条件	温度範囲 最高湿度	-10~+55°C 90%以下(結露なきこと)
耐熱クラス		E
ケース保護		IP20
保護機能	過電流	ヒューズ 150A
	無通電	次の場合に通電を停止 a. 2 次定電流実効値制御時、2 次定電力実効値制御時、 または定位相制御時に、2 次電流を検出できなかった 場合 b. 1 次定電流実効値制御時または 1 次定電流ピーク値制 御時に、1 次電流を検出できなかった場合
	無電圧	2 次定電圧実効値制御時または 2 次定電力実効値制御時 に、2 次電圧を検出できなかった場合、通電を停止
	温度	インバータ電源部と溶接トランスの異常発熱を検出
	自己診断異常	条件設定などの設定データを診断
設定精度(注 4)		フルスケールの±3%以内
繰り返し精度(注 4)		フルスケールの 4%以内

10. 仕様

外形寸法	269 (H) mm×172 (W) mm×573 (D) mm (突起物含まず)
質量	16.5kg
付属品	取扱説明書：1部

(注 1) OFF/開放時間を”0”にすると繰り返しを行いません。

(注 2) 1次電流の設定範囲は 300A 以下。

(注 3) 本製品は導電性のほこりがない環境で使用してください。導電性のほこりが製品内に入ると、故障、感電、発火の原因となります。このような環境で使用される場合は、弊社にご相談ください。

(注 4) ・固定負荷、指定トランスを使用

・溶接時間は 100ms で、測定範囲は 60～100ms です。

・誘導起電力の発生により、電圧値が範囲内に入らない場合があります。

(2) オプション品（別売）

① 入力ケーブル

お客様がケーブルをご用意される場合、下表の右の仕様をご参考しご準備ください。

型式	長さ
PK-1176990	2m
PK-1176991	5m
PK-1176992	10m
PK-1176993	15m
PK-1176994	20m
PK-1176995	2m
PK-1176996	5m
PK-1176997	10m
PK-1176998	15m
PK-1176999	20m

標準品仕様	
定格電圧	AC600V 以上
断面積	14mm ² 以上
芯数	4 芯
ケーブル径	25mm 以下
圧着端子	LOAD 側 M8、LINE 側 M6
定格電圧	AC600V 以上
断面積	14mm ² 以上
芯数	4 芯
ケーブル径	25mm 以下
圧着端子	LOAD、LINE 側すべて M8

型式	長さ
PK-1177000	2m
PK-1177001	5m
PK-1177002	10m
PK-1177003	15m
PK-1177004	20m
PK-1177005	2m
PK-1177006	5m
PK-1177007	10m
PK-1177008	15m
PK-1177009	20m

CE マーキング対応品仕様	
定格電圧	AC500V 以上
断面積	16mm ² 以上
芯数	4 芯
ケーブル径	25mm 以下
準拠規格	導体 VDE0812/0281 被覆 VDE0250/0281
圧着端子	LOAD 側 M8、LINE 側 M6
定格電圧	AC500V 以上
断面積	16mm ² 以上
芯数	4 芯
ケーブル径	25mm 以下
準拠規格	導体 VDE0812/0281 被覆 VDE0250/0281
圧着端子	LOAD、LINE 側すべて M8

② 出力ケーブル

お客様がケーブルをご用意される場合、下表の右の仕様をご参考しご準備ください。

種別	型式	長さ
M6 端子の トランス用	PK-1173690	2m
	PK-1173691	5m
	PK-1173692	10m
M8 端子の トランス用	PK-1173693	2m
	PK-1173694	5m
	PK-1173695	10m

標準品仕様	
定格電圧	AC600V 以上
断面積	14mm ² 以上
芯数	3芯
ケーブル径	25mm 以下



種別	型式	長さ
M6 端子の トランス用	PK-1173696	2m
	PK-1173697	5m
	PK-1173698	10m
M8 端子の トランス用	PK-1173699	2m
	PK-1173700	5m
	PK-1173701	10m

CE マーキング対応品仕様	
定格電圧	AC600V 以上
断面積	16mm ² 以上
芯数	3芯
ケーブル径	25mm 以下
準拠規格	導体 VDE0812/0281 被覆 VDE0250/0281




③ センスケーブル

種別	型式	長さ
弊社製専用 トランス用 (IT-H930A6W、 ITH-651C6W)	SK-05741-002	2m
	SK-05741-005	5m
	SK-05741-010	10m
弊社製従来型 トランス用 (IT-512C)	SK-07527-002	2m
	SK-07527-005	5m
	SK-07527-010	10m

④ その他のオプション

品名	型式	長さ
回線ケーブル	SK-1176504	2m
	SK-1176505	5m
	SK-1176506	10m
	SK-1176507	15m
	SK-1176508	20m
トロイダルコイル	MB-400L (ベルト:約 470mm)	ケーブル 2.8m
	MB-800L (ベルト:約 890mm)	

(3) 使用率曲線

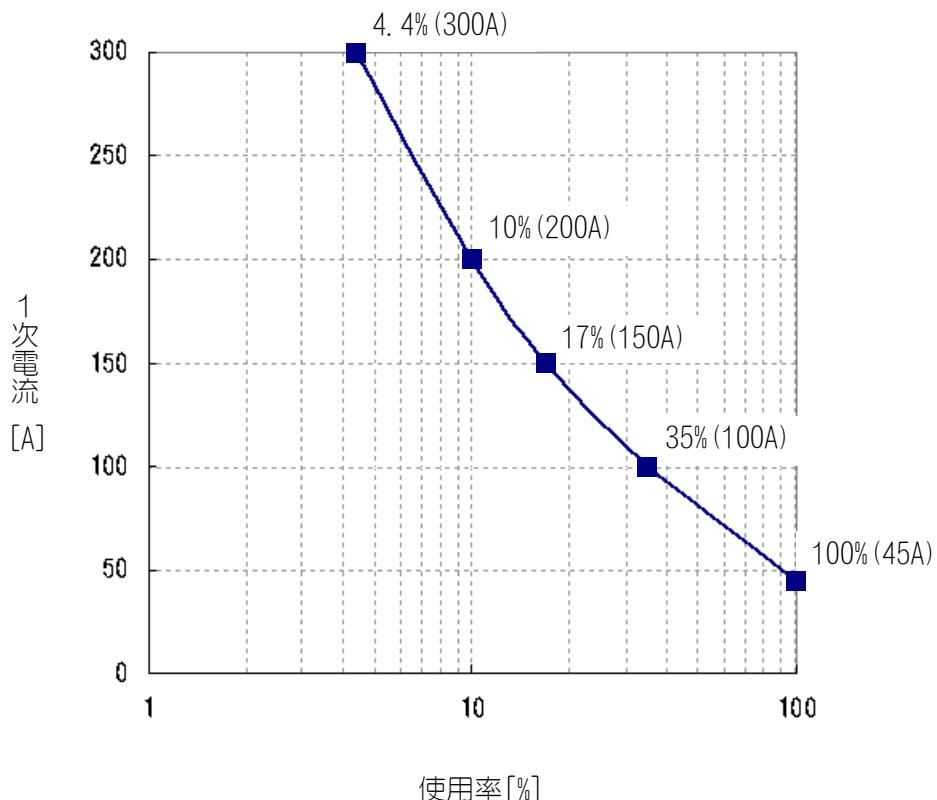

(4) 保守用基板／部品リスト


修理や交換については、弊社までご連絡ください。

品名	型式
主制御基板	ME-3120-01S1
ドライブ基板	ME-3041-00
スナバ基板	ME-3034-00
表示基板	ME-1662-02
ファンケーブル	AS1171753

(5) 主要部品リスト


品名	数量
ファンモータ	1
電源トランス	1
サーマルプロテクタ	2
ダイオードモジュール	1
IGBT モジュール	2
速断ヒューズ	1
遮断器	1
電磁接触器	1

(6) 動作原理図

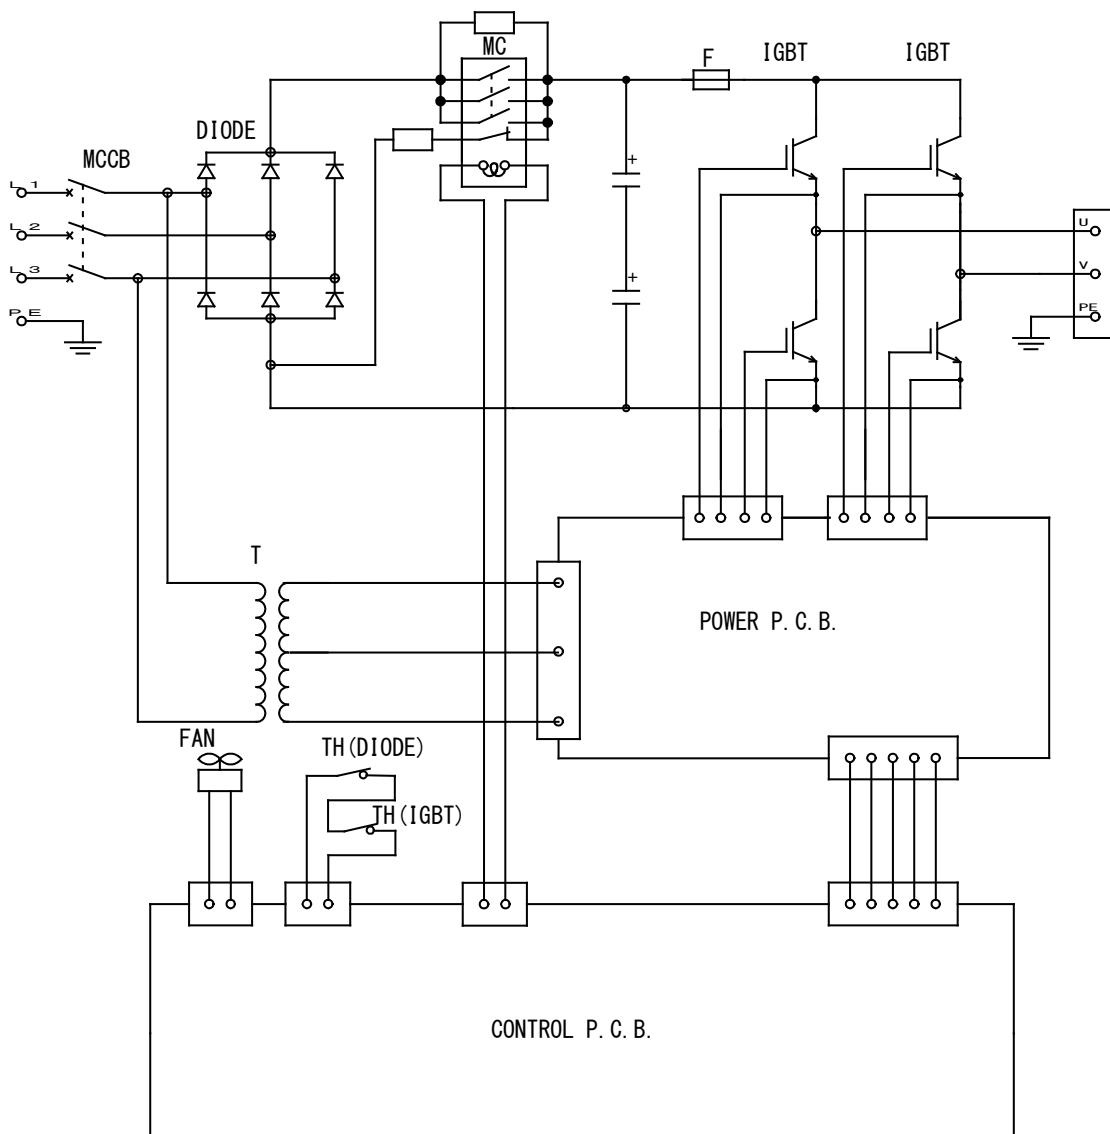

11. 外観図

(単位 : mm)

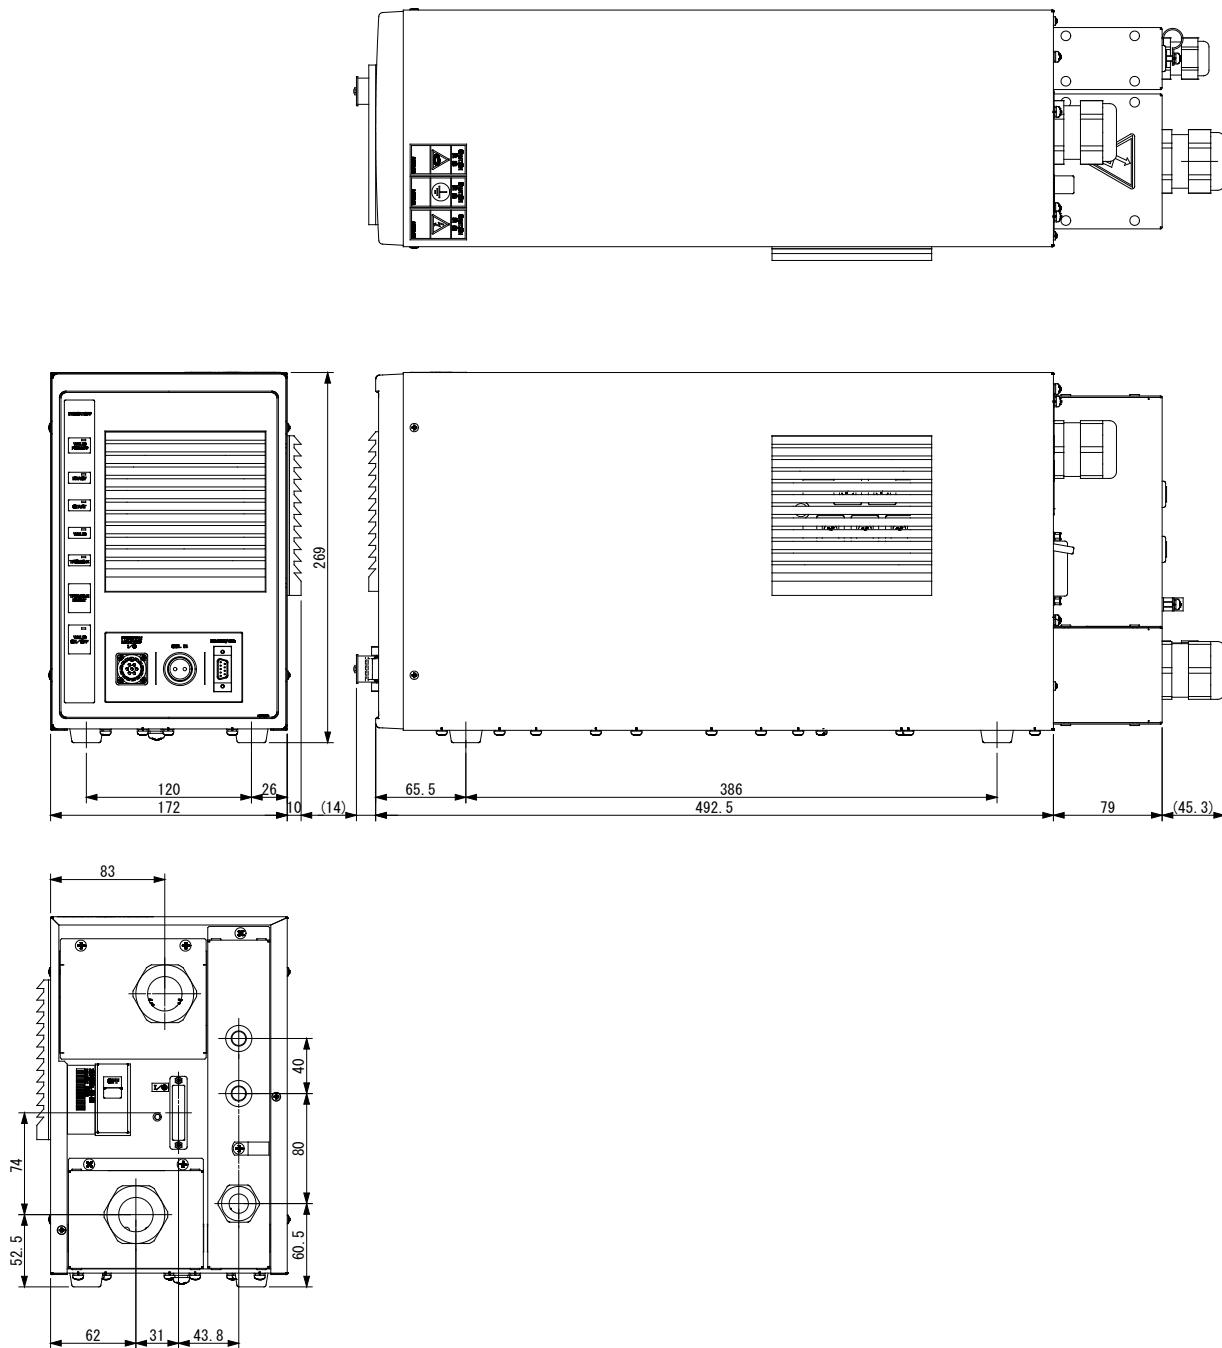

12. 保守

(1) フィルタの清掃、交換


本製品は、吸気口および排気口（下図参照）にフィルタを使用しています。
 半年に1度は、フィルタを下記の要領に従って清掃してください。
 また、汚れがひどくなった場合は、交換してください。フィルタが汚れると、空気の流れが悪くなり、本体内部の温度が上昇して、装置が誤動作する場合があります。

- ・交換用フィルタは弊社では販売しておりません。メーカーより直接お求めください。

【交換用フィルタの製造メーカーと型式】

製造メーカー名：日東工業株式会社
 型式：吸気口用：SLP-F1(10枚セット)
 排気口用：SLP-F2(10枚セット)


- ・交換用フィルタは、設置部寸法に合わせて切断してご使用ください。

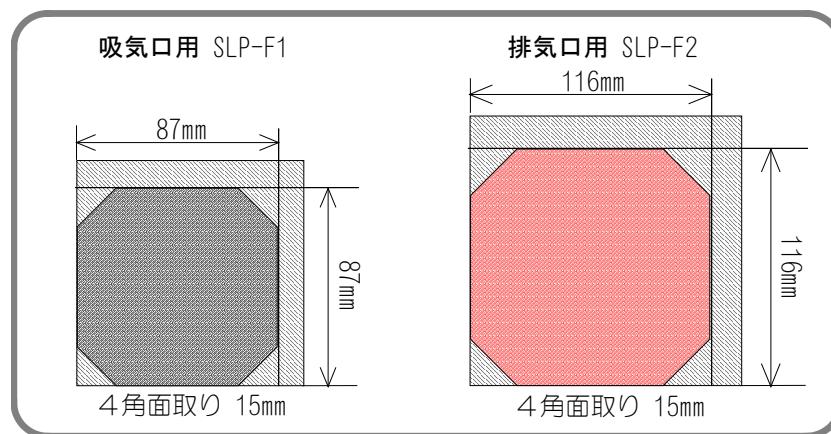

危険





ファンモータで指をかけがするおそれがあります。
 フィルタの清掃／交換をするときは、必ず電源を切ってから作業を行ってください。

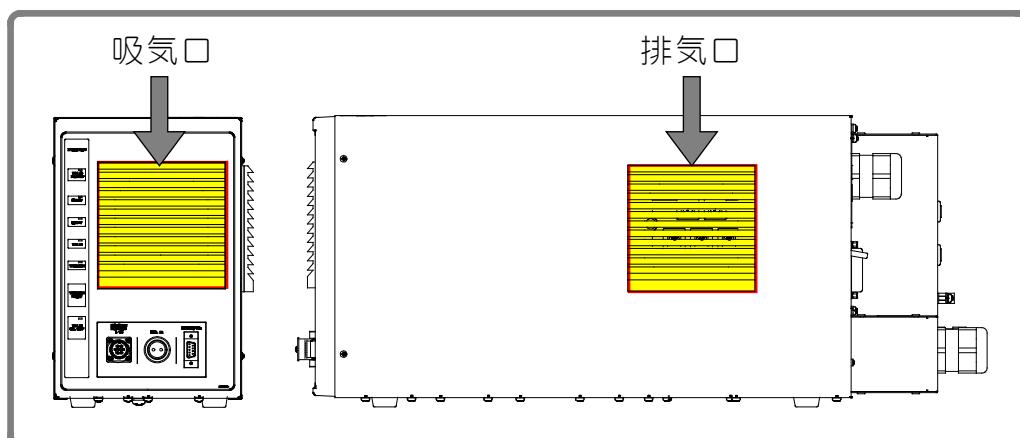

① 右図のように、細めのドライバを使って、フィルタカバーを取り外します。

② フィルタカバーの裏側に、フィルタが付いています(下図参照)。取り外して、中性洗剤を薄めた液でよく洗ってください。

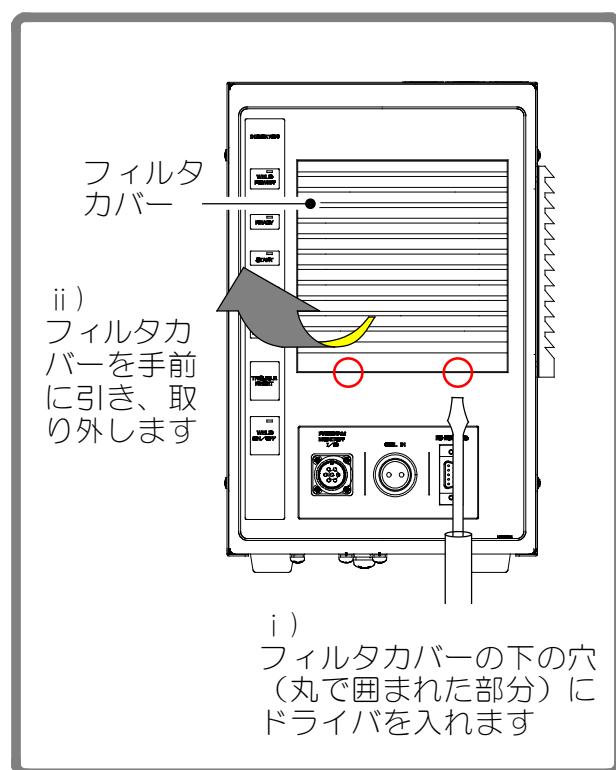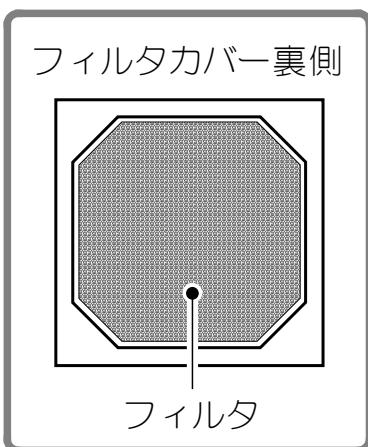

③ フィルタを充分に乾燥させた後(交換した場合は新しいフィルタを)、フィルタカバーに戻し、フィルタカバーを吸気口・排気口に元どおり取り付けてください。

13. 故障かなと思ったら

(1) 異常コード一覧

装置に異常が生じた場合、**MA-660A** に異常コードとメッセージが表示されます。この章をよくお読みになり、点検・処置してください。ご不明な点がありましたら、お買い求めの販売店または弊社までお問い合わせください。

異常コード	エラーメッセージ	原因	処置
E-01	システム異常	装置異常です。	再起動してもこのエラーが発生する場合には、修理が必要です。弊社までご連絡ください。
E-02	メモリ上下限異常	溶接条件データがプログラム時と違っている。	すべての設定値を確認してください。内容のデータが破損する原因として、下記が考えられます。 ・強力な電源ノイズや静電ノイズの発生 ・落雷や誘雷などによる電源電圧の異常 初期化後に再度表示される場合は、修理が必要です。弊社までご連絡ください。 ・条件コピー時に異常が発生した(E-03のみ) 再度条件コピーを行ってください。データが破損したときのために、設定値を控えておくと便利です。 14. 条件データ表 をご利用ください。
E-03	メモリサムチェック異常	起動信号を入力するケーブルに断線などのトラブルが発生し、パリティチェック異常となった。	起動信号入力ケーブルを確認点検してください。
E-04	パリティ異常	溶接トランスの温度が高くなり、外部のサーモ入力が開路になっている。	溶接トランスの温度を下げてください。 水冷方式の溶接トランスをお使いの場合は、冷却水の温度および流量を適切な設定にしてください。
E-05	外部トランスサーモ異常	外部信号入力電源が接続されていない。	外部入力信号の接続を確認してください。
E-06	装置内部サーモ異常	装置内部の温度が高くなり、電源内部パワー素子用サーモが開路になっている。	使用率オーバーになっていないか確認し、使用率以下でご使用ください(10. (3) 参照)。
E-07	無通電異常	溶接電極の加圧不足	溶接電極に、適正な圧力が加わるよう、溶接ヘッドを調整してください。
		SQD または SQZ 時間の設定が短すぎます。	SQD または SQZ 時間の設定が短くないか確認してください。(SQD または SQZ 時間は、電極のストロークの時間より長く設定してください。)

異常コード	エラーメッセージ	原因	処置
E-07	無通電異常	無通電検出レベルの設定値が大きい。	無通電検出レベルの設定値を小さくしてください(4. (10) (c) 参照)。
		装置内部のヒューズが切れた。	ヒューズの交換が必要です。弊社までご連絡ください。
		トロイダルコイルを接続していない。	トロイダルコイルを接続してください(5. 設置と接続参照)。
E-08	電流注意	溶接電流が上下限設定画面の電流設定範囲を外れた。	溶接電極が汚れていないか、またはケーブルの接続が緩んでいないか確認してください。
E-09	パルス幅注意	溶接電流のパルス幅が上下限設定画面のパルス幅設定値を超えた。	<ul style="list-style-type: none"> 設定電流値に対して使用する溶接トランスの容量が十分か確認してください。 溶接電極が汚れていないか、またはケーブルの接続が緩んでないか確認してください。
E-10	条件設定異常	<p>巻数比の1次電流値の値が以下の式の範囲に収まっていない。</p> $9 \leq \frac{\text{HEAT の設定}}{\text{トランス巻数比}} \leq 300$ <p>WELD1、WELD2、WELD3 の値が、すべて 0(ms/CYC) になっている。</p> <p>UP SLOPE と DOWN SLOPE の合計時間が、WELD 時間よりも長い。</p> <p>トランス巻数比を含めた HEAT の設定が、UF または DL の設定より小さい。</p> <p>ステップモードが LINEAR または FIXED になっているにもかかわらず、開始ステップ番号で設定した STEP 番号のカウントがすべて 0 になっている。</p> <p>COOL がなく連続する WELD で溶接電流の方式が異なっており、また連続する部分に UP/DOWN が設定されている。</p> <p>COOL がなく連続する WELD で(溶接電流の方式が同じ場合において) 連続する部分に UP/DOWN が設定され、その部分が特定の条件の場合(4. (3) (c) 参照)。</p>	各設定値を、適正な値に設定し直してください。

異常コード	エラーメッセージ	原因	処置
E-11	アップ率異常	ステップ率を含めた HEAT の設定が、UF または DL の設定より小さい。	各設定値を、適正な値に設定し直してください (4. (11) 参照)。
		ステップ率を含めた HEAT の設定が、電流・電圧・電力設定の最大値より大きい。	
		ステップ率を含めた HEAT の設定が、電流・電圧・電力設定の最小値より小さい。	
E-12	停止異常	外部からの停止入力が、開路になっている。	停止した原因を解決して、閉路としてください。
		外部信号入力電源が接続されていない。	外部入力信号の接続を確認してください。
E-13	過電流異常	1 次電流が限界を超えて検出された。	溶接トランス、溶接電極に異常がないか点検してください。
			2 次側制御でトロイダルコイルまたは電圧検出ケーブルが外れていないか確認してください。
E-15	冷却水流量異常	フロースイッチが付いている配管の冷却水流量が少ない。	冷却水の流量を仕様に合わせてください。
		外部信号入力電源が接続されていない。	外部入力信号の接続を確認してください。
E-16	条件信号入力異常	外部より起動信号が入力されたとき、条件信号が入力されていない。	起動信号より先に条件信号を入力してください (4. (9) (a) 参照)。
E-17	入力電源異常	溶接電源の周波数が乱れて、50Hz か 60Hz か判別できない。	契約電力いっぱいに電力を使用していないか、電力の使用状況を確認してください。
E-18	電圧注意	2 次電圧が上下限設定画面の電圧設定範囲を外れた。	溶接電極が汚れてないか、または溶接ヘッドの加圧力が弱くなっていないか確認してください。
E-19	電力注意	溶接電力が上下限設定画面の電力設定範囲を外れた。	
E-20	通電停止異常	通電停止入力信号が入力されたまま、起動信号が入力された。	通電停止入力信号を確認してください (4. (9) (f) 参照)。
E-21	無電圧異常	溶接電極間の電圧が検出されない。	溶接電極間の電圧を検出するケーブルが外れてないか確認してください。
		無電圧異常検出レベルの設定値が大きい。	無電圧異常検出レベルの設定値を小さくしてください (4. (10) (d) 参照)。
E-22	DC24V 過電流異常	背面端子から出ている内蔵 DC24V 電源が、短絡されて過負荷になった。	電源を切り、背面 I/O の接続を確認してください。
E-24	プリチェック異常	プリチェック通電を使用しているとき、電流がプリチェック画面で設定した下限値～上限値の範囲を外れた。	<ul style="list-style-type: none"> 溶接電極の汚れや当たり具合、溶接ワークの状態を確認してください。 プリチェック画面で設定した範囲を確認してください。


13. 故障かなと思ったら

異常コード	エラーメッセージ	原因	処置
E-25	RAM メモリ異常	メモリに記憶されているモニタデータ、またはスケジュール番号データが壊れている。	モニタデータのメモリ保持期間を過ぎたためメモリが消えました。メモリ保持期間は、電源を最後に切った日から約 10 日間です。 異常リセットしてください。
E-26	打点不足	打点カウント設定値より打点カウントが少ない。	不足分の打点を溶接してください (4. (10) (a) 参照)。
E-27	ステップ完了	ステッパー カウントのカウント値が最終ステップを完了した。	ステッパーの使用目的に応じ、チップドレスまたはチップ交換などをを行い、ステップリセットしてください(6. (3) 参照)。
E-28	カウントアップ	設定したプリセットカウント値に達した。	カウンタをリセットしてください。
E-30	停電異常	通電中に瞬時停電が発生した。	瞬時停電した原因を確認してください。
		メモリに保持されている、停電異常発生を判断する値が壊れている。	メモリ保持期間を過ぎたためメモリが消えました。メモリ保持期間は、電源を最後に切った日から約 10 日間です。 異常リセットしてください。
E-31	通電時間異常	通電時間が上下限設定画面の時間設定範囲を外れた。	外部インターフェースの通電停止入力を確認してください。
E-32	通信設定異常	外部通信時に、双方向通信モードでデータの書き込みを行った際に、範囲外のデータを書き込んだ。または、データフォーマットが正しくない。	書き込みのデータを確認してください。

(2) 起動信号を入力しても通電を開始しない場合

起動信号(2ND STAGE 信号)を入力しても通電を開始しない場合、以下の点が考えられます。

- READY が点灯していない
- 起動信号安定時間の設定よりも起動信号が短い
- END 信号出力中に起動信号が入力された
- **MA-660A**との通信中に起動信号が入力された

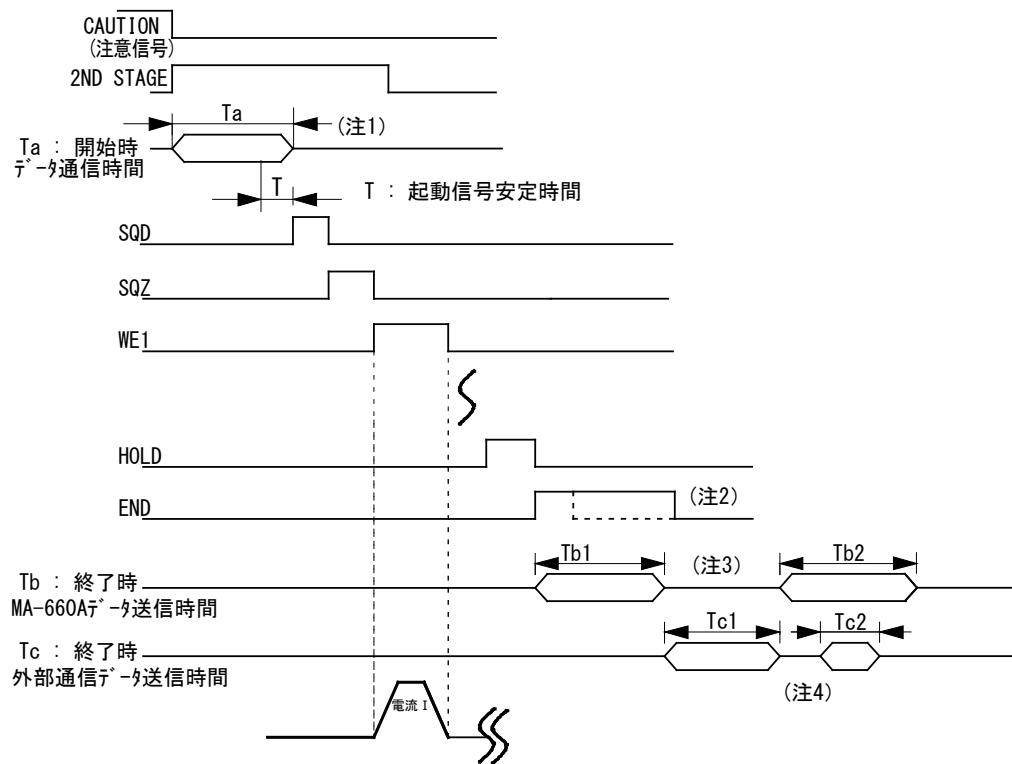

(注 1) **MA-660A** にモニタ異常が表示されている場合、次の起動信号を受信すると CAUTION (注意) 信号を OFF にし、モニタ異常表示前の画面に戻します。このとき、本体から **MA-660A** へデータを送信します。データ送信中は起動信号を受け付けません。(上記 T_a : 最大 40ms)
モニタ異常が表示されている場合は、起動信号を (T_a) 時間以上入力してください。

(注 2) シーケンスが終了すると HOLD 後に END 信号を出力します。
起動タクトを速くする場合、END 信号の出力時間を短くしてください。
(10ms 単位で設定可。最小 10ms まで)

(注 3) モニタ画面が表示されている場合、END 信号出力と同時に **MA-660A** へモニタデータを送信します（送信時間 Tb1）。モニタ画面以外では送信しません。

送信中は次の起動信号を受信しません。また、すべての画面において、上下限判定値から外れた場合、モニタ異常を表示するために本体から **MA-660A** へデータを送信します（データ通信時間 Tb2）。

タクトを速くするには、モニタ画面を表示させない、上下限判定値から外れないようにするなどの処置をする必要があります。

下表にデータ送信時間 Tb1、Tb2 を示します。

	モニタ異常なし	モニタ異常あり
モニタ画面	Tb1：最大 164ms	Tb1+Tb2+ α ：最大 280(438) ms
モニタ画面以外	0ms	Tb2：最大 113(144) ms

※()の時間は RS-232C 通信もあった場合の時間

(注 4) RS-485/RS-232C 外部通信機能が片方向通信モードに設定されている場合
(4. (9) モード設定画面参照)、通電終了後にホスト側へモニタデータを送信します（送信時間 Tc1）。

また、上下限設定画面での上下限判定値から外れた場合、モニタ異常コードをホスト側へ送信します（送信時間 Tc2）。送信中は次の起動信号を受信しません。

タクトを速くするには、外部通信機能を OFF にする必要があります。

下記に通信速度が 9600bps の場合のデータ送信時間 Tc1、Tc2 を示します。
 通信速度が 19200bps または 38400bps の場合、送信時間は短くなります。

通信速度が 9600bps の場合のデータ送信時間

Tc1	最大 132ms
Tc2	最大 42ms

14. 条件データ表

設定画面	設定項目	初期値	設定値
溶接電源情報画面	コントラスト	4	
	装置番号	01	
	条件設定日	-	
	言語選択	ENGLISH	

設定画面	設定項目	初期値	SCH	SCH	SCH	SCH	SCH
条件設定(1)画面	SQD	0000ms					
	SQZ	0000ms					
	COOL1	0000ms					
	COOL2	0000ms					
	HOLD	00000ms					
	OFF	0000ms					
	UP1	000ms					
	WELD1	000ms					
	DOWN1	000ms					
	UP2	000ms					
	WELD2	000ms					
	DOWN2	000ms					
	UP3	000ms					
	WELD3	000ms					
	DOWN3	000ms					
	UF1	00. 50kA					
	HEAT1	00. 50kA					
	DL1	00. 50kA					
	UF2	00. 50kA					
	HEAT2	00. 50kA					
	DL2	00. 50kA					
	UF3	00. 50kA					
	HEAT3	00. 50kA					
	DL3	00. 50kA					
	CTRL1	SCD					
	CTRL2	SCD					
	CTRL3	SCD					
	WELD ON/OFF	OFF					

設定画面	設定項目	初期値	SCH	SCH	SCH	SCH	SCH
条件設定(2)画面	パルスリミット1	00. 0%					
	パルスリミット2	00. 0%					
	パルスリミット3	00. 0%					
	パルセーション1	01					
	パルセーション2	01					
	パルセーション3	01					
	休止時間1	000ms					
	休止時間2	000ms					
	休止時間3	000ms					
	トランス周波数	1000Hz					
	バルブ番号	2					
	電流レンジ	10kA					
	最大電流	10kA					
	電源電圧補償	000%					
	ゲイン	01					
	トランス巻数比	001. 0					
	トランス番号	1					

設定画面	設定項目	初期値	SCH	SCH	SCH	SCH	SCH
モニタ画面	時間	WE1 HI WE1 LO WE2 HI WE2 LO WE3 HI WE3 LO	999ms 000ms 999ms 000ms 999ms 000ms				
	電流	WE1 HI WE1 LO WE2 HI WE2 LO WE3 HI WE3 LO	9. 99kA 0. 00kA 9. 99kA 0. 00kA 9. 99kA 0. 00kA				
	電圧	WE1 HI WE1 LO WE2 HI WE2 LO WE3 HI WE3 LO	9. 99V 0. 00V 9. 99V 0. 00V 9. 99V 0. 00V				
	電力	WE1 HI WE1 LO WE2 HI WE2 LO WE3 HI WE3 LO	99. 99kW 00. 00kW 99. 99kW 00. 00kW 99. 99kW 00. 00kW				
	パルス幅	WE1 WE2 WE3	100. 0% 100. 0% 100. 0%				

設定画面	設定項目	初期値	設定値
異常信号設定画面	異常出力設定	N. C	
	時間範囲外	CAUTION	
	電流範囲外	CAUTION	
	電圧範囲外	CAUTION	
	電力範囲外	CAUTION	
	パルス幅範囲外	CAUTION	
	無通電	ERROR	
	ワーク異常	ERROR	

設定画面	設定項目	初期値	設定値
外部出力設定画面	外部出力 1	END	
	外部出力 2	COUNT ERROR	
	外部出力 3	READY	
	外部出力 4	STEP END	
	外部出力 5	WELD SIGNAL	

設定画面	設定項目	初期値	設定値
モード設定(1)画面	起動信号安定時間	20ms	
	起動モード	LATCHED	
	終了信号時間	200ms	
	終了信号モード	0	
	通電時間	ms	
	WELD1 STOP/PARITY CHECK	WELD1 STOP	
	WELD2 STOP/WELD COUNT	WELD2 STOP	
	WELD3 STOP/COUNT RESET	WELD3 STOP	
	FLOW SWITCH/PRG PROTECT	FLOW SWITCH	

設定画面	設定項目	初期値	設定値
モード設定(2)画面	ステッパー モード	OFF	
	条件選択	EXT	
	バルブモード	1 VALVE	
	モニタ表示モード	NORMAL	
	再通電	OFF	
	カウンタ設定	TOTAL	
	スキャンモード	OFF	
	通信方式	OFF	
	通信種別	RS-485	
	通信速度	9. 6k	

設定画面	設定項目	初期値	設定値
モニタモード画面	プリセットトータルカウント	000000	
	プリセット良品カウント	-	
	プリセット打点カウント	-	
	プリセット生産カウント	-	
	打点カウント	-	
	無通電検出無視時間	50ms	
	無通電検出レベル	0. 20kA	
	無電圧検出レベル	0. 10V	
	モニタ開始時間	15ms	
	モニタスロープ測定モード	EXCLUDE	
	WELD1 通電停止無視時間	000ms	
	WELD2 通電停止無視時間	000ms	
	WELD3 通電停止無視時間	000ms	

設定画面	設定項目	初期値	VALVE#1	VALVE#2
ステッパーカウント画面	STEP2 ステップ率	100%		
	STEP3 ステップ率	100%		
	STEP4 ステップ率	100%		
	STEP5 ステップ率	100%		
	STEP6 ステップ率	100%		
	STEP7 ステップ率	100%		
	STEP8 ステップ率	100%		
	STEP9 ステップ率	100%		
	STEP1 カウント	0000		
	STEP2 カウント	0000		
	STEP3 カウント	0000		
	STEP4 カウント	0000		
	STEP5 カウント	0000		
	STEP6 カウント	0000		
	STEP7 カウント	0000		
	STEP8 カウント	0000		
	STEP9 カウント	0000		

設定画面	設定項目	初期値	SCH	SCH	SCH	SCH	SCH
プリチェック画面	プリチェック通電時間	000ms					
	プリチェックヒート	10. 0%					
	プリチェック抵抗上限	00. 00mΩ					
	プリチェック抵抗下限	00. 00mΩ					

索引

C

COIL IN コネクタ 3-2

P

PROGRAM MONITOR I/O コネクタ 3-2

R

READY ランプ 3-1
RS-232C/485 コネクタ 3-2

S

START ランプ 3-2

T

TROUBLE RESET キー 3-2
TROUBLE ランプ 3-2

W

WELD ON/OFF キー 3-2
WELD POWER ランプ 3-1
WELD ランプ 3-2

い

異常信号設定画面 4-18

お

オプション品 10-4

か

外観図 11-1
外部出力設定画面 4-20
外部入出力状態確認画面 4-47

け

警告ラベル 1-5

し

主要部品リスト 10-7
仕様 10-1

上下限設定画面 4-16
条件コピー画面 4-21
条件初期化画面 4-48
条件設定画面 4-3
使用率曲線 10-6

す

ステップカウント画面 4-44

せ

制御方式 4-8

と

動作原理図 10-7

の

ノイズフィルタ 5-10

は

廃棄 1-5

ふ

フィルタ 3-2, 12-1
付属品 10-3
プリチェック画面 4-46
プログラム禁止モード画面 4-49

め

メニュー画面 4-1

も

モード設定画面 4-23
モニタ画面 4-13
モニタモード設定画面 4-39

よ

溶接電源情報画面 4-2